



**Svařovací přístroj**  
**Picomig 355 puls TKM**

099-005542-EW512

Dbejte na dodatkové systémové dokumenty!

10.10.2023

**Register now**  
and benefit!  
**Jetzt Registrieren**  
und Profitieren!

[www.ewm-group.com](http://www.ewm-group.com)



# Všeobecné pokyny

## VÝSTRAHA



Přečtěte si návod k obsluze!

**Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky.**

- Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze všech systémových komponent, zejména bezpečnostní a výstražné pokyny!
- Dodržujte předpisy bezpečnosti práce a ustanovení specifická pro vaši zemi!
- Návod k obsluze uchovávejte na místě nasazení přístroje.
- Bezpečnostní a výstražné štítky na přístroji informují o možných nebezpečích. Musí být stále znatelné a čitelné.
- Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a pravidel, popř. norem a může být provozován, udržován a opravován jen kvalifikovanými osobami.
- Technické změny podmíněné dalším vývojem přístrojové techniky mohou vést k různému chování při svařování.

**S otázkami k instalaci, uvedení do provozu, provozu a specifikům v místě a účelu použití se obracejte na vašeho prodejce nebo na náš zákaznický servis na čísle +49 2680 181-0.**

**Seznam autorizovaných prodejců najdete na stránkách**

**[www.ewm-group.com/en/specialist-dealers](http://www.ewm-group.com/en/specialist-dealers).**

Ručení v souvislosti s provozem tohoto zařízení je omezeno výhradně na jeho funkci. Jakékoli další ručení jakéhokoliv druhu je výslovně vyloučeno. Toto vyloučení ručení je uživatelem uznáno při uvádění zařízení do provozu.

Dodržování tohoto návodu, ani podmínky a metody při instalaci, provozu, používání a údržbě přístroje nemohou být výrobcem kontrolovány.

Neodborné provedení instalace může vést k věcným škodám a následkem toho i k ohrožení osob. Proto nepřejímáme žádnou odpovědnost a ručení za ztráty, škody nebo náklady, které plynou z chybné instalace, nesprávného provozu a chybného používání a údržby, nebo s nimi jakýmkoli způsobem souvisejí.

© EWM GmbH

Dr. Günter-Henle-Straße 8  
56271 Mündersbach, Německo  
Tel.: +49 2680 181-0, Fax: -244  
E-mail: [info@ewm-group.com](mailto:info@ewm-group.com)  
**[www.ewm-group.com](http://www.ewm-group.com)**

Autorské právo k tomuto dokumentu zůstává výrobci.

Rozmnožování, i částečné, pouze s písemným souhlasem.

Obsah tohoto dokumentu byl důkladně prozkoumán, zkонтrolován a zpracován, přesto zůstávají vyhrazeny změny, chyby a omyley.

### **Bezpečnost dat**

Uživatel je zodpovědný za zálohování všech změn továrního nastavení. Za smazaná osobní nastavení odpovídá uživatel. Výrobce za tyto úpravy neručí.

# 1 Obsah

<b>1 Obsah .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Pro Vaši bezpečnost.....</b>	<b>7</b>
2.1 Pokyny k používání této dokumentace .....	7
2.2 Vysvětlení symbolů .....	8
2.3 Bezpečnostní předpisy .....	9
2.4 Přeprava a instalace .....	12
<b>3 Použití k určenému účelu.....</b>	<b>14</b>
3.1 Oblast použití .....	14
3.2 Stav softwaru .....	14
3.3 Související platné podklady .....	14
3.3.1 Záruka .....	14
3.3.2 Prohlášení o shodě.....	14
3.3.3 Svařování v prostředí se zvýšeným ohrožením elektrickým proudem.....	14
3.3.4 Servisní podklady (náhradní díly a schémata zapojení) .....	14
3.3.5 Kalibrace / validace .....	14
3.3.6 Část souhrnné dokumentace .....	15
<b>4 Popis přístroje - rychlý přehled .....</b>	<b>16</b>
4.1 Čelní/zadní pohled .....	16
4.2 Vnitřní pohled.....	18
4.3 Řízení přístroje – Ovládací prvky.....	20
4.3.1 Zobrazení dat svařování .....	22
4.3.1.1 Předvolba polarity .....	22
<b>5 Konstrukce a funkce.....</b>	<b>23</b>
5.1 Přeprava a instalace .....	23
5.1.1 Okolní podmínky.....	23
5.1.2 Chlazení přístroje .....	24
5.1.3 Vedení obrobku, všeobecně.....	24
5.1.4 Chlazení svařovacího hořáku.....	24
5.1.4.1 Přípoj chladicího modulu.....	24
5.1.5 Pokyny k instalaci vedení svařovacího proudu .....	25
5.1.6 Bludné svařovací proudy.....	27
5.1.7 Připojení na síť .....	28
5.1.7.1 Druh sítě.....	28
5.1.8 Držák svařovacího hořáku.....	29
5.1.9 Zásobení ochranným plyнем .....	30
5.1.9.1 Přípojka redukčního ventilu.....	30
5.1.9.2 Připojení hadice na ochranný plyn.....	31
5.1.9.3 Nastavení množství ochranného plynu.....	31
5.1.9.4 Zkouška plynu .....	32
5.2 Svařování MIG/MAG.....	32
5.2.1 Připojení svařovacího hořáku a směrování obrobku.....	32
5.2.2 Funkční hořák MIG/MAG.....	34
5.2.3 Hořák MIG/MAG Push/Pull.....	34
5.2.4 Posuv drátu .....	34
5.2.4.1 Vsazení cívky s drátem.....	35
5.2.4.2 Výměna kladek podavače drátu.....	36
5.2.4.3 Zavedení drátové elektrody .....	38
5.2.4.4 Seřízení brzdy cívky.....	39
5.2.5 Definice svařovacích úloh MIG/MAG .....	39
5.2.6 Volba svařovacího úkolu .....	40
5.2.7 Svařovací výkon (stacionární pracovní bod) .....	40
5.2.7.1 Volba způsobu indikace svařovacích parametrů .....	40
5.2.7.2 Nastavení pracovního bodu prostřednictvím tloušťky materiálu.....	40
5.2.7.3 Délka světelného oblouku .....	41
5.2.8 Další svařovací parametry.....	41
5.2.9 Provozní režimy (sledy funkcí) .....	42
5.2.9.1 Vysvětlení značek a funkcí .....	42
5.2.9.2 Nucené vypínání .....	42

5.2.10	Běžné svařování MIG/MAG (GMAW non synergic) .....	47
5.2.11	forceArc / forceArc puls .....	47
5.2.12	rootArc / rootArc puls .....	48
5.2.13	Nabídka Expert (MIG/MAG).....	48
5.3	Ruční svařování elektrodou .....	49
5.3.1	Přípoj držáku elektrody a kabelu pro uzemnění obrobku .....	49
5.3.2	Volba svařovacího úkolu.....	50
5.3.3	Arcforce.....	50
5.3.4	Horký start .....	50
5.3.5	Antistick.....	51
5.3.6	Expertní menu (ruční svařování elektrodou) .....	51
5.4	TIG svařování.....	52
5.4.1	Příprava svařovacího hořáku WIG .....	52
5.4.2	Připojení svařovacího hořáku a směrování obrobku .....	52
5.4.3	Volba svařovacího úkolu.....	53
5.4.4	Nastavení doby zbytkového proudění plynu .....	53
5.4.5	Expertní menu (WIG).....	54
5.4.6	Zapálení elektrického oblouku.....	55
5.4.6.1	Liftarc.....	55
5.4.7	Provozní režimy (sledy funkcí) .....	55
5.4.7.1	Legenda .....	55
5.4.7.2	Nucené vypínání .....	55
5.5	Dálkový ovladač .....	57
5.6	Zvláštní parametry (rozšířená nastavení) .....	57
5.6.1	Výběr, změna a ukládání parametrů .....	58
5.6.2	Detaily speciálních parametrů .....	59
5.6.2.1	Doba rampy zavádění drátu (P1) .....	59
5.6.2.2	4T/4Ts start tipováním na tlačítko (P9) .....	59
5.6.3	Vrácení na výrobní nastavení .....	59
5.7	Konfigurační menu přístroje .....	60
5.7.1	Výběr, změna a ukládání parametrů .....	60
5.7.2	Nulování odporu vodiče .....	61
5.8	Režim úspory energie (Standby) .....	62
6	<b>Údržba, péče a likvidace .....</b>	<b>63</b>
6.1	Všeobecně .....	63
6.1.1	Čištění .....	63
6.1.2	Lapač nečistot.....	63
6.2	Údržbové práce, intervaly .....	64
6.2.1	Denní údržba .....	64
6.2.2	Měsíční údržba .....	64
6.2.3	Každoroční zkouška (inspekce a zkouška za provozu).....	64
6.3	Odborná likvidace přístroje .....	65
7	<b>Odstraňování poruch .....</b>	<b>66</b>
7.1	Kontrolní seznam pro odstranění chyb .....	66
7.2	Hlášení chyb (proudový zdroj) .....	67
7.3	Verze softwaru řídicí jednotky přístroje .....	68
7.4	Reset svařovacích parametrů na původní nastavení z výroby .....	69
7.5	Reset svařovacích úkolů (jobů) na výrobní nastavení .....	70
7.5.1	Vynulování jednotlivého úkolu (jobu).....	70
7.5.2	Vynulování všech úkolů (JOBů) .....	70
7.6	Vyladění svařovacích parametrů .....	71
7.7	Odvzdušnění okruhu chladicího prostředku.....	72
8	<b>Technická data .....</b>	<b>73</b>
8.1	Picomig 355 puls TKM .....	73
9	<b>Příslušenství .....</b>	<b>74</b>
9.1	Chlazení svařovacího hořáku .....	74
9.2	Přepravní systém .....	74
9.3	Dálkový ovladač/propojovací a prodlužovací kabel .....	74
9.3.1	Přípojka 19pólová .....	74

---

9.4	Možnost dovybavení .....	75
9.5	Zásobení ochranným plynem .....	75
9.6	Všeobecné příslušenství.....	75
<b>10</b>	<b>Optřebitelné díly.....</b>	<b>76</b>
10.1	Kladky pro posuv drátu .....	76
10.1.1	Kladky pro ocel drátů.....	76
10.1.2	Kladky pro hliník drátů .....	76
10.1.3	Kladky pro posuv výplňových drátů.....	77
10.1.4	Vedení drátu .....	77
<b>11</b>	<b>Dodatek .....</b>	<b>78</b>
11.1	JOB-List .....	78
11.2	Přehled parametrů – rozsahy nastavení.....	79
11.3	Průměrná spotřeba drátových elektrod.....	80
11.4	Průměrná spotřeba ochranného plynu .....	80
11.4.1	Svařování MIG/MAG .....	80
11.4.2	TIG svařování .....	80
11.5	Najít prodejce.....	81

# **Obsah**

Pokyny k používání této dokumentace

---



## 2 Pro Vaši bezpečnost

### 2.1 Pokyny k používání této dokumentace

#### NEBEZPEČÍ

**Pracovní a provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení bezprostředně hrozících těžkých úrazů nebo usmrcení osob.**

- Bezpečnostní upozornění obsahuje ve svém nadpisu signálové slovo „NEBEZPEČÍ“ s obecným výstražným symbolem.
- Kromě toho je nebezpečí zvýrazněno symbolem na okraji stránky.

#### VÝSTRAHA

**Pracovní nebo provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení bezprostředně hrozících těžkých úrazů nebo usmrcení osob.**

- Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu signální slovo „VÝSTRAHA“ s obecným výstražným symbolem.
- Kromě toho je nebezpečí zvýrazněno symbolem na okraji stránky.

#### POZOR

**Pracovní a provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení možných lehkých úrazů osob.**

- Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu návštětí „POZOR“ s obecným výstražným symbolem.
- Nebezpečí je zvýrazněno piktogramem na okraji stránky.



**Technické zvláštnosti, které musí mít uživatel na zřeteli, nemá-li dojít k poškození majetku nebo zařízení.**

Pokyny pro jednání a výčty, které Vám krok za krokem určují, co je v dané situaci nutno učinit, poznáte dle odrážek např.:

- Zdířku vedení svařovacího proudu zasuňte do příslušného protikusu a zajistěte.

## 2.2 Vysvětlení symbolů

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Věnujte pozornost technickým zvláštnostem		Stisknout a pustit (dotknout se)
	Vypnutí přístroje		Pustit
	Zapnutí přístroje		Stisknout a přidržet
	Chybně/neplatné		Zapnout
	Správně/platné		Otačet
	Vstup		Nastavitelná číselná hodnota
	Navigace		Kontrolka svítí zeleně
	Výstup		Kontrolka bliká zeleně
	Znázornění času (příklad: 4 s čekat/tisknout)		Kontrolka svítí červeně
	Přerušení v zobrazení nabídky (možnost dalších nastavení)		Kontrolka bliká červeně
	Nástroj není nutný/nepoužívat		Kontrolka svítí modře
	Nástroj je nutný/použít		Kontrolka bliká modře

## 2.3 Bezpečnostní předpisy

### VÝSTRAHA



**Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních pokynů!**

**Nerespektování bezpečnostních předpisů může být životu nebezpečné!**

- Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny v tomto návodu!
- Dodržujte předpisy bezpečnosti práce a ustanovení specifická pro vaši zemi!
- Osoby v oblasti pracoviště upozorněte na dodržování předpisů!



**Nebezpečí poranění elektrickým napětím!**

**Elektrická napětí mohou při dotyku způsobit životu nebezpečné úrazy elektrickým proudem a popáleniny. I v případě dotyku nízkého napětí hrozí nebezpečí úleku a následné nehody.**

- Nedotýkejte se přímo součástí pod napětím, jako jsou zdířky svařovacího proudu, tyčové, wolframové nebo drátové elektrody!
- Vždy odkládejte svařovací hořáky anebo držáky elektrod na izolovanou podložku!
- Noste kompletní, osobní ochranné pomůcky (závisí na způsobu použití)!
- Přístroj smí otvírat výhradně kvalifikovaný personál!
- Přístroj nesmí být používán k rozmrzování potrubí!



**Nebezpečí při společném zapojení několika proudových zdrojů!**

**Má-li být paralelně nebo sériově zapojeno několik proudových zdrojů, může toto zapojení provádět jen kvalifikovaná síla podle normy IEC 60974-9 ČSN EN 60974-9 „Instalace a používání“ a předpisů bezpečnosti práce BGV D1 (dříve VBG 15), popř. zemských ustanovení!**

**Zařízení smějí být schválena ke svařování svařovacím obloukem pouze po provedení kontroly, která zjistí, zda nemůže dojít k překročení dovoleného napětí naprázdno.**

- Připojení přístroje smí provést výhradně odborník!
- Při odpojování jednotlivých proudových zdrojů musejí být spolehlivě odpojeny všechny síťové přívody a přívody svařovacího proudu od celkového svařovacího systému. (Nebezpečí zpětného napětí!)
- Nespojujte svařovací přístroje s přepínačem polarity (řada PWS) nebo přístroje ke svařování střídavým proudem (AC). Následkem prosté chybné obsluhy může dojít k nedovolenému scítání svařovacích napětí.



**Nebezpečí úrazu zářením nebo vysokou teplotou!**

**Záření svařovacího oblouku poškozuje pokožku a oči.**

**Kontakt s horkými obrobky a jiskrami má za následek popálení.**

- Používejte svářecí štít nebo svářecí příslušenství s dostatečným ochranným stupněm (závisí na způsobu použití)!
- Noste suchý ochranný plášť (např. svářecí štít, rukavice, atd.) podle příslušných předpisů platných v dané zemi!
- Nezúčastňujte se svařování zástěnou nebo příslušnou ochrannou přepážkou proti záření a nebezpečí oslnění!

## VÝSTRAHA



**Nebezpečí úrazu použitím nevhodného oděvu!**

**Záření, vysoká teplota a elektrické napětí představují nevyhnuteelné zdroje nebezpečí během obloukového svařování. Uživatel musí být vybaven kompletními osobními ochrannými pomůckami (OOP). Ochranné pomůcky musí zabránit následujícím rizikům:**

- Ochrana dýchacích cest, proti zdraví ohrožujícím látkám a směsím (kourové plyny a páry) nebo učinit vhodná opatření (odsávání, atd.).
- Svářečská přilba s řádným ochranným zařízením proti ionizujícímu záření (záření IČ nebo UV) a nadměrné teplotě.
- Suchý svářečský oděv (obuv, rukavice a ochrana těla) proti teplému prostředí, s porovnatelnými účinky jako při teplotě vzduchu 100 °C nebo více, popř. proti úrazu elektrickým proudem a práci na součástech pod napětím.
- Ochrana sluchu proti škodlivému hluku.



**Nebezpečí výbuchu!**

**Zdánlivě neškodné látky v uzavřených nádobách mohou v případě ohřátí vytvořit přetlak.**

- Nádoby s hořlavými nebo výbušnými kapalinami odstranit z pracovního rozmezí!
- Nepřipustit ohřátí výbušných kapalin, prachů nebo plynů svařováním nebo řezáním!



**Nebezpečí požáru!**

**V důsledku vysokých teplot, odletujících jisker, rozžhavených dílů či horké strusky vznikající při svařování může dojít k tvorbě plamenů.**

- V okruhu působnosti dávejte pozor na ohniska požáru!
- Nenoste s sebou žádné snadno zápalné předměty, jako např. zápalky nebo zapalovače.
- V okruhu působnosti mějte připravené vhodné hasicí přístroje!
- Z obrobku před začátkem svařování důkladně odstraňte zbytky hořlavých látek.
- Svařené obrobky dále zpracovávejte teprve po vychladnutí. Nenechávejte je v kontaktu s hořlavým materiélem!

**⚠ POZOR****Kouř a plyny!**

**Kouř a plyny mohou vést k dýchacím potížím a otravám! Kromě toho se mohou výparы rozpouštědel (chlorovaný uhlovodík) změnit v důsledku ultrafialového záření svařovacího oblouku v jedovatý fosgen!**

- Zajistěte dostatek čerstvého vzduchu!
- Udržujte páry rozpouštědla mimo oblast svařovacího oblouku!
- v případě potřeby. používejte vhodnou ochranu dýchacích cest!
- Aby se zabránilo tvorbě fosgenu, musí být zbytky chlorovaných rozpouštědel na obrobcích nejprve neutralizovány vhodnými opatřeními.

**Hluková zátěž!**

**Hluk, přesahující 70dBA, může způsobit trvalé poškození sluchu!**

- Používejte vhodnou ochranu sluchu!
- Osoby na pracovišti musí nosit vhodnou ochranu sluchu!



**Podle IEC 60974-10 jsou svařovací přístroje rozděleny do dvou tříd elektromagnetické kompatibility (třída elektromagnetické kompatibility je uvedena v části Technické údaje) > viz kapitola 8:**



**Třída A** Přístroje nejsou určeny k použití v obytných oblastech, ve kterých je elektrická energie odebírána z veřejné sítě, dodávající nízké napětí. Při zajišťování elektromagnetické kompatibility u přístrojů třídy A může v těchto oblastech dojít k problémům, jak z důvodu spojených s vodiči, tak i k problémům z důvodu vzniku rušivých signálů.



**Třída B** Přístroje splňují požadavky elektromagnetické kompatibility v průmyslových a obytných oblastech, včetně obytných oblastí napojených na veřejnou síť dodávající nízké napětí.

**Zřízení a provoz**

Při provozu elektrické svářečky může v ojedinělých případech dojít k elektromagnetickému rušení, i když svařovací přístroj splňuje emisní limity v souladu s normou. Za rušení, které vzniká při svařování, nese odpovědnost uživatel.

Při posuzování možných elektromagnetických problémů v okolí musí uživatel vzít v úvahu následující body: (viz též ČSN EN 60974-10 příloha A)

- Síťové, řídicí, signální a telekomunikační vodiče
- Rádia a televizní přijímače
- Počítače a jiná řídicí zařízení
- Bezpečnostní zařízení
- Zdraví osob v okolí, především pak osob s kardiostimulátory nebo naslouchadly
- Kalibrační a měřicí zařízení
- Odolnost proti rušení jiných zařízení v okolí
- Denní doba, ve které musejí být prováděny svářečské práce

**Doporučení ke snížení rušivých signálů**

- Připojení na síť, např. další síťový filtr nebo stínění kovovou trubkou
- Údržba elektrické svářečky
- Použití co nejkratších svařovacích kabelů a vedení kabelů pohromadě u podlahy
- Vyrovnání potenciálů
- Uzemnění obrobku. V případech, které neumožňují použití přímého uzemnění obrobku, musí být spojení zajištěno pomocí vhodných kondenzátorů.
- Stínění jiných zařízení v okolí nebo kompletního svářečského zařízení

**Elektromagnetická pole!**

**Proudový zdroj může vytvářet elektrická nebo elektromagnetická pole, která mohou nařušit funkci elektronických systémů, jako jsou EDV a CNC přístroje, telekomunikační vedení, elektrické vedení, signální vedení, kardiostimulátory a defibrilátory.**



- Dodržujte předpisy pro údržbu > viz kapitola 6.2!
- Úplně odvíňte svařovací vedení!
- Odpovídajícím způsobem chráňte přístroj nebo zařízení citlivá na záření!
- Funkce kardiostimulátorů může být narušena (v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc).

## ⚠ POZOR



### Povinnosti provozovatele!

**Při provozu zařízení je nutno dodržovat příslušné tuzemské vyhlášky a zákony!**

- Národní verze rámcové směrnice (89/391/EWG) 89/391/EHS k realizaci opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci i příslušné samostatné směrnice.
- Především směrnice (89/655/EWG) 89/655/EHS o minimálních předpisech pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a o používání ochranných pomůcek zaměstnanci při práci.
- Předpisy pro bezpečnost práce a prevenci nehod příslušné země.
- Instalace a používání přístroje dle IEC 60974 ČSN EN 60974-9.
- Uživatel musí být v pravidelných intervalech školen o bezpečnosti práce.
- Pravidelná kontrola přístroje dle IEC 60974 ČSN EN 60974-4.



**V případě škod způsobených cizími komponentami zaniká záruka výrobce!**

- Používat výhradně systémové komponenty a doplňky (proudové zdroje, svařovací hořáky, držáky elektrod, dálkové ovladače, náhradní a opotřebitelné díly, atd.) z našeho dodávaného sortimentu!
- Komponentu příslušenství připojte k odpovídající přípojně zásuvce pouze při vypnutém svářecím přístroji a zajistěte ji.

Požadavky pro připojení k veřejné napájecí síti

Přístroje s vysokým výkonem mohou množstvím proudu, který odebírají ze sítě, ovlivnit kvalitu sítě. U některých typů přístrojů proto mohou platit omezení v oblasti připojení nebo požadavky na maximální možnou impedanci nebo na minimální kapacitu napájení v rozhraní s veřejnou sítí (společný připojovací bod PCC). I zde upozorňujeme na technické údaje přístrojů. V tomto případě odpovídá provozovatel nebo uživatel přístroje za zjištění možnosti připojení a připojení přístroje po případné konzultaci s provozovatelem sítě.

## 2.4 Přeprava a instalace

## ⚠ VÝSTRAHA



**Nebezpečí úrazu následkem chybné manipulace s lahvemi ochranného plynu!**

**Nesprávná manipulace a nedostatečné upevnění lahvi ochranného plynu mohou mít za následek vážné úrazy!**

- Respektujte pokyny výrobce plynu a předpisy pro stlačený plyn!
- Lahve ochranného plynu se nesmějí upevňovat za ventil!
- Zabraňte zahřívání lahvi ochranného plynu!

**⚠ POZOR****Nebezpečí úrazu vyplývající z napájecích kabelů!**

Při transportu mohou neoddělená napájecí vedení (síťová vedení, řídicí vedení, atd.) zapříčinit nebezpečí, jako např. převrácení připojených přístrojů a poranění osob!

- Před transportem odpojte napájecí kably!

**Nebezpečí převrácení!**

Při přemístování a instalaci přístroje se může přístroj převrátit a zranit osoby nebo se poškodit. Bezpečnost proti převrácení je zajištěna do úhlu naklonění 10° (odpovídá IEC 60974-1).

- Přístroj instalujte a transportujte pouze na rovném, pevném podkladu!
- Nástavné díly je nutno zajistit vhodnými prostředky!

**Nebezpečí úrazu z důvodu nesprávně položeného vedení!**

O nesprávně položená vedení (síťová, řídicí, svařovací vedení nebo svazek propojovacích hadic) můžete zakopnout.

- Napájecí vedení položte plošně na zem (zabraňte vytvoření smyček).
- Zabraňte pokládání na chodníky a komunikace.

**Nebezpečí zranění ohřátou chladicí kapalinou a jejími přípojkami!**

Použitá chladicí kapalina a místa jejího připojení, resp. spojení, se při provozu mohou silně zahřát (vodou chlazené provedení). Při otevření okruhu chladicího prostředku může unikající chladicí prostředek způsobit opaření.

- Okruh chladicího prostředku otvírejte pouze při vypnutém proudu, resp. chladicím zařízení!
- Používejte předepsané ochranné prostředky (rukavice)!
- Otevřené hadicové přípojky uzavřete vhodnými zátkami.

**Přístroje jsou koncipovány k provozu ve svislé poloze!**

Provoz v neschválených polohách může způsobit poškození přístroje.

- Přeprava a provoz výhradně ve vzpřímené poloze!

**V důsledku neodborného připojení se mohou poškodit komponenty příslušenství a proudový zdroj!**

- Komponentu příslušenství připojit a zajistit pouze při vypnutém přístroji k odpovídající zásuvce.
- Podrobné popisy příslušné komponenty příslušenství najdete v návodu k použití!
- Komponenty příslušenství jsou automaticky rozlišeny po zapnutí proudového zdroje.

**Ochranné čepičky proti prachu chrání kabelové koncovky a tudíž přístroj před znečištěním a poškozením.**

- Není-li k přípoji připojena žádná komponenta příslušenství, musí být nasazena ochranná čepička proti prachu.
- V případě vady nebo její ztráty musí být ochranná čepička proti prachu nahrazena!

## 3 Použití k určenému účelu

### VÝSTRAHA



Nebezpečí v důsledku neúčelového použití!

Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a pravidel, popř. norem pro použití v průmyslu a řemesle. Je určen pouze pro metody svařování uvedené na typovém štítku. V případě neúčelového použití může od přístroje hrozit nebezpečí pro osoby, zvířata a věcné škody. Za všechny z toho vyplývající škody se nepřejímá žádné ručení!

- Přístroj používat výhradně úcelově a poučeným, odborným personálem!
- Na přístroji neprovádět žádné neodborné změny nebo přestavby!

### 3.1 Oblast použití

Oblouková svářečka ke standardnímu svařování v ochranné atmosféře plynu a ve vedlejším procesu ke svařování WIG s Liftarc (dotykovým zažehnutím) nebo ručnímu svařování elektrodou. Komponenty příslušenství mohou event. rozšířit rozsah funkcí (viz příslušnou dokumentaci ve stejnojmenné kapitole).

### 3.2 Stav softwaru

Verzi softwaru řídicí jednotky přístroje lze zobrazit v konfiguračním menu přístroje (menu Srv) > viz kapitola 5.7.

### 3.3 Související platné podklady

#### 3.3.1 Záruka

Další informace jsou uvedeny v přiložené brožuře „Warranty registration“ a v našich informacích týkajících se záruk, údržby a kontroly na adresu [www.ewm-group.com](http://www.ewm-group.com)!

#### 3.3.2 Prohlášení o shodě



Tento výrobek odpovídá svou koncepcí a konstrukcí směrnicím EU uvedeným v prohlášení. K výrobku je přiloženo originální specifické prohlášení o shodě.

Výrobce doporučuje provádět každých 12 měsíců (od prvního uvedení do provozu) bezpečnostní kontroly podle národních a mezinárodních norem a směrnic.

#### 3.3.3 Svařování v prostředí se zvýšeným ohrožením elektrickým proudem



Zdroje svařovacího proudu s tímto označením mohou být použity ke svařování v prostředí se zvýšeným ohrožením elektrickým proudem (např. na kotlích). Při tom musejí být dodržovány příslušné národní a mezinárodní předpisy. Samotný zdroj svařovacího proudu nesmí být umístěn v nebezpečném prostoru!

#### 3.3.4 Servisní podklady (náhradní díly a schémata zapojení)

### VÝSTRAHA



Neodborné opravy a modifikace jsou zakázány!

Aby se zabránilo úrazům osob a poškození přístroje, smí být přístroj opravován a modifikován pouze způsobilými osobami (oprávněným personálem)!

Při neoprávněných zásazích zaniká záruka!

- Případnou opravou pověřte způsobilé osoby (oprávněný servisní personál)!

Originály schémat zapojení jsou přiložené k přístroji.

Náhradní díly je možné získat u oprávněných smluvních prodejců.


#### 3.3.5 Kalibrace / validace

K výrobku je přiložen originální certifikát. Výrobce doporučuje provádět každých 12 měsíců (od prvního uvedení do provozu) kalibraci a nostrifikaci.

### 3.3.6 Část souhrnné dokumentace

Tento dokument je součástí souhrnné dokumentace a je platný pouze ve spojení se všemi dílčími dokumenty! Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze všech systémových komponent, zejména bezpečnostní pokyny!

Obrázek zobrazuje obecný příklad svařovacího systému.

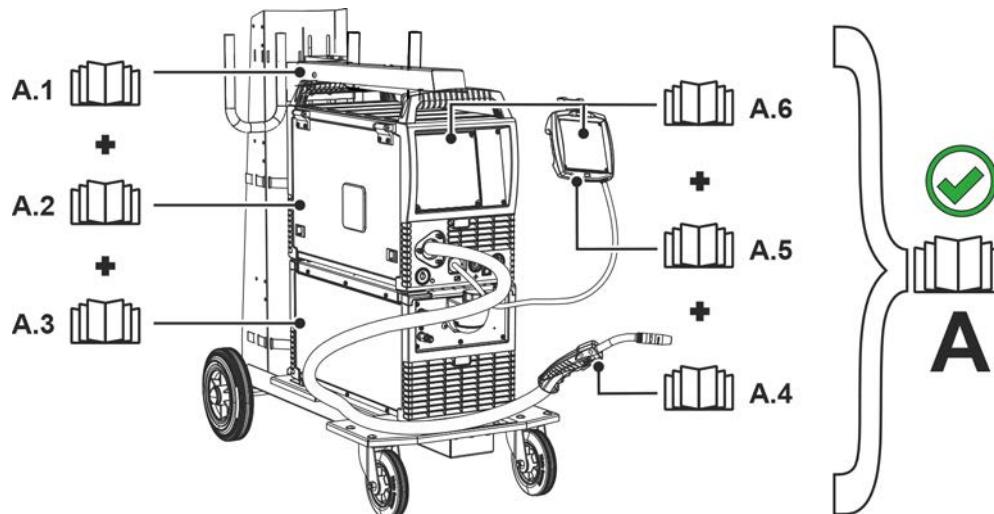


Obrázek 3-1

Poz.	Dokumentace
A.1	Transportní vozík
A.2	Proudový zdroj
A.3	Chladicí zařízení
A.4	Řízení
A.5	Dálkový ovladač
A.6	Svařovací hořák
A	Souhrnná dokumentace

## 4 Popis přístroje - rychlý přehled


### 4.1 Čelní/zadní pohled

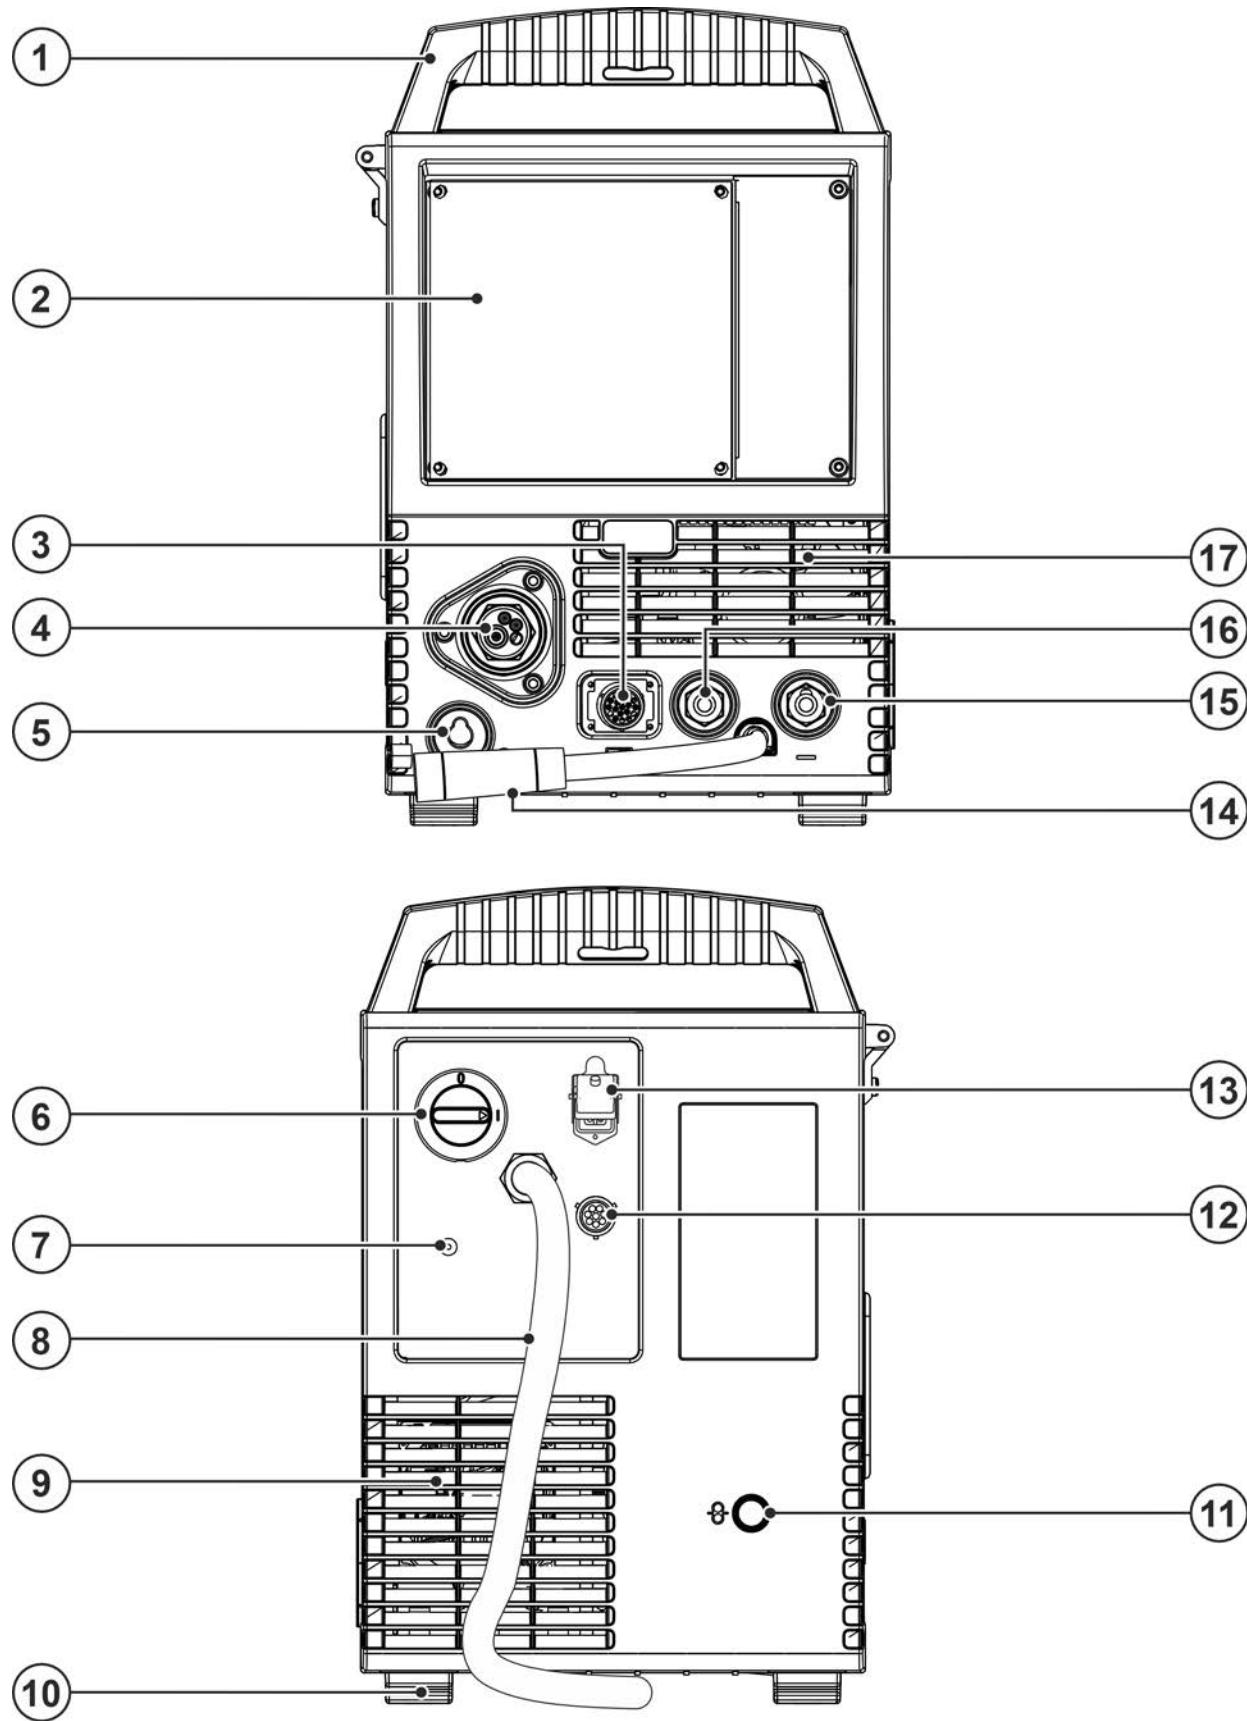

Obrázek 4-1

Pol.	Symbol	Popis
1		Přepravní držadlo
2		Řízení zařízení > viz kapitola 4.3
3		Zdířka připoje 19 pólův (analogová) Pro připojení analogových komponent příslušenství (dálkový ovladač, ovládací vedení hořáku, atd.)
4		Připojka svařovacího hořáku (centrální přípojka Euro nebo Dinse) Integrované kontakty pro svařovací proud, ochranný plyn a hořák
5		<b>Parkovací zásuvka, zástrčka pro volbu polarity</b> Upevnění zástrčky pro volbu polarity při ručním svařování elektrodou nebo při transportu.
6		<b>Hlavní vypínač</b> Zapnutí a vypnutí přístroje.
7		Připojovací závit G $\frac{1}{4}$ " Připojka ochranného plynu (vstup)
8		Sítový přívodní kabel > viz kapitola 5.1.7
9		Výstupní otvory chladícího vzduchu
10		Patky přístroje
11		<b>Vstupní otvor externího podávání drátu</b> Připravený otvor ve skříni k použití pro externí podávání drátu.
12		Připojovací zdířka 8pólův Řídící vedení chladícího zařízení
13		Připojovací zdířka, 4pólův Napájení chladícího zařízení napětím
14		<b>Kabel pro svařovací proud, volba polarity</b> Svařovací proud k centrální přípojce Euro/hořáku, umožňuje změnu polarity. <ul style="list-style-type: none"> <li>----- MIG/MAG: Přípojná zdířka, svařovací proud „+“</li> <li>----- Samočinně chráněný trubičkový drát/WIG: Přípojná zdířka, svařovací proud „-“</li> <li>----- Ruční svařování obalenou elektrodou: Dokovací zásuvka</li> </ul>
15		<b>Připojná zdířka, svařovací proud „-“</b> Připojení příslušenství závisí na metodě, dodržujte popis připojení pro příslušné metody svařování > viz kapitola 5.
16		<b>Připojná zdířka, svařovací proud „+“</b> Připojení příslušenství závisí na metodě, dodržujte popis připojení pro příslušné metody svařování > viz kapitola 5.
17		Výstupní otvory chladícího vzduchu


## 4.2 Vnitřní pohled

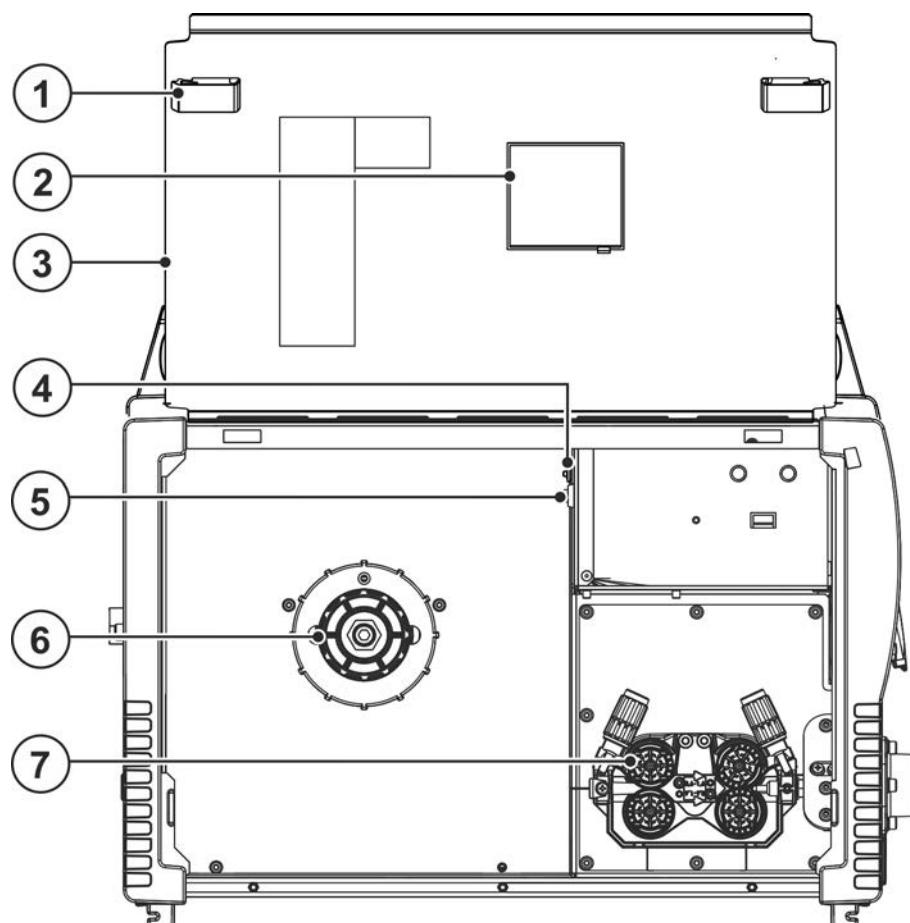

Obrázek 4-2

Pol.	Symbol	Popis
1		<b>Šoupátkový uzávěr, blokování ochranné klapky</b>
2		<b>Displej cívky drátu</b> Kontrola zásoby drátu
3		<b>Ochranný kryt</b> Kryt pohonu posuvu drátu a dalších ovládacích prvků. Na vnitřní straně jsou umístěny v závislosti na sérii přístroje další nálepky s informacemi o opotřebitelných součástech a seznamem úloh.
4		<b>Tlačítko, Automatická pojistka</b> Zajištění napájecího napětí motoru podavače drátu (vypadlou pojistku zapnout stisknutím)
5		<b>Tlačítko, zavádění drátu</b> Zavádění drátové elektrody bez napětí a plynu skrze svazek hadic až ke svařovacímu hořáku > viz kapitola 5.2.4.3.
6		<b>Upevnění cívky drátu</b>
7		<b>Jednotka pro posuv drátu &gt; viz kapitola 5.2.4</b>

## 4.3 Řízení přístroje – Ovládací prvky

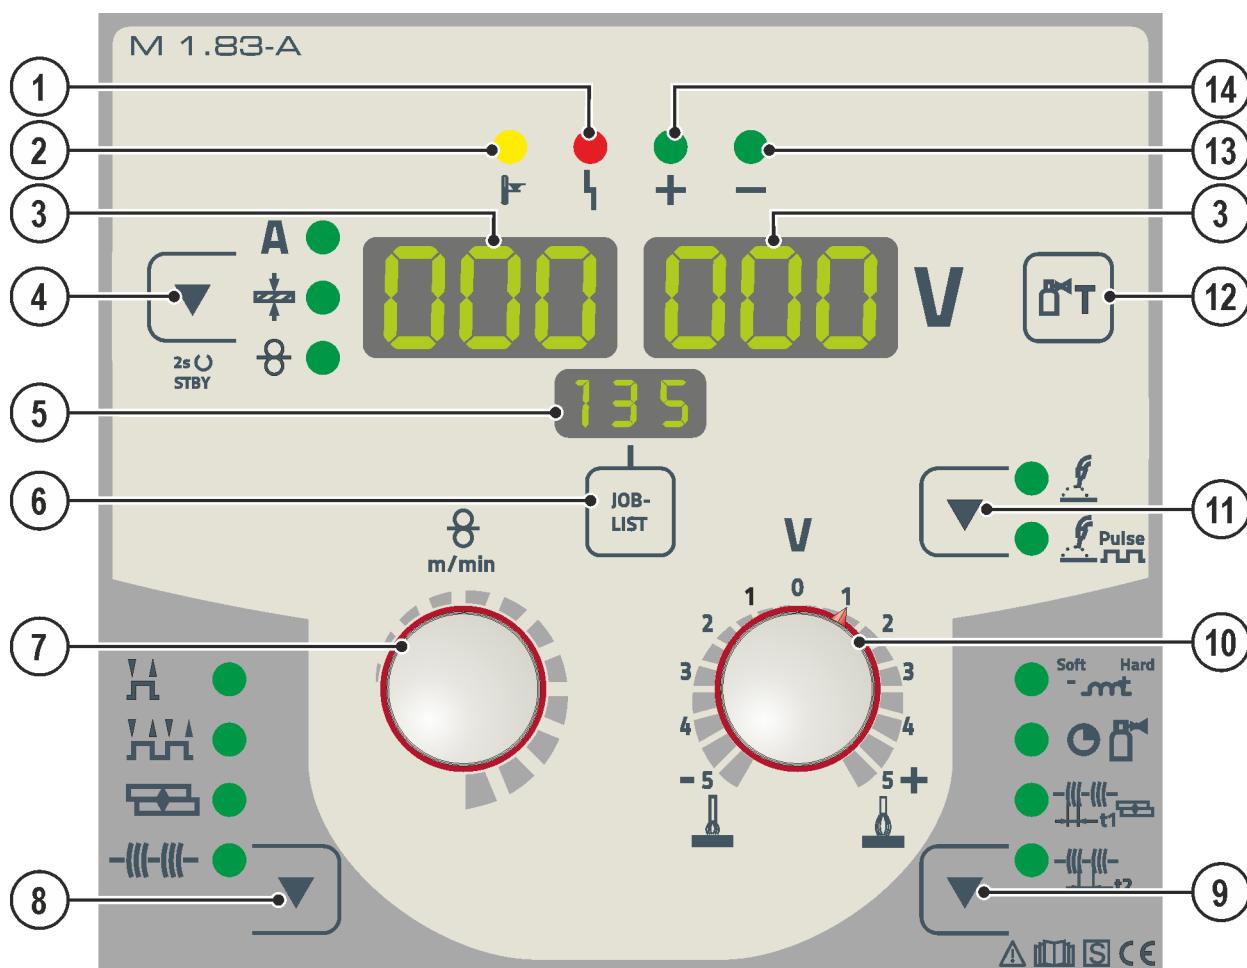


Obrázek 4-3

Pol.	Symbol	Popis
1		Signální žárovka celkové poruchy
2		Signální žárovka „Nadměrná teplota“
3		Zobrazení svařovacích dat (třímístné) Zobrazení parametrů svařování a jejich hodnot > viz kapitola 4.3.1
4		Tlačítko Druh indikace svařovacích parametrů/režim úspory energie A ----- Svařovací proud +----- Tloušťka materiálu ----- Rychlos drátu Po stisknutí a podržení na 2 vteřiny přejde přístroj do režimu úspory energie. K reaktivaci stačí stisknutí libovolného ovládacího prvku > viz kapitola 5.8.
5		Zobrazení úkolu (JOB) Zobrazení aktuálně vybraného svařovacího úkolu (číslo JOB).
6		Tlačítko svařovacího úkolu (JOB) Vyberte svařovací úkol podle seznamu svařovacích úkolů (JOB-LIST). Seznam najdete na vnitřní straně ochranného krytu pohonu posuvu drátu nebo v příloze tohoto návodu k obsluze.
7		Otočný knoflík nastavení svařovacích parametrů K nastavení svařovacího výkonu, k volbě JOBs (svařovacího úkolu) a k nastavení dalších svařovacích parametrů.

Pol.	Symbol	Popis
8		<b>Tlačítko Provozní režim</b> ----- 2taktní ----- 4taktní ----- Bodování ----- Interval
9		<b>Tlačítko vývojové parametry</b> Parametry, které je nutné ke zvolení nastavit. Rovněž pro vstup a opuštění nabídek funkcí k rozšířeným nastavením. ----- Účinek tlumivky/dynamika ----- Doba zbytkového proudění plynu ----- Bodový čas ----- Doba přestávky
10		<b>Otočný knoflík Změna délky elektrického oblouku</b>
11		<b>Tlačítko druhu svařování</b> ----- Svařování standardním svařovacím obloukem ----- Svařování impulzním obloukem
12		<b>Tlačítko testování plynu &gt; viz kapitola 5.1.9.4</b>
13		<b>Kontrolka předepsaná polarita</b>
14		<b>Kontrolka předepsaná polarita</b>

## 4.3.1 Zobrazení dat svařování

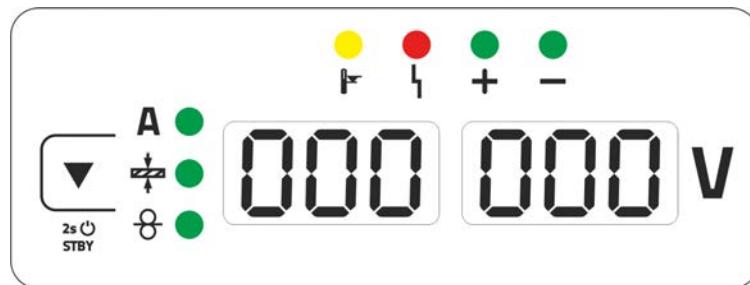

Obrázek 4-4

Vedle displeje se nachází tlačítko pro druh zobrazení parametrů svařování.

Každé stisknutí tlačítka má za následek přechod k dalšímu parametru. Po posledním parametru následuje zase první parametr.

Zobrazí se:

- Zadaná hodnota (před svařováním)
- Skutečná hodnota (při svařování)
- Hodnota Hold (po svařování)

### Svařování MIG/MAG

Parametr	Zadaná hodnota	Skutečná hodnota	Hodnota Hold
Svařovací proud	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> [1]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tloušťka materiálu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rychlosť drátu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Svařovací napětí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[1] MIG/MAG konvenční

### Svařování WIG nebo ruční svařování obalenou elektrodou

Parametr	Zadaná hodnota	Skutečná hodnota	Hodnota Hold
Svařovací proud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Svařovací napětí	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Po svařování následuje přepínání zobrazení z hodnot Hold na zadané hodnoty pomocí

- stisknutí tlačítka nebo otočení knoflíků řídicí jednotky přístroje, nebo
- vyčkání po dobu 5 s.

### 4.3.1.1 Předvolba polarity

Předvolba polarity zobrazuje na ovládání přístroje polaritu potřebnou pro zvolený JOB > viz kapitola 4.3. Potřebnou polaritu je pak možné nastavit zástrčkou pro volbu polarity.

## 5 Konstrukce a funkce

### VÝSTRAHA



**Nebezpečí poranění elektrickým napětím!**

**Dotknutí se dílů proudového napájení, např. připojek proudu, může být životu nebezpečné!**

- Mějte na zřeteli bezpečnostní upozornění na prvních stránkách návodu k obsluze!
- Zprovoznění mohou provádět výhradně osoby, které mají odpovídající znalosti o zacházení s proudovými zdroji!
- Spojuvací vedení nebo vedení proudu připojujte u vypnutého přístroje!

### POZOR



**Ohoření elektrickým proudem!**

**Pokud střídavě svařujete s použitím různých metod a pokud zůstávají oba svařovací hořáky a držáky elektrod připojeny k přístroji, je ve všech vodičích současně napětí naprázdně nebo svařovací napětí!**

- Před zahájením a přerušením práce odkládejte proto hořák a držák elektrody vždy izolovaně!

**Přečtěte si dokumentace všech systémových komponent resp. součástí příslušenství a dodržujte je!**

## 5.1 Přeprava a instalace

### VÝSTRAHA



**Nebezpečí úrazu následkem nesprávné přepravy přístrojů, se kterými nelze manipulovat pomocí jeřábu!**

**Manipulace pomocí jeřábu a zavěšení přístroje je zakázáno! Přístroj může spadnout a zranit osoby! Rukojeti, popruhy nebo držáky jsou vhodné výhradně k ruční přepravě!**

- Přístroj není určen k manipulaci pomocí jeřábu nebo k zavěšení!



**Poškození přístroje následkem nesprávného transportu!**

**Následkem tažných nebo střížných sil, při ustavení nebo zvedání v jiné než svislé poloze, může dojít k poškození přístroje!**

- **Netahejte přístroj ve vodorovném směru za nohy přístroje!**
- **Zvedejte přístroj vždy ve svislé poloze a pokládejte jej opatrně.**

### 5.1.1 Okolní podmínky



**Přístroj nesmí být nainstalován a provozován venku, ale pouze na vhodném, dostatečně nosném a rovném podkladu!**

- **Provozovatel musí zajistit rovnou podlahu odolnou proti skluzu a dostatečné osvětlení pracoviště.**
- **Vždy musí být zajištěna bezpečná obsluha přístroje.**



**Poškození přístroje v důsledku nečistot!**

**Neobvykle velké množství prachu, kyselin, korozivních plynů nebo látek může přístroj poškodit (dodržujte intervaly údržby > viz kapitola 6.2).**

- **Zabraňte vzniku velkého množství kouře, páry, olejové mlhy, prachu po broušení a korozivního okolního vzduchu!**

#### Za provozu

Rozsah teplot okolního vzduchu:

- -25 °C až +40 °C (-13 °F až 104 °F) [1]

relativní vlhkost vzduchu:

- až 50 % při 40 °C (104 °F)
- až 90 % při 20 °C (68 °F)

## Přeprava a skladování

Ukladnění v uzavřené místnosti, rozsah teplot okolního vzduchu:

- $-30^{\circ}\text{C}$  až  $+70^{\circ}\text{C}$  ( $-22^{\circ}\text{F}$  až  $158^{\circ}\text{F}$ ) <sup>[1]</sup>

Relativní vlhkost vzduchu

- až 90 % při  $20^{\circ}\text{C}$  ( $68^{\circ}\text{F}$ )

<sup>[1]</sup> Okolní teplota je závislá na chladicí kapalině! Pamatujte na teplotní rozsah chladicí kapaliny k chlazení svařovacího hořáku!

## 5.1.2 Chlazení přístroje



**Nedostatečné větrání vede k poklesu výkonu a poškození přístroje.**

- **Dodržujte okolní podmínky!**
- **Vstupní a výstupní otvory pro chladicí vzduch nechte volné!**
- **Dodržte minimální vzdálenost 0,5 m od překážek!**

## 5.1.3 Vedení obrobku, všeobecně

### ⚠ POZOR




Nebezpečí popálení neodborným připojením svařovacího proudu!

Kvůli nezajištěným zástrčkám svařovacího proudu (připojení přístroje) nebo znečištění u připojení obrobku (barva, koroze) se mohou tato spojovací místa a vedení zahřívat a při dotyku způsobit popáleniny!

- Kontakty svařovacího proudu každý den přezkoušejte a případně je zajistěte otočením doprava.
- Místo připojení obrobku pořádně vyčistěte a bezpečně upevněte! Konstrukční části obrobku nepoužívat jako zpětné vedení svařovacího proudu!

## 5.1.4 Chlazení svařovacího hořáku

### 5.1.4.1 Připoj chladicího modulu

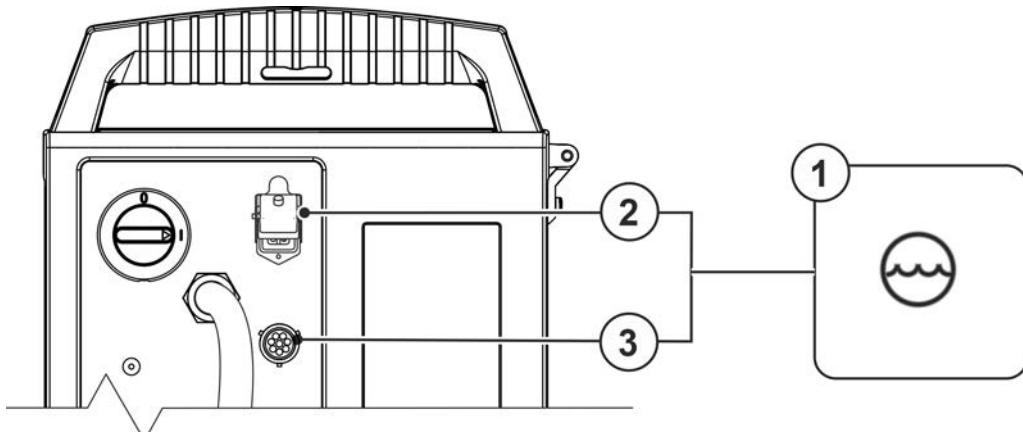


Obrázek 5-1

Pol.	Symbol	Popis
1		Chladicího modulu
2		Připojovací zdířka, 4pólová Napájení chladicího zařízení napětím
3		Připojovací zdířka 8pólová Řídící vedení chladicího zařízení

- 4 půlovou zástrčku napájecího vedení chladicího přístroje zastrčte do 4 půlové zásuvky svářečky a zde ji zajistěte.
- 8 půlovou zástrčku řídicího vedení chladicího přístroje zastrčte do 8 půlové zásuvky svářečky a zde ji zajistěte.


### 5.1.5 Pokyny k instalaci vedení svařovacího proudu

- Nesprávně položené vedení svařovacího proudu může vyvolat poruchy (kolísání) svařovacího oboušku!
- Zemnicí kabel a svazek hadic ze zdroje svařovacího proudu bez vysokofrekvenčního zapalovacího zařízení (MIG/MAG) veďte pokud možno podélne paralelně a těsně vedle sebe.
- Zemnicí kabel a svazek propojovacích hadic zdroje svařovacího proudu s vysokofrekvenčním zapalovacím zařízením (WIG) položte paralelně ve vzdálenosti cca 20 cm tak, aby nedošlo k vysokofrekvenčním výbojům.
- Vždy dodržujte minimální vzdálenost cca 20 cm nebo větší od vodičů jiných zdrojů svařovacího proudu tak, aby nedošlo ke vzájemnému ovlivňování.
- Kabely nesmějí být zásadně delší než je nutné. K dosažení optimálních výsledků svařování max. 30 m (zemnicí kabel + svazek propojovacích hadic + kabel hořáku).

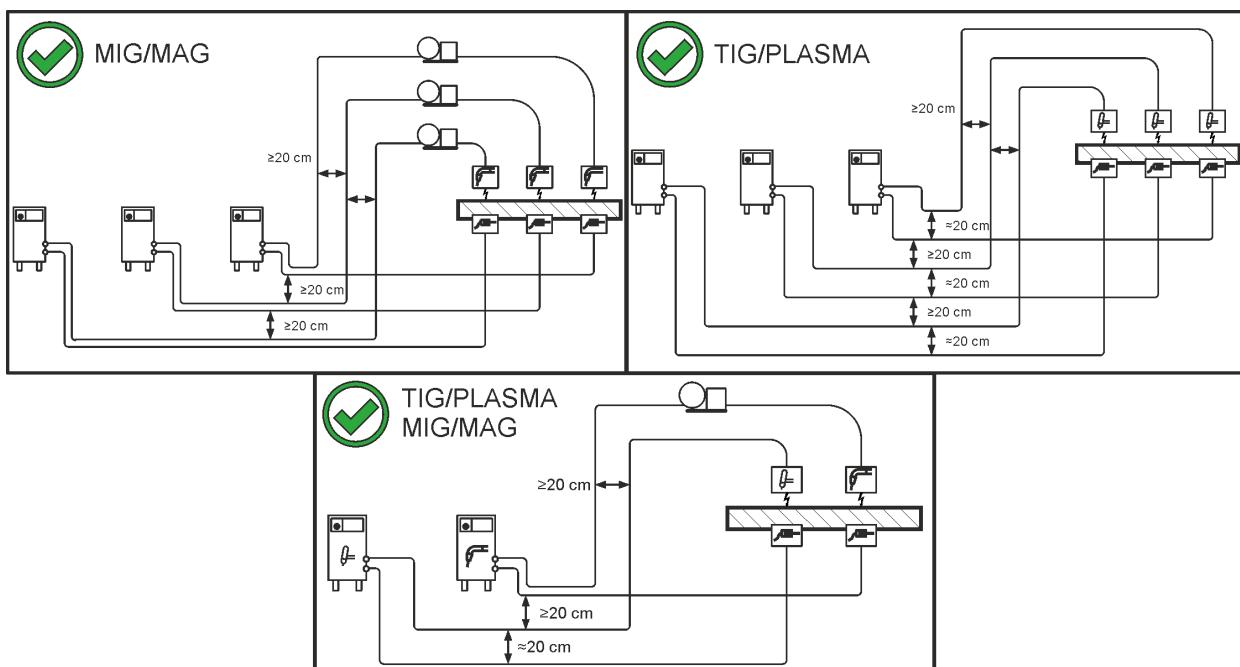

Obrázek 5-2


- Použijte pro každý svářecí přístroj vlastní zemnicí kabel k obrobku!

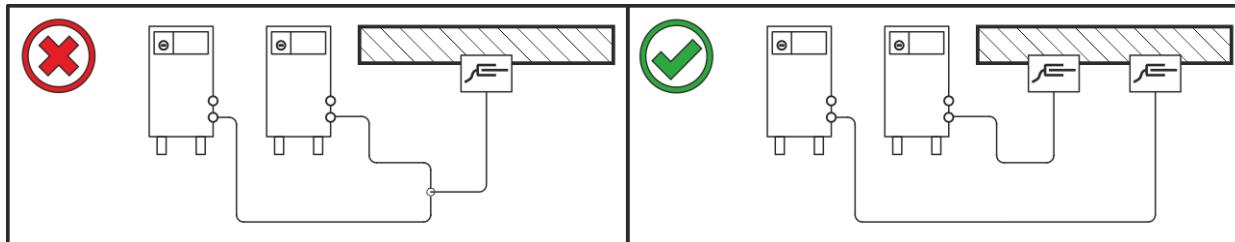

Obrázek 5-3

- Vedení svařovacího proudu, svazky hadic svařovacích hořáků a svazky propojovacích hadic úplně odvíňte. Zabraňte vzniku smyček!
- Kably nesmějí být zásadně delší než je nutné.

**Přebytečnou délku kabelů pokládejte do oblouků.**

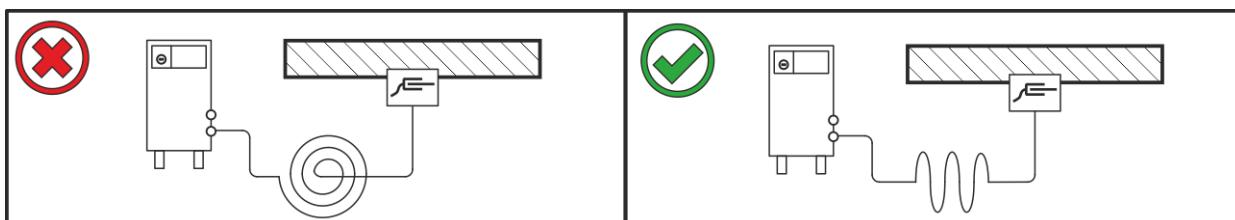

Obrázek 5-4

## 5.1.6 Bludné svařovací proudy


### **VÝSTRAHA**



**Nebezpečí poranění bludnými svařovacími proudy!**

**Bludné svařovací proudy mohou poškodit ochranné vodiče, přístroje a elektrická zařízení, způsobit přehřívání součástí a následně vyvolat požár.**

- Pravidelně kontrolujte utažení všech kontaktů svařovacího proudu a elektricky perfektní připojení.
- Všechny elektricky vodivé součásti proudového zdroje, jako jsou kryt, vozík, jeřábový rám, instalujte, upevněte nebo zavěste tak, aby byly elektricky izolované!
- Nepokládejte na proudové zdroje, vozíky, jeřábové rámy apod. elektrické provozní prostředky, jako jsou vrtačky, úhlové brusky apod., bez elektrické izolace!
- Odkládejte svařovací hořáky a držáky elektrod pokud je nepoužíváte vždy tak, aby byly elektricky izolované!

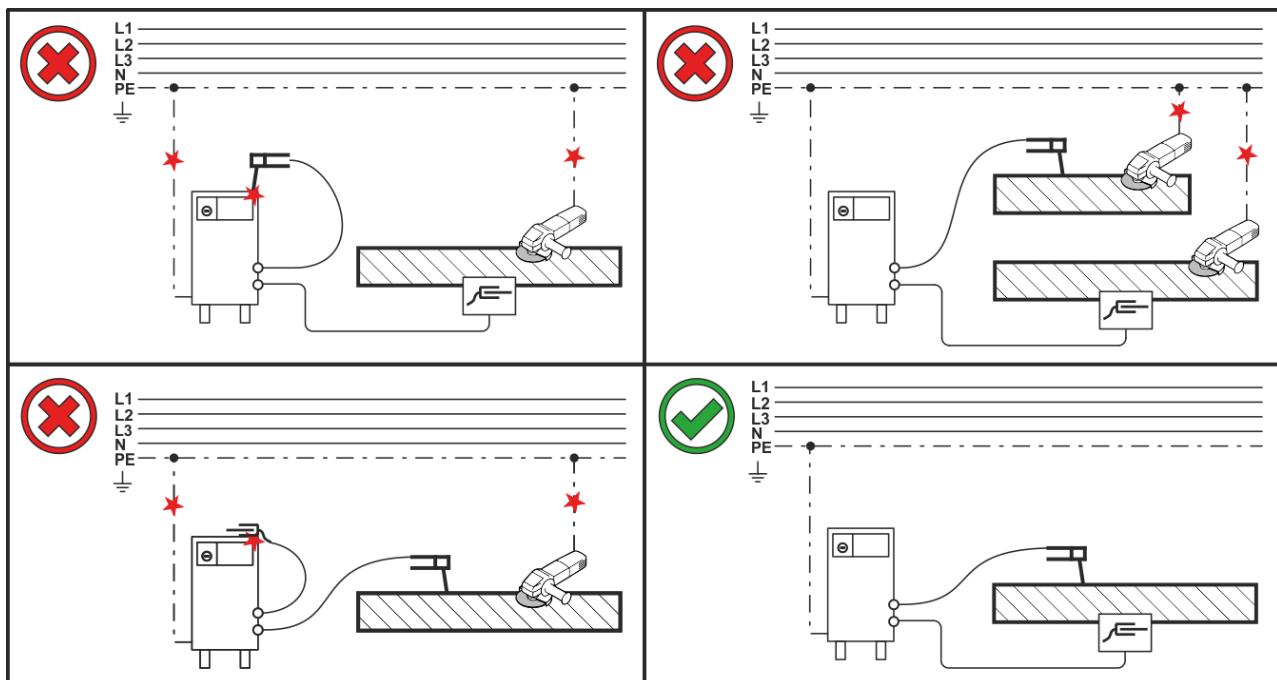

Obrázek 5-5

## 5.1.7 Připojení na síť'

### ⚠ NEBEZPEČÍ



Nebezpečí při nesprávném připojení na síť!


Nesprávné připojení na síť může mít za následek úrazy osob nebo vznik hmotných škod!

- Připojení (síťová zástrčka nebo kabel), opravy nebo úpravu napětí přístroje musí provádět kvalifikovaný elektrikář podle zákonů příslušné země nebo předpisů příslušné země!
- Síťové napětí uvedené na výkonovém štítku musí souhlasit s napájecím napětím.
- Přístroj připojujte výhradně k zásuvce s předpisově připojeným ochranným vodičem.
- Kvalifikovaný elektrikář musí pravidelně provádět kontroly síťových zástrček, zásuvek a přívodních kabelů!
- V generátorovém chodu je nezbytné provést uzemnění generátoru v souladu s návodem k obsluze. Vytvořená síť musí být vhodná k provozu přístrojů podle třídy ochrany I.

### 5.1.7.1 Druh sítě

Přístroj smíte připojit a provozovat s následujícími systémy:

- Třífázový 4vodičový systém s uzemněným neutrálním vodičem, nebo
- Třífázový 3vodičový systém s uzemněním k libovolnému místu, např. k vnějšímu vodiči

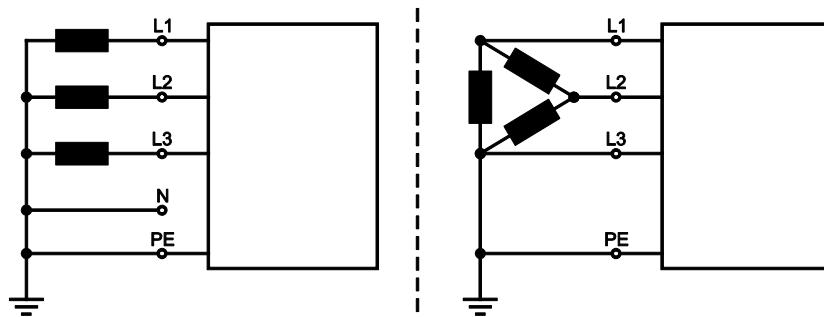

Obrázek 5-6


#### Legenda

Pol.	Označení	Rozlišovací barva
L1	Vnější vodič 1	hnědá
L2	Vnější vodič 2	černá
L3	Vnější vodič 3	šedá
N	Neutrální vodič	modrá
PE	Ochranný vodič	zelenožlutý

- Zastračte síťovou zástrčku vypnutého přístroje do příslušné zásuvky.

### 5.1.8 Držák svařovacího hořáku

Níže popisovaný výrobek je součástí dodávky přístroje.

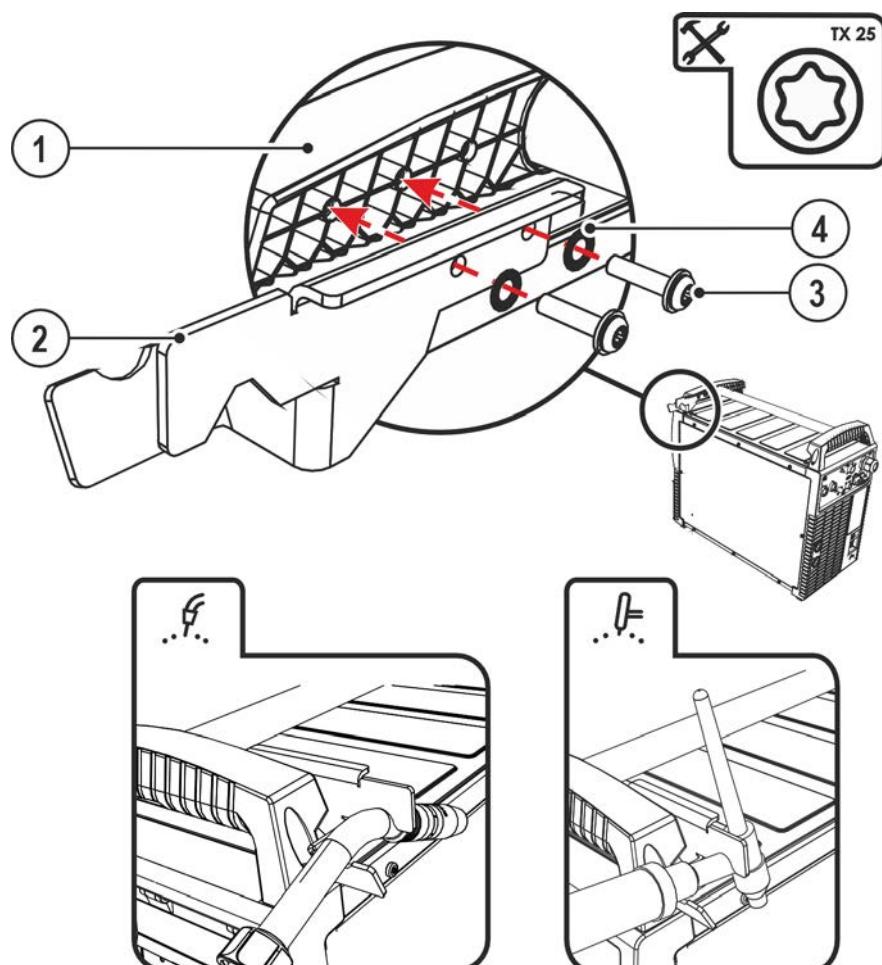

Obrázek 5-7

Pol.	Symbol	Popis
1		Příčný nosník transportní rukojeti
2		Držák svařovacího hořáku
3		Upevňovací šrouby
4		Vějířové podložky

- Přišroubujte držák hořáku upevňovacími šrouby k příčnému nosníku transportní rukojeti.
- Zasuňte svařovací hořák do držáku svařovacího hořáku podle obrázku.

## 5.1.9 Zásobení ochranným plynem


### VÝSTRAHA



Nebezpečí úrazu následkem chybné manipulace s lahvemi ochranného plynu!

Nesprávné nebo nedostatečné upevnění lahví ochranného plynu může mít za následek vážné úrazy!


- Lahev ochranného plynu uložte do k tomu určených držáků a zajistěte bezpečnostními prvky (řetěz/popruh)!
- Upevnění musí být umístěno v horní polovině lahve ochranného plynu!
- Zajišťovací prvky musejí těsně přiléhat k obvodu lahve!

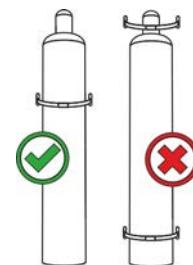

Neomezovaný přívod ochranného plynu od láhve s ochranným plynum ke svařovacímu hořáku je základním předpokladem pro optimální výsledky svařování. Ucpaný přívod ochranného plynu proto může vést k poškození svařovacího hořáku!

- Nepoužívejte-li přípojku ochranného plynu, nasadte zpět žlutý ochranný klobouček!
- Všechna spojení ochranného plynu musí být plynотěsná!

### 5.1.9.1 Připojka redukčního ventilu

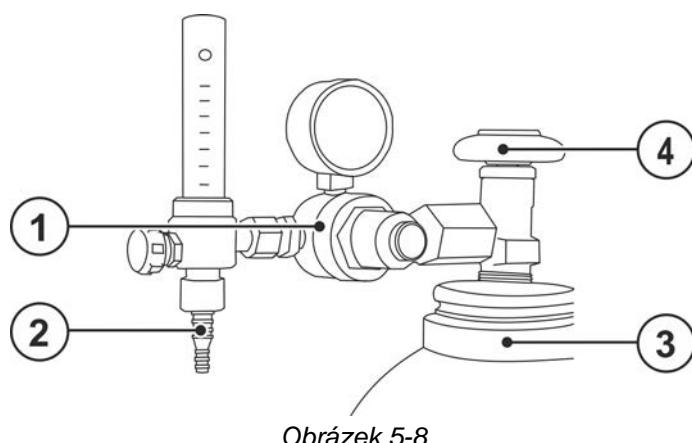


Obrázek 5-8

Pol.	Symbol	Popis
1		Redukční ventil
2		Výstupní stranu redukčního ventilu
3		Láhev s ochranným plynum
4		Ventil láhve

- Před připojením redukčního ventilu k láhvi na ochranný plyn otevřete krátce ventil láhve, aby se vyfoukla veškerá případná nečistota.
- Našroubujte plynотěsně redukční ventil na ventil láhve na plyn.
- Zašroubujte plynové hadicové připojení plynule na výstupní straně redukčního ventilu.

### 5.1.9.2 Připojení hadice na ochranný plyn

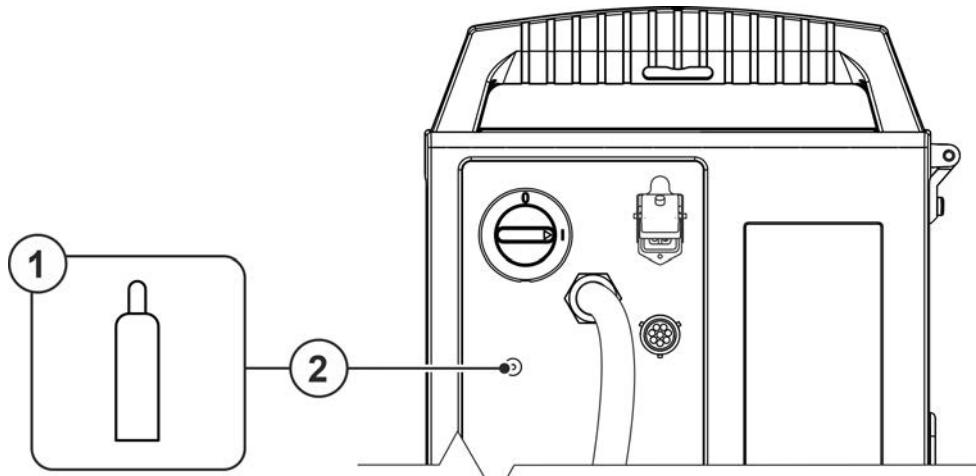

Obrázek 5-9

Pol.	Symbol	Popis
1		Láhev s ochranným plynem / redukční ventil
2	→	Připojovací závit G $\frac{1}{4}$ " Přípojka ochranného plynu (vstup)

- Přišroubujte přípojku plynové hadice plynотěsně k přípojce ochranného plynu (vstup) přístroje.

### 5.1.9.3 Nastavení množství ochranného plynu

Jak příliš nízké, tak i příliš vysoké nastavení ochranného plynu může mít za následek přístup vzduchu k tavné lázni, a tím může docházet ke vzniku pórů. Přizpůsobit množství ochranného plynu, aby odpovídalo svařovacímu úkolu!

- Otevřete pomalu ventil láhve na plyn.
- Otevřete redukční ventil.
- Hlavním vypínačem zapněte proudový zdroj.
- Funkce Inicializovat testování plynu > viz kapitola 5.1.9.4 (svařovací napětí a motor posuvu drátu zůstanou vypnuté – bez náhodného zapálení svařovacího oblouku).
- Podle aplikace nastavte na redukčním ventilu množství plynu.

#### Pokyny k nastavení


Metoda svařování	Doporučené množství ochranného plynu
Svařování MAG	Průměr drátu x 11,5 = l/min.
Pájení MIG	Průměr drátu x 11,5 = l/min.
Svařování MIG (hliník)	Průměr drátu x 13,5 = l/min. (100% argon)
WIG	Průměr plynové trysky v mm odpovídá l/min. průtoku plynu

#### Plynové směsi nasycené heliem vyžadují větší množství plynu!

Množství plynu se má v daném případě opravit podle následující tabulky:

Ochranný plyn	Koeficient
75 % Ar / 25 % He	1,14
50 % Ar / 50 % He	1,35
25 % Ar / 75 % He	1,75
100 % He	3,16

### 5.1.9.4 Zkouška plynu

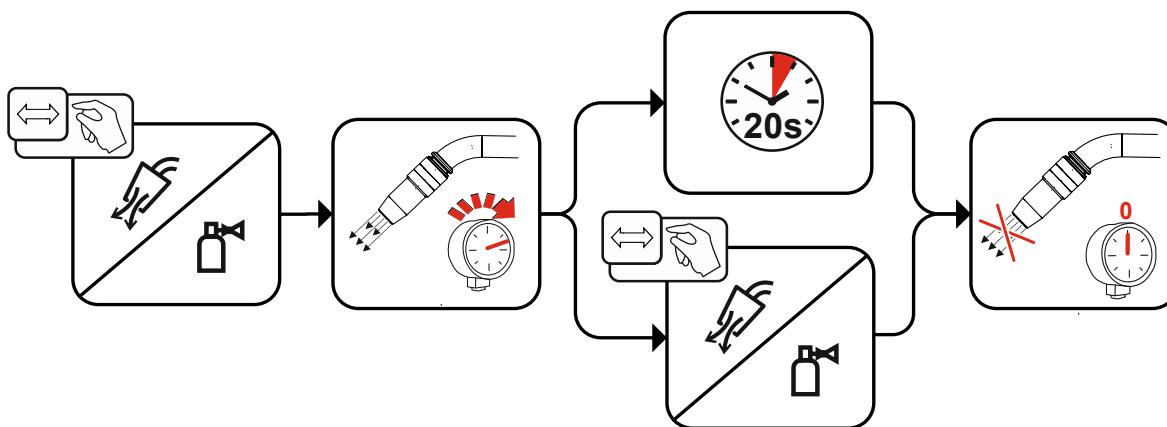

Obrázek 5-10

## 5.2 Svařování MIG/MAG

### 5.2.1 Připojení svařovacího hořáku a směrování obrobku

Centrální přípojka Euro je z výroby vybavena kapilárou pro svařovací hořáky s vodicí spirálou. Jestliže se používá svařovací hořák s bovdenem posuvu drátu, je nutná technická příprava!

- Používejte svařovací hořák s bovdenem posuvu drátu > s vodicí trubkou!
- Používejte svařovací hořák s vodicí spirálou > s kapilárou!

**Při připojování dodržujte pokyny návodu k obsluze svařovacích hořáků!**

**Podle průměru a druhu drátové elektrody musí být ve svařovacím hořáku použita buď vodicí spirála nebo bovden posuvu drátu se správným vnitřním průměrem!**

Doporučení:

- Ke svařování tvrdými, nelegovanými drátovými elektrodami (ocel) používejte ocelovou vodicí spirálu.
- Ke svařování tvrdými, vysokolegovanými drátovými elektrodami (CrNi) používejte chrom-niklovou vodicí spirálu.
- Ke svařování nebo pájení měkkými drátovými elektrodami, vysokolegovanými drátovými elektrodami nebo hliníkovými materiály použijte bovden posuvu drátu, např. plastový nebo teflonový.


**Příprava k připojení svařovacích hořáků s vodicí spirálou:**

- Překontrolovat centrální přípoj ohledně správného usazení kapiláry!

**Příprava k připojení svařovacích hořáků s bovdenem posuvu drátu:**

- Posuňte kapiláru na straně posuvu drátu směrem k centrální přípojce Euro a zde ji vytáhněte.
- Vodicí trubku bovdenu posuvu drátu zasuňte ze strany centrální přípojky Euro.
- Centrální zástrčku svařovacího hořáku zapojte společně se zatím nezkráceným bovdenem posuvu drátu opatrně do centrální přípojky Euro a zajistěte převlečnou maticí.
- Bovden posuvu drátu zkráťte pomocí stříhače bovdenu > viz kapitola 9 krátce před podávací kladkou drátu.
- Centrální zástrčku svařovacího hořáku povolte a vytáhněte.
- Oddělený konec bovdenu posuvu drátu čistě zbavte otřepů pomocí ořezávátka bovdenu posuvu drátu > viz kapitola 9 a seřízněte jej do špičky.

S některými drátovými elektrodami (např. samočinně chráněným výplňovým drátem) je třeba svařovat se zápornou polaritou. V takovém případě je třeba připojit vedení svařovacího proudu ke zdířce "-", zemník kabel ke zdířce "+". Dbejte pokynů výrobce elektrod!

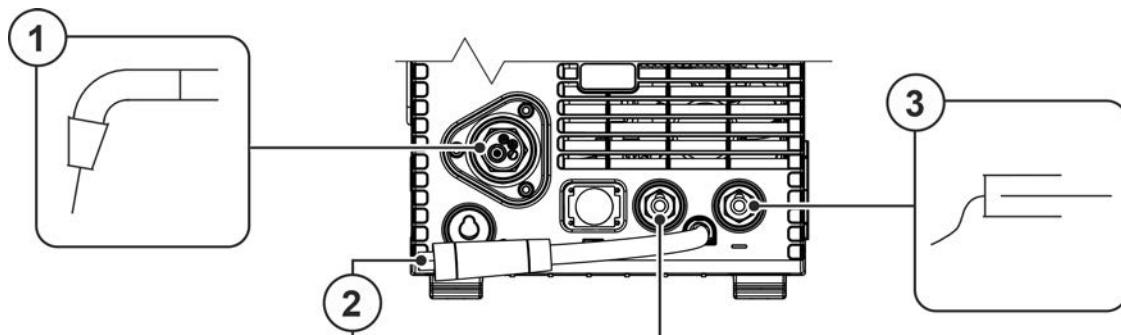

Obrázek 5-11

Pol.	Symbol	Popis
1		<b>Svařovací hořák</b>
2		<b>Zástrčka pro volbu polarity, kabel na svařovací proud</b> Interní přívodní kabel na svařovací proud k centrálnímu přípoji / hořáku. • -----kabelovou koncovkou, svařovací proud "+"
3		<b>Obrobek nebo obráběný předmět</b>

- Zastračte zástrčku pro volbu polarity do přípojné zásuvky svařovacího proudu "+" a zajistěte ji otočením doprava.
- Zastračte centrální zástrčku svařovacího hořáku do centrálního přípoje a obojí sešroubuje převlečnou maticí.
- Zástrčku kabelu na připojení obrobku zastračte do zásuvky svařovacího proudu „+“ a otočením doprava ji zde zajistěte.

#### Pokud uplatnitelný:


- Zapojte zástrčku řídicího vedení hořáku do 19pólové přívodní zásuvky a zajistěte ji (pouze hořáky MIG/MAG s přídavným řídicím vedením).
- Zajistěte přípojnou vsuvku hadic na chladicí vodu v odpovídajících potrubních rychlospojkách: zpětný tok, červený, v červené potrubní rychlospojce (zpětný tok chladicího prostředku) a přítok, modrý, v modré potrubní rychlospojce (přítok chladicího prostředku).

## 5.2.2 Funkční hořák MIG/MAG

Tlačítko na svařovacím hořáku MIG slouží zásadně ke startu a k ukončení svařovacího procesu. Funkční hořáky mají dodatečné ovládací prvky k nastavení rychlosti drátu a korekci napětí. Svařovací hořáky jen s jedním párem tlačítek, kolébkovým přepínačem nebo otočným knoflíkem musí být příslušně nakonfigurovány na ovládání přístroje. K tomu účelu musí být na příslušných komponentech příslušenství nastaven speciální parametr FRC > viz kapitola 5.6.

## 5.2.3 Hořák MIG/MAG Push/Pull

Připojový plán

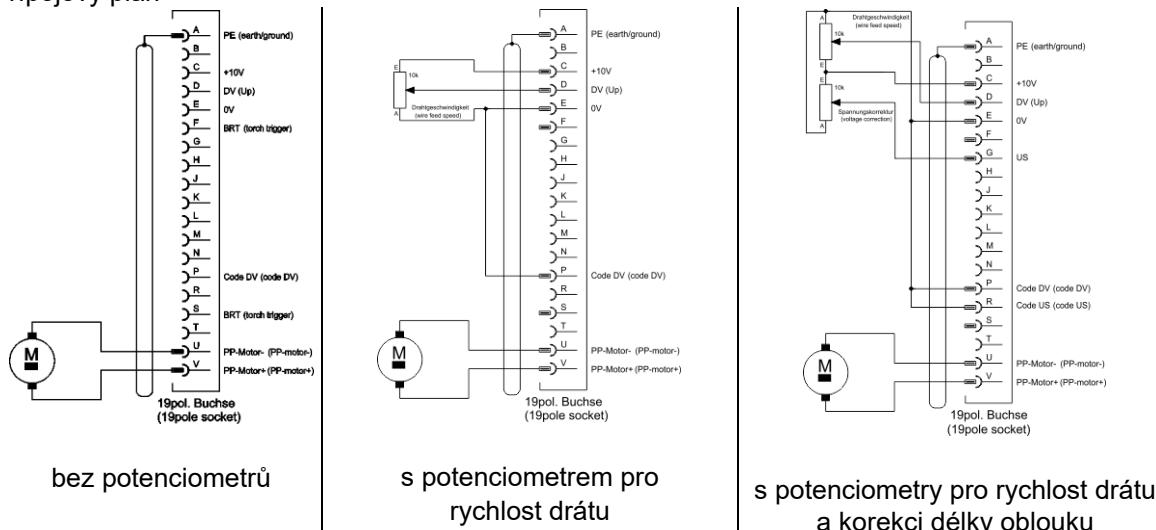

Obrázek 5-12

## 5.2.4 Posuv drátu

### POZOR



**Nebezpečí úrazu pohyblivými součástmi!**

**Posuvy drátu jsou vybavena pohyblivými díly, které mohou zachytit ruce, vlasy, části oděvu nebo nástroje a zranit tak osoby!**

- Nesahejte na rotující nebo pohyblivé součásti nebo části pohonu!
- Za provozu nechte zavřené všechny kryty skříně bezpečnostní dveřka!



**Nebezpečí úrazu nekontrolovaným vylétnutím svařovacího drátu!**

**Svařovací drát může být posunován vysokou rychlosťí a v případě nesprávného nebo neúplného vedení drátu může nekontrolovaně vylétnout a způsobit zranění osob!**

- Před připojením k elektrické síti vytvořte úplné vedení drátu od cívky drátu až ke svařovacímu hořáku!
- V pravidelných intervalech kontrolujte vedení drátu!
- Za provozu nechte zavřené všechny kryty skříně!

## 5.2.4.1 Vsazení cívky s drátem


**POZOR**

Nebezpečí úrazu způsobené nesprávným upevněním cívky drátu.

**Nesprávně upevněná cívka drátu se může uvolnit z držáku cívky, spadnout a následně způsobit poškození přístroje nebo úrazy osob.**

- Cívku drátu upevněte řádně do držáku cívky drátu.
- Vždy před zahájením práce zkонтrolujte spolehlivé upevnění cívky drátu.


Lze používat standardních trnových cívek D300. Pro použití normovaných bubnových cívek (DIN 8559) je zapotřebí adaptérů > viz kapitola 9.

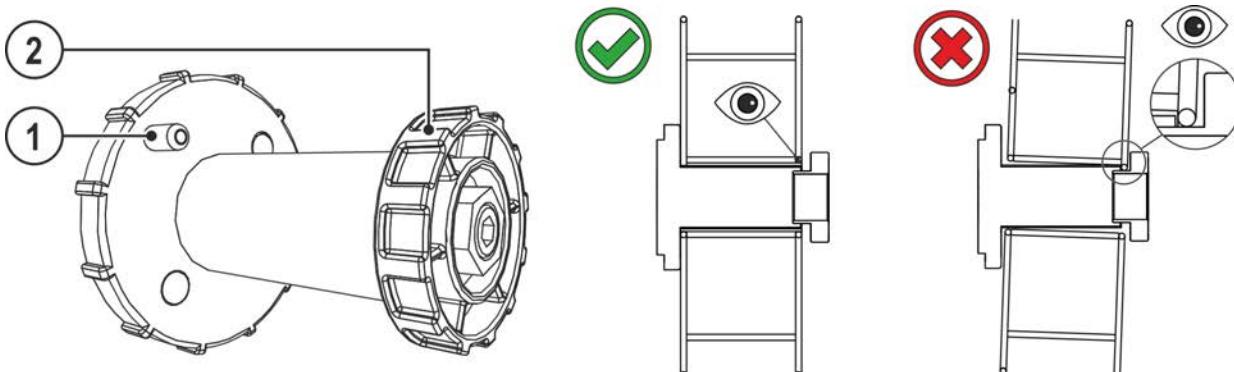

Obrázek 5-13

Pol.	Symbol	Popis
1		<b>Kolík unášeče</b> K upevnění cívky s drátem
2		<b>Rýhovaná matici</b> K upevnění cívky s drátem


- Odjistěte a otevřete ochrannou klapku.
- Odšroubujte rýhovanou matici z trnu cívky.
- Cívku se svařovacím drátem upevněte na trnu cívky tak, aby kolík unášeče zapadl do otvoru cívky.
- Cívku s drátem opět upevněte rýhovanou maticí.

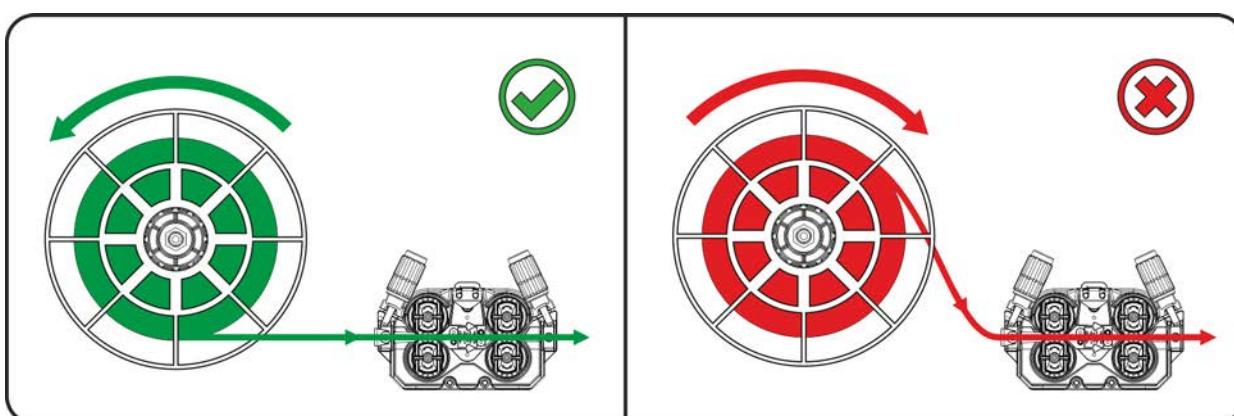

Obrázek 5-14

Věnujte pozornost směru odvíjení cívky se svařovacím drátem.

## 5.2.4.2 Výměna kladek podavače drátu

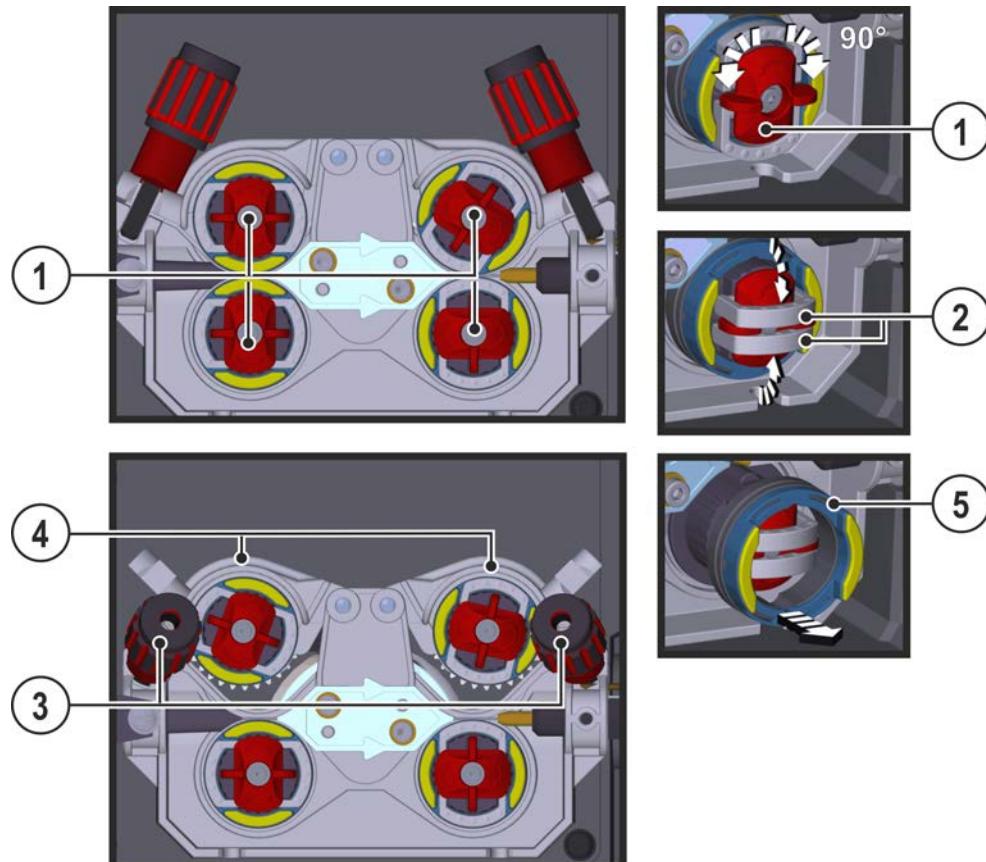

Obrázek 5-15





Pol.	Symbol	Popis
1		<b>Přepínač</b> Pomocí pojistného kolíku jsou zafixovány upínací třmeny podávacích kladek drátu.
2		<b>Upínací třmen</b> Pomocí upínacích třmenů jsou fixovány podávací kladky drátu.
3		<b>Tlaková jednotka</b> Fixace upínací jednotky a nastavení přitlaku.
4		<b>Přítlačná jednotka</b>
5		<b>Podávací kladka drátu</b> Viz tabulka s přehledem podávacích kladek drátů

- Otočte pojistný kolík o  $90^\circ$  ve směru nebo proti směru hodinových ručiček (kolík zapadne do příslušné polohy).
- Vyklopte upínací třmen o  $90^\circ$  směrem ven.
- Uvolnit a odklopit tlakové jednotky (upínací jednotky s kladkami protitlaku se automaticky odklopí nahoru).
- Sudejte podávací kladky drátu z držáku kladek.
- Vyberte nové podávací kladky drátu s přihlédnutím k pokynům tabulky „Přehled podávacích kladek drátu“ a znova smontujte pohon v opačném pořadí.

**Vadné výsledky svařování z důvodu poruchy posuvu drátu!**

Podávací kladky musí odpovídat průměru drátu a materiálu. Z důvodu rozlišení jsou podávací kladky barevně označeny (viz tabulka s přehledem podávacích kladek). Při použití průměru drátu >1,6 mm musí být pohon přestavěn na sadu posuvu drátu ON WF 2,0-3,2MM EFEED > viz kapitola 10.

**Tabulka – přehled podávacích kladek:**

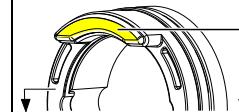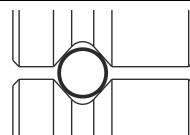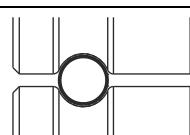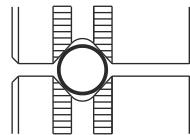Materiál	Průměr		Barevný kód		Tvar drážky
	Ø mm	Ø palce			
Ocel Ušlechtilá ocel Pájení	0,6	.024	jednobarevné	světle růžová	
	0,8	.031		bílá	
	0,8	.031	dvoubarevné	bílá	modrá
	0,9	.035			
	1,0	.039			
	1,0	.039		modrá	červená
	1,2	.047			
	1,4	.055		zelená	
	1,6	.063		černá	
	2,0	.079		šedá	
Hliník	2,4	.094		hnědá	
	2,8	.110		světle zelená	
	3,2	.126		fialová	
	0,8	.031	dvoubarevné	bílá	
	0,9	.035		modrá	
	1,0	.039		červená	
	1,2	.047		černá	
	1,6	.063		šedá	
Plněný drát	2,0	.079		hnědá	
	2,4	.094		světle zelená	
	2,8	.110		fialová	
	3,2	.126			

## 5.2.4.3 Zavedení drátové elektrody

### ⚠ POZOR



Nebezpečí úrazu nekontrolovaným vylétnutím svařovacího drátu ze svařovacího hořáku!

Svařovací drát může vyletět ze svařovacího hořáku vysokou rychlostí a způsobit zranění částí těla nebo obličeje a očí!

- Nemířte nikdy svařovacím hořákem na vlastní tělo ani na jiné osoby!




Následkem nevhodného přítlaku se zvyšuje opotřebení podávacích kladek!

Přítlak musí být na seřizovacích maticích přítláčných jednotek nastaven tak, aby drátová elektroda byla posunována, avšak aby mohla prokluzovat, pokud se cívka s drátem zablokuje!

Rychlosť navlékání můžete plynule nastavovat současným stisknutím tlačítka navlékání drátu a otáčením otočného knoflíku rychlosti drátu. Na levé zobrazovací jednotce je zobrazena vybraná rychlosť navlékání a na pravé zobrazovací jednotce je zobrazen aktuální proud motoru pohonu posuvu drátu.

V závislosti na konstrukci přístroje je pohon posuvu drátu případně proveden stranově převráceně!

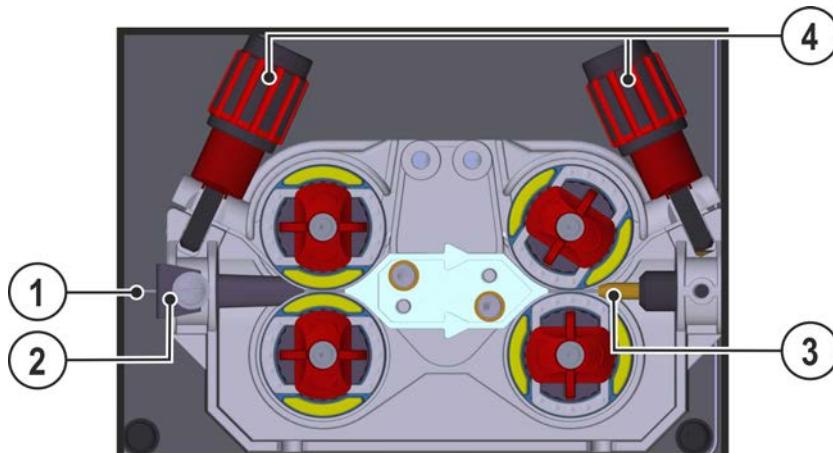



Obrázek 5-16

Pol.	Symbol	Popis
1		Svařovací drát
2		Naváděcí trubička drátu
3		Vodicí trubka
4		Seřizovací matici

- Rozvinout a napřímit svazek hořákových hadic.
- Odvíjejte opatrně svařovací drát z cívky drátu a zaveděte jej do vodicí vsuvky drátu až ke kladkám drátu.
- Stiskněte tlačítko navlékání (pohon zachytí svařovací drát a automaticky jej zavádí až k výstupu na svařovacím hořáku) > viz kapitola 4.2.

Předpokladem automatického zavádění je správná příprava vedení drátu především v oblasti kapilární trubky nebo vodicí trubky drátu > viz kapitola 5.2.1.


- Přítlak musí být v závislosti na použitém přídavném materiálu odděleně nastaven na seřizovacích magnetických tlakových jednotkách pro každou stranu (vstup / výstup drátu). Tabulka se seřizovacími hodnotami se nachází na nálepce v blízkosti pohonu drátu:

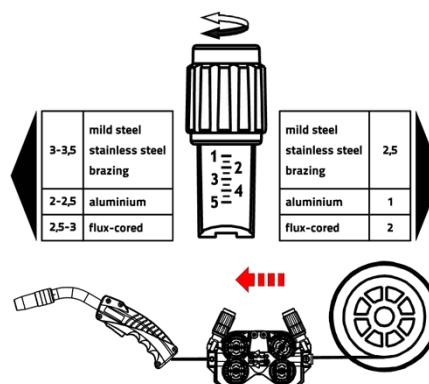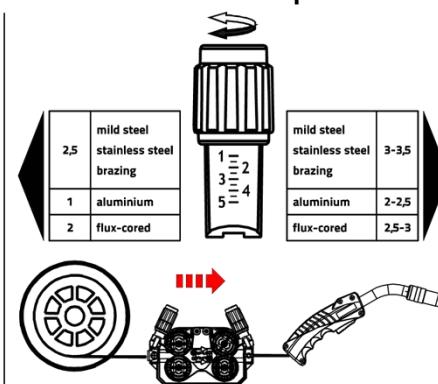**Varianta 1: Poloha na levé straně**

**Varianta 2: Poloha na pravé straně**


Obrázek 5-17

**Automatické zastavení zavádění**

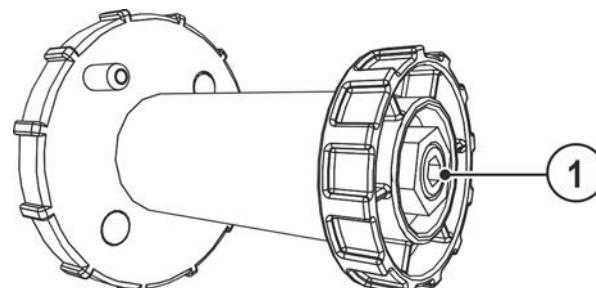Nasadte svařovací hořák během zavádění drátu na obrobek. Svařovací drát nyní bude zaváděn, dokud se nedotkne obrobku.

**5.2.4.4 Seřízení brzdy cívky**


Obrázek 5-18

Pol.	Symbol	Popis
1		<b>Šroub s vnitřním šestihranem</b> Upevnění trnu na cívku s drátem a nastavení brzdy cívky

- Pro zvýšení brzdného účinku utahovat šroub s vnitřním šestihranem (8 mm) ve směru hodinových ručiček.

**Brzdu cívky přibrzdit tak, aby cívka po zastavení motoru posuvu drátu nedobíhala, ale za provozu neblokovala!**

**5.2.5 Definice svařovacích úloh MIG/MAG**

Tato série přístrojů vyniká jednoduchou obsluhou při vysoké funkčnosti.

- JOBy (svařovací úkoly sestávající ze svařovacích metod, druhu materiálu, průměru drátu a druhu ochranného plynu) jsou předdefinovány pro všechny obvyklé svařovací úkoly.
- Jednoduchá volba JOBu ze seznamu předem definovaných JOBů (nálepka na přístroji).
- Potřebné parametry procesu jsou vypočítávány systémem v závislosti na nastaveném pracovním bodu (jednoknoflíkové ovládání otočným ovladačem rychlosti drátu).
- Běžná definice svařovacího úkolu pomocí rychlosti drátu a svařovacího napětí je rovněž možná > viz kapitola 5.2.10.

**Definice svařovacích úloh, popsaná dále v textu, je platná pro definici svařovacích úloh MIG/MAG a svařování s plněným drátem!**


**Mít na zřeteli kontrolku nastavené polarity!**

**V závislosti na zvoleném svařovacím úkolu / metodě svařování může být nutné změnit polaritu svařovacího proudu.**

- V daném případě přepojit zástrčku pro výběr polarity.**

## 5.2.6 Volba svařovacího úkolu

Nastavení pro příslušné parametry svařování je předvolené podle rozdílných úkolů (JOB). Správný úkol (JOB) lze rychle zjistit ze seznamu úkolů (JOB-List) > viz kapitola 11.1.

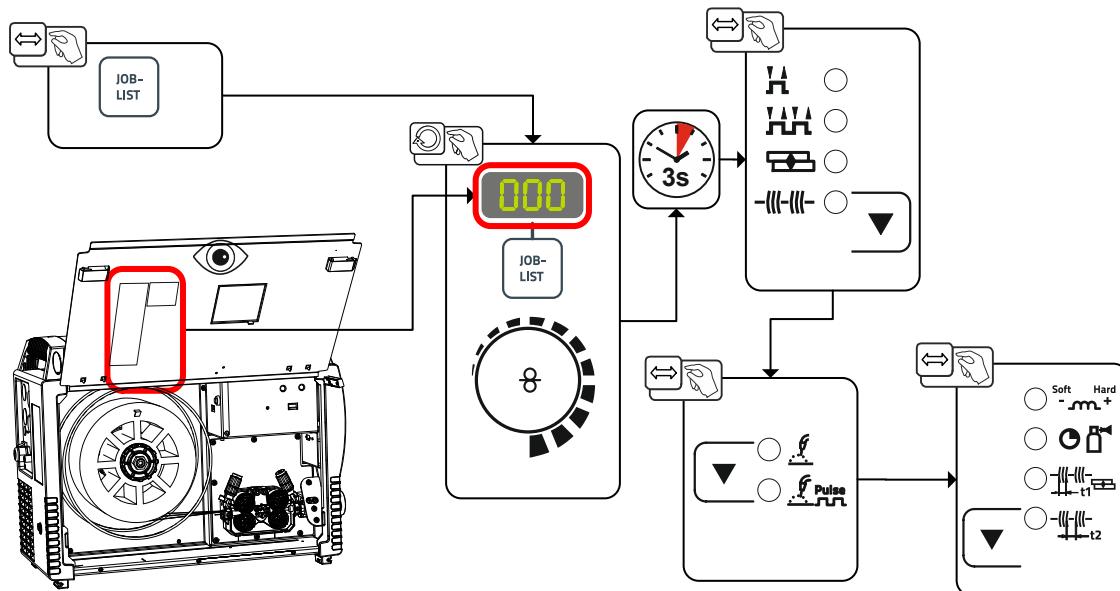

Obrázek 5-19


Nastavení k době bodování, prodlevy a rychlosti drátu platí pro všechny JOBs společně. Hodnoty všech ostatních parametrů jsou uloženy v každém JOB zvlášť. Změny se ukládají trvale v aktuálně zvoleném JOB.

Tyto hodnoty parametrů můžete podle potřeby resetovat do továrního nastavení > viz kapitola 7.4.

## 5.2.7 Svařovací výkon (stacionární pracovní bod)


### 5.2.7.1 Volba způsobu indikace svařovacích parametrů

Pracovní bod (svařovací výkon) může být indikován resp. také nastaven jako svařovací proud, tloušťka materiálu nebo rychlosť drátu.

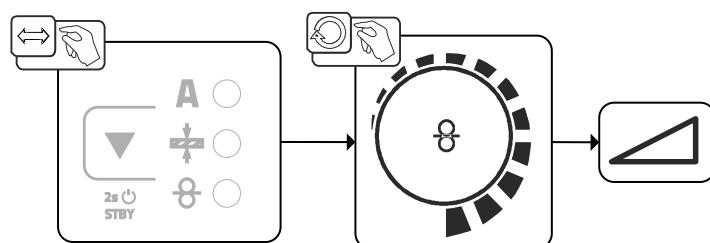

Obrázek 5-20


### 5.2.7.2 Nastavení pracovního bodu prostřednictvím tloušťky materiálu

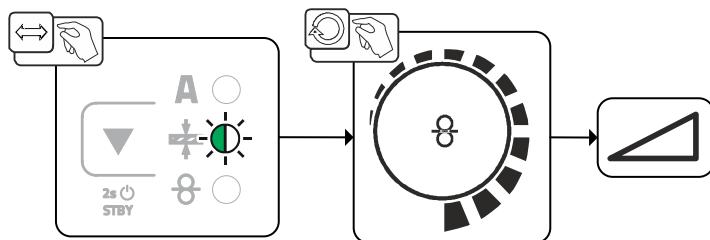

Obrázek 5-21

### 5.2.7.3 Délka světelného oblouku

V případě potřeby lze délku svařovacího oblouku (svařovací napětí) korigovat pro individuální svařovací úkol od -5 V do +5 V.

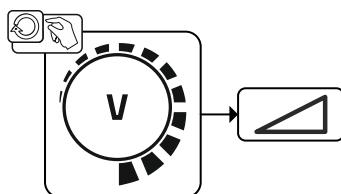


Obrázek 5-22

Tím je základní konfigurace ukončena. Další svařovací parametry jsou již optimálně nastaveny z výroby, je však možné je přizpůsobit na individuální požadavky.

### 5.2.8 Další svařovací parametry

- Předběžné nastavení: Zvolit jeden MIG/MAG JOB > viz kapitola 5.2.6.

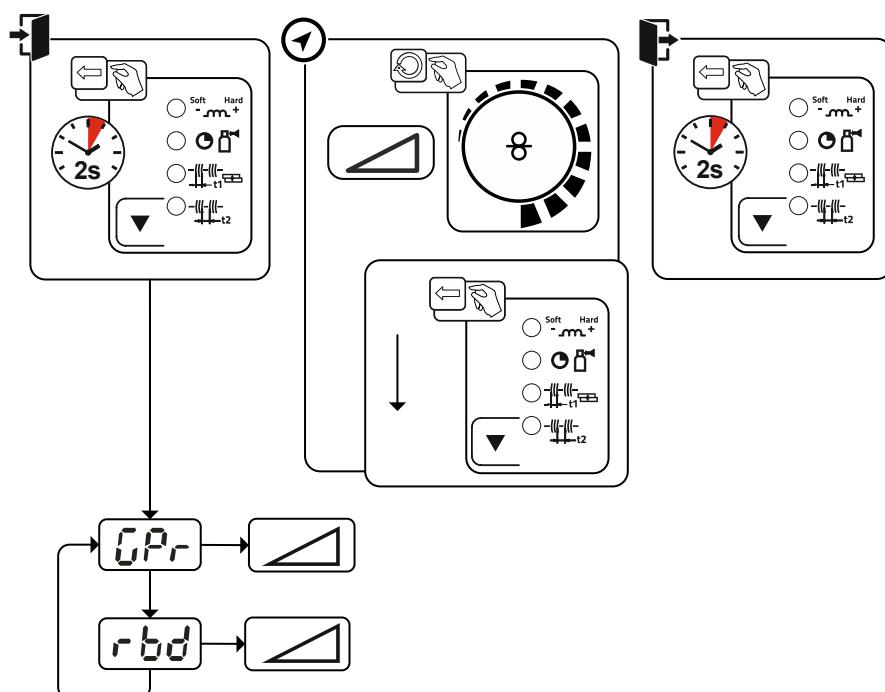

Obrázek 5-23

Indikace	Nastavení / Volba
	Doba předfuku plynu
	Oprava opalu drátu

## 5.2.9 Provozní režimy (sledy funkcí)


### 5.2.9.1 Vysvětlení značek a funkcí

Symbol	Význam
	Stisknout tlačítko hořáku
	Pustit tlačítko hořáku
	Ochranný plyn proudí
	Svařovací výkon
	Drátová elektroda se posunuje
	Přiblížení drátu
	Opal drátu
	Předfuk plynu
	Zbytkové proudění plynu
	2taktní
	4taktní
	Čas
	Bodový čas
	Doba přestávky

### 5.2.9.2 Nucené vypínání

Nucené vypnutí ukončí svařovací proces po uplynutí doby chyby a lze ho inicializovat dvěma stavami:

- Během fáze zážeh  
5 s po spuštění svařování neprotéká žádný svařovací proud (chyba zážeh).
- Během fáze svařování  
Svařovací oblouk je přerušen na déle než 5 s (chyba oblouku).

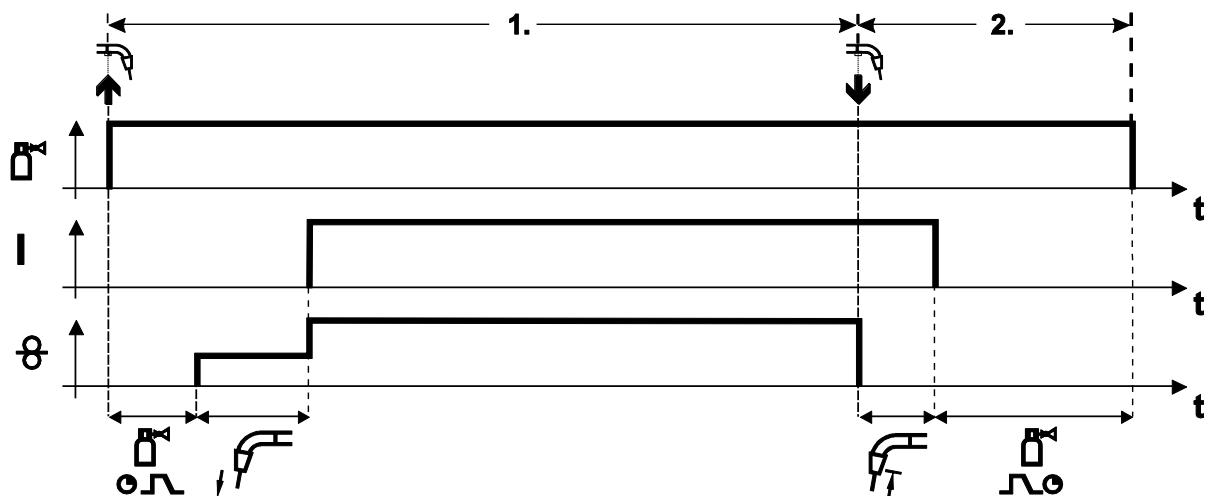**2-dobý provoz**


Obrázek 5-24


**1.cyklus:**

- Stisknout a přidržet tlačítko hořáku.
- Ochranný plyn proudí (předfuk plynu).
- Motor posuvu drátu běží „plíživou rychlosť“.
- Oblouk se zapálí po styku drátové elektrody s obrobkem, svařovací proud teče.
- Přepnutí na předvolenou rychlosť drátu.

**2.cyklus:**

- Pustit tlačítko hořáku.
- Motor posuvu drátu se zastaví.
- Oblouk zhasne po uplynutí nastaveného času vypalování drátu.
- Probíhá čas zbytkového proudění plynu.

## 4-dobý provoz

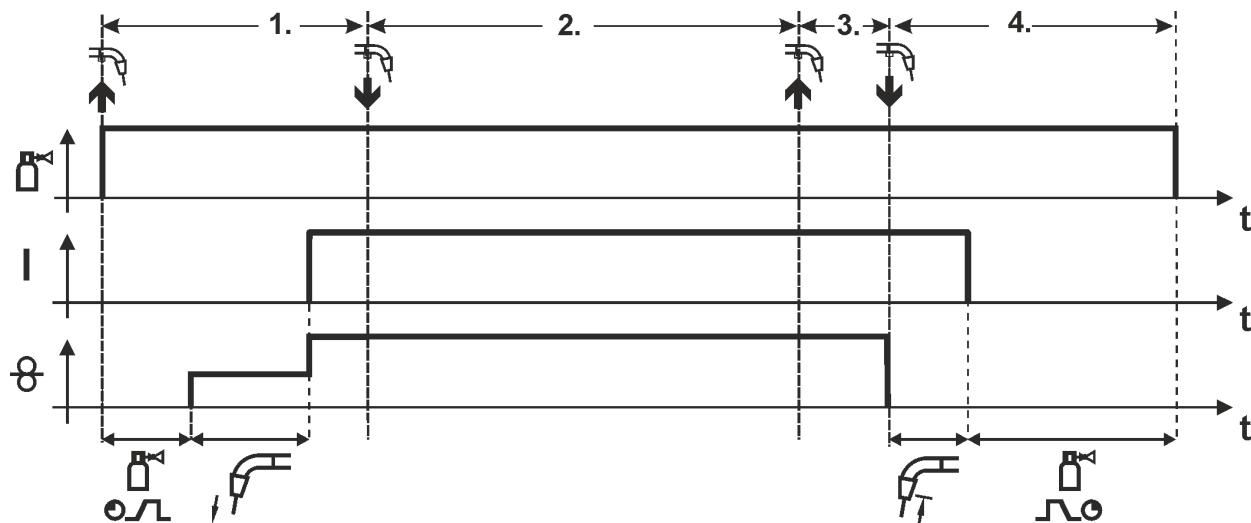

Obrázek 5-25

### 1. takt

- Stisknout a přidržet tlačítko hořáku
- Ochranný plyn proudí (předfuk plynu)
- Motor posuvu drátu běží „plíživou rychlostí“.
- Po styku drátové elektrody s obrobkem se zapálí světelný oblouk. Svařovací proud teče.
- Rychlosť posuvu drátu se zvýší na nastavenou hodnotu.

### 2. takt


- Pustit tlačítko hořáku (bez účinku)

### 3. takt

- Stisknout tlačítko hořáku (bez účinku)

### 4. takt

- Pustit tlačítko hořáku
- Motor posuvu drátu se zastaví.
- Po uplynutí nastavené doby vypalování drátu zhasne světelný oblouk.
- Probíhá doba zbytkového proudění plynu.

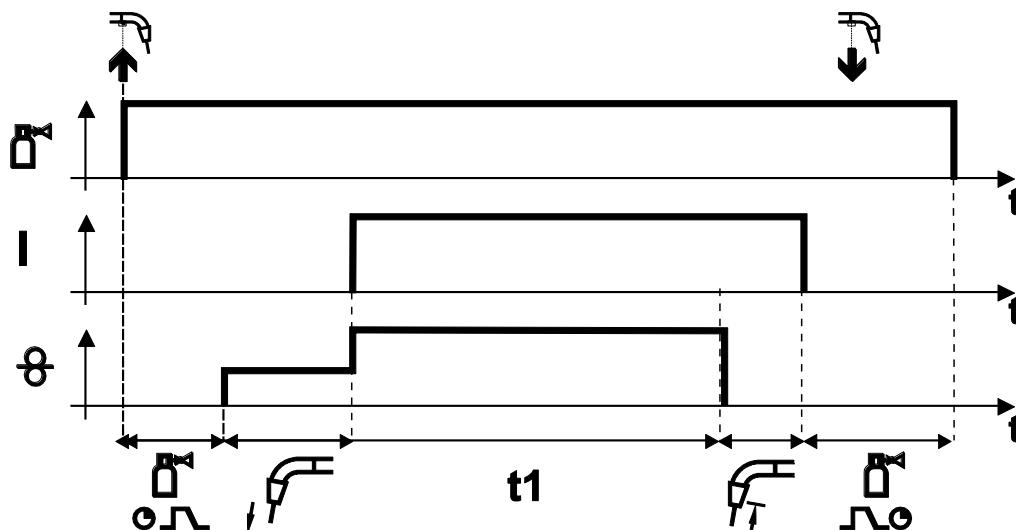**Bodování**


Obrázek 5-26


**Spuštění**

- Stisknout a přidržet tlačítko hořáku.
- Ochranný plyn proudí (předfuk plynu).
- Po styku drátové elektrody přibližující se "plíživou rychlostí" s obrobkem se zapálí světelný oblouk.
- Svářecí proud teče.
- Rychlosť posuvu drátu se zvýší na nastavenou hodnotu.
- Po uplynutí doby bodování se posuv drátu zastaví.
- Světelný oblouk zhasne po uplynutí nastavené doby opalu drátu.
- Probíhá doba zbytkového proudění plynu.

**Předčasné ukončení**

- Pustit tlačítko hořáku.

## Interval

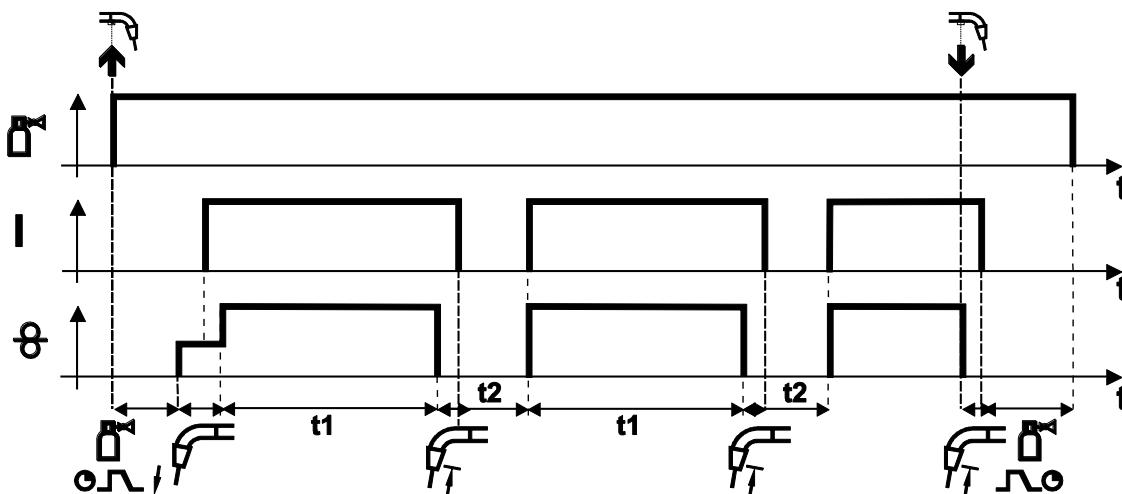

Obrázek 5-27

## Spuštění

- Stisknout a přidržet tlačítko hořáku.
- Ochranný plyn proudí (předfuk plynu).

## Sled

- Po styku drátové elektrody přibližující se "plíživou rychlostí" s obrobkem se zapálí světelný oblouk.
- Svářecí proud teče.
- Rychlosť posuvu drátu se zvýší na nastavenou hodnotu.
- Po uplynutí doby bodování se posuv drátu zastaví.
- Světelný oblouk zhasne po uplynutí nastavené doby opalu drátu.
- Proces se po uplynutí přestávky opakuje.

## Ukončení


- Tlačítko hořáku pustit, posuv drátu se zastaví, světelný oblouk zhasne, probíhá zbytkové proudění plynu.

**Při přestávkách kratších než 3 s se drát přibližuje pouze v první fázi bodování.**

Současně s puštěním tlačítka hořáku se proces svařování přeruší i před uplynutím doby bodování.

### 5.2.10 Běžné svařování MIG/MAG (GMAW non synergic)


Změna čísla úlohy (JOB) je možná, pouze pokud neprotéká žádný svařovací proud.

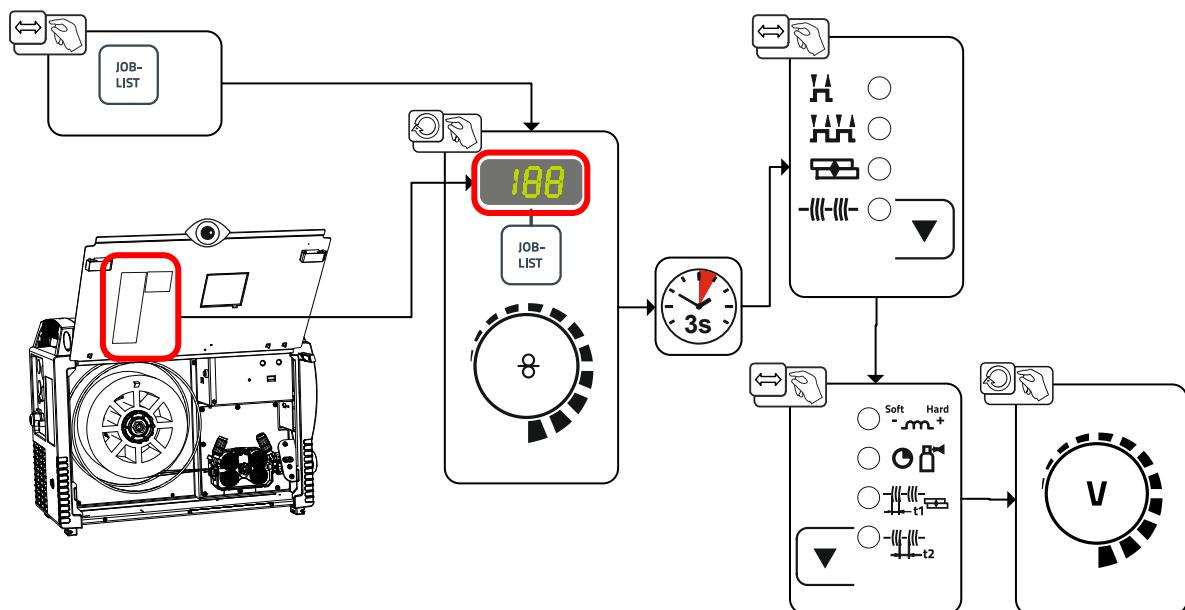

Obrázek 5-28

### 5.2.11 forceArc / forceArc puls

Směrově stabilní a účinný oblouk s minimalizovanou teplotou, hlubokým závarem pro horní výkonové pásmo.

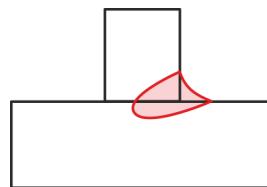

Obrázek 5-29

- Menší úhel otevření svaru díku hlubokému závaru a směrově stabilnímu svařovacímu oblouku
- Vynikající průvar kořene a natavení otupených hran drážky
- Spolehlivé svařování i s velmi dlouhými volnými konci drátu (Stickout)
- Redukce vrubů
- Ruční a automatizované aplikace

Po zvolení metody forceArc > viz kapitola 5.2.6 jsou tyto vlastnosti k dispozici.

**Stejně jako při svařování impulzním elektrickým obloukem je třeba dbát při svařování forceArc zejména na dobrou kvalitu připojení svařovacího proudu!**

- Vedení svařovacího proudu udržujte co možná nejkratší a průřezy vedení dostatečně dimenzujte!
- Vedení svařovacího proudu, svazky hadic svařovacích hořáků a případně i svazky propojovacích hadic úplně odviněte. Zabraňte vzniku ok!
- Používejte svařovací hořák přizpůsobený vysokému rozsahu výkonu, pokud možno chlazený vodou.
- Při svařování oceli používejte svařovací drát s dostatečným poměděním. Cívka drátů by měla být navijena po vrstvách.

**Nestabilní svařovací oblouk!**

**Neúplně odvinuté vedení svařovacího proudu může vyvolat poruchy (kolísání) elektrického oblouku.**

- Vedení svařovacího proudu, svazky hadic svařovacích hořáků a případně i propojovací hadice úplně odviněte. Zabraňte vzniku ok!**

## 5.2.12 rootArc / rootArc puls

Zkratový oblouk s dokonalými možnostmi modelování pro přemostění mezery, speciálně také ke svařování kořenových vrstev.



Obrázek 5-30

- Redukce rozstřiku v porovnání se standardním zkratovým obloukem
- Dobré tvarování kořene a spolehlivé natavení otupených hran drážky
- Ruční a automatizované aplikace


### Nestabilní svařovací oblouk!

**Neúplně odvinuté vedení svařovacího proudu může vyvolat poruchy (kolísání) elektrického oblouku.**

- **Vedení svařovacího proudu, svazky hadic svařovacích hořáků a případně i propojovací hadice úplně odvňte. Zabraňte vzniku ok!**

## 5.2.13 Nabídka Expert (MIG/MAG)

V nabídce Expert jsou uloženy nastavitelné parametry, u nichž není potřebné pravidelné nastavování. Počet zobrazených parametrů může být omezen např. deaktivovanou funkcí.

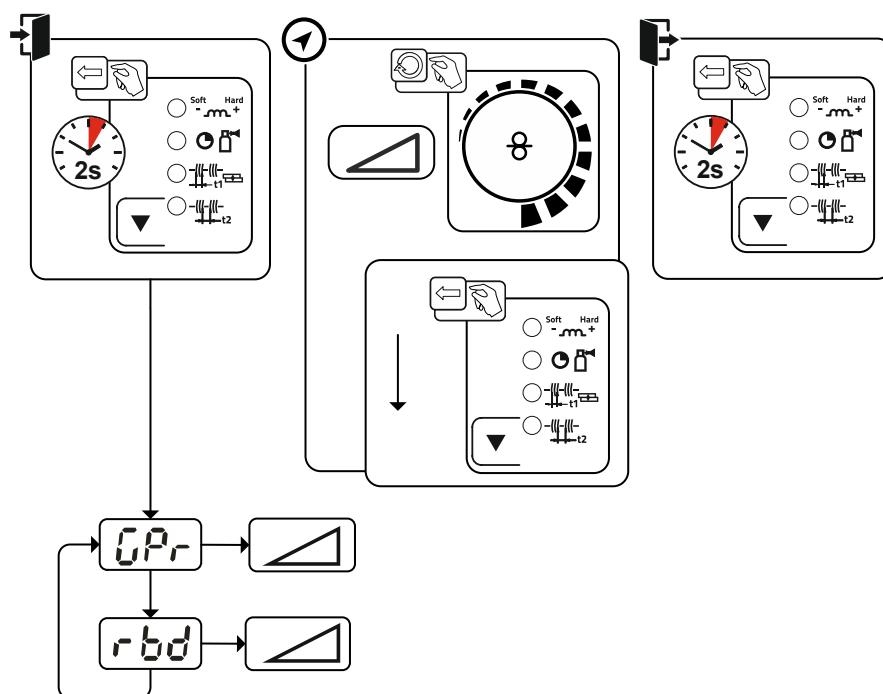

Obrázek 5-31

Indikace	Nastavení / Volba
	Doba předfuku plynu
	Oprava opalu drátu

## 5.3 Ruční svařování elektrodou

### 5.3.1 Přípoj držáku elektrody a kabelu pro uzemnění obrobku


#### POZOR



**Nebezpečí skřipnutí a popálení!**

**Při výměně tyčové elektrody hrozí nebezpečí pohmoždění a popálení!**

- Používejte vhodné, suché ochranné rukavice.
- K odstranění použitých tyčových elektrod nebo k posouvání svařovaných obrobků používejte izolované kleště.

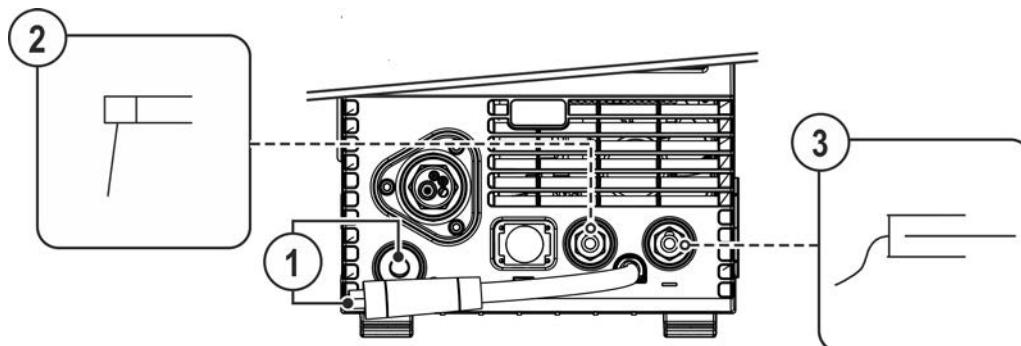

Obrázek 5-32


Pol.	Symbol	Popis
1		<b>Zástrčka pro volbu polarity, kabel na svařovací proud</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Spojit s parkovací zásuvkou.</li></ul>
2		<b>Držák elektrod</b>
3		<b>Obrobek nebo obráběný předmět</b>

- Zástrčku pro volbu polarity zastrčit do parkovací zásuvky a otočením doprava ji aretovat.
- Zasuňte kabelovou zástrčku držáku elektrody a směrování obrobku do zdírky svařovacího proudu podle druhu aplikace a zajistěte ji otočením doprava. Příslušná polarita se řídí dle údaje výrobce elektrody na obalu.

## 5.3.2 Volba svařovacího úkolu

- Zvolte JOB MMA 128 > viz kapitola 11.1.


Změna čísla JOB (úkolu) je možná pouze tehdy, pokud neprotéká žádný svařovací proud.

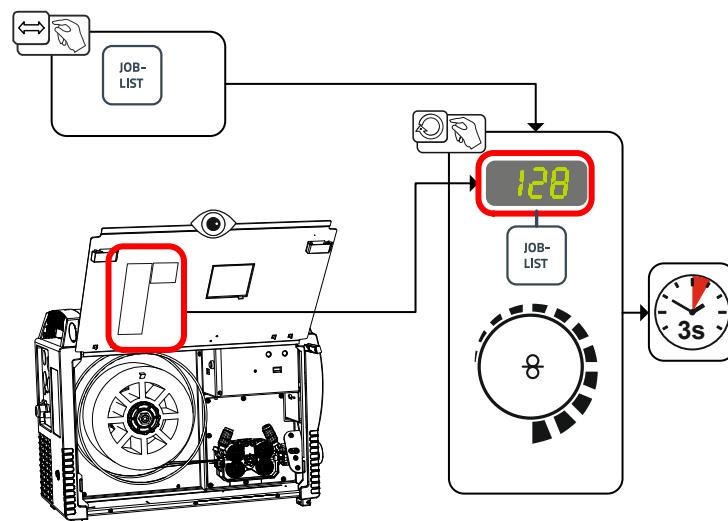

Obrázek 5-33

## 5.3.3 Arcforce

Arcforce zabraňuje během svařování zvyšováním proudu připékání elektrody v tavenině. To usnadňuje zejména svařování typy elektrod odtavujících se s velkými kapkami při nízké intenzitě proudu s krátkými oblouky.

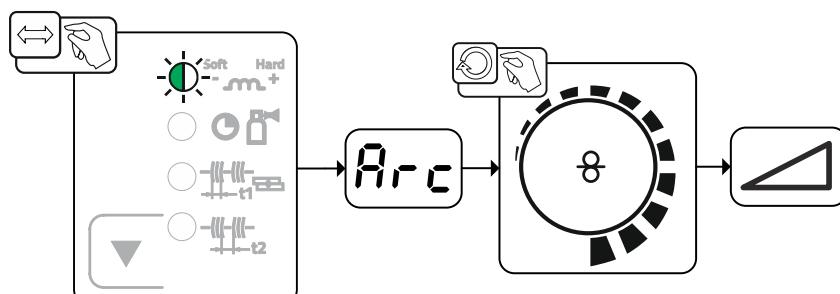


Obrázek 5-34

Indikace	Nastavení / Volba
	<b>Korekce Arcforce</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zvýšení hodnoty &gt; tvrdší svařovací oblouk</li> <li>Snížení hodnoty &gt; měkký svařovací oblouk</li> </ul>

## 5.3.4 Horký start

Bezpečnější zážeh svařovacího oblouku a dostatečné zahřátí na ještě studeném základním materiálu při zahájení svařování má na starosti funkce horký start (Hotstart). Zážeh přitom probíhá po určitou dobu (doba horkého startu) se zvýšenou intenzitou proudu (proud horkého startu).


**Nastavení parametrů > viz kapitola 5.3.6.**

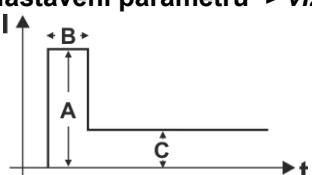

- |     |                       |
|-----|-----------------------|
| A = | proud pro horký start |
| B = | doba horkého startu   |
| C = | hlavní proud          |
| I = | proud                 |
| t = | čas                   |

Obrázek 5-35

### 5.3.5 Antistick

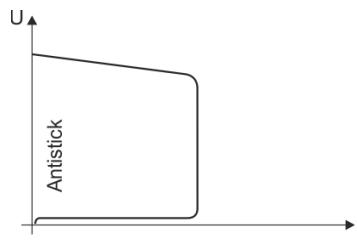


**Antistick zabraňuje vyžíhání elektrody.**

Pokud by se elektroda měla připékat navzdory funkci Arcforce, přepne přístroj automaticky během asi 1 s na minimální proud. Tím se předejde vyžíhání elektrody. Zkontrolujte nastavení svařovacího proudu a zkorigujte ho pro svařovací úkol!

Obrázek 5-36

### 5.3.6 Expertní menu (ruční svařování elektrodou)

V nabídce Expert jsou uloženy nastavitelné parametry, u nichž není potřebné pravidelné nastavování. Počet zobrazených parametrů může být omezen např. deaktivovanou funkcí.

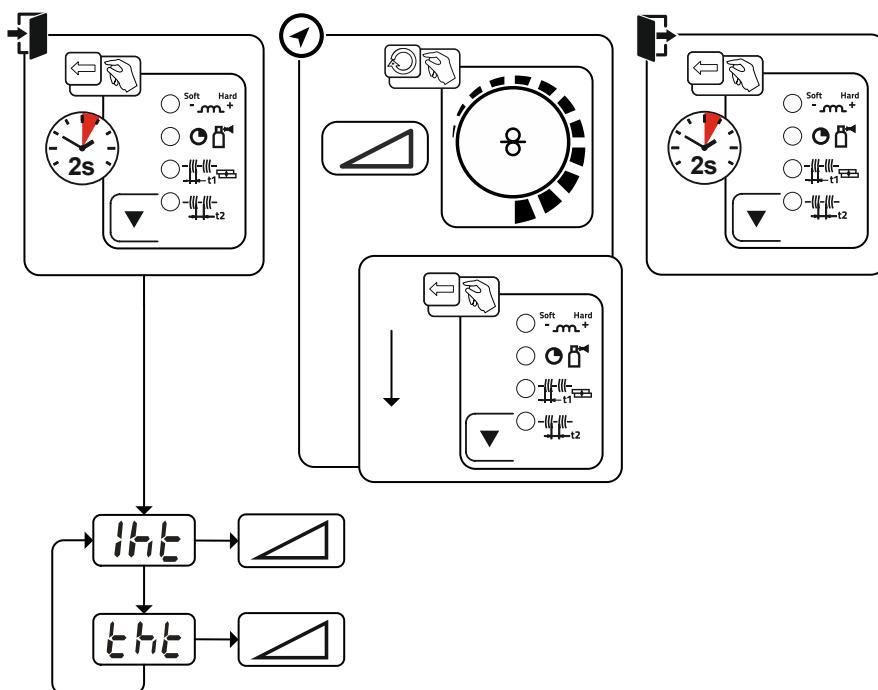

Obrázek 5-37

Indikace	Nastavení / Volba
<i>I ht</i>	Proud pro horký start
<i>E ht</i>	Doba horkého startu


## 5.4 TIG svařování

### 5.4.1 Příprava svařovacího hořáku WIG

Svařovací hořák WIG musí být připraven odpovídajícě svařovacímu úkolu!

- zamontovat vhodnou wolframovou elektrodu a
- odpovídající trysku na ochranný plyn.
- Mít na zřeteli návod k použití svařovacího hořáku WIG!

### 5.4.2 Připojení svařovacího hořáku a směrování obrobku

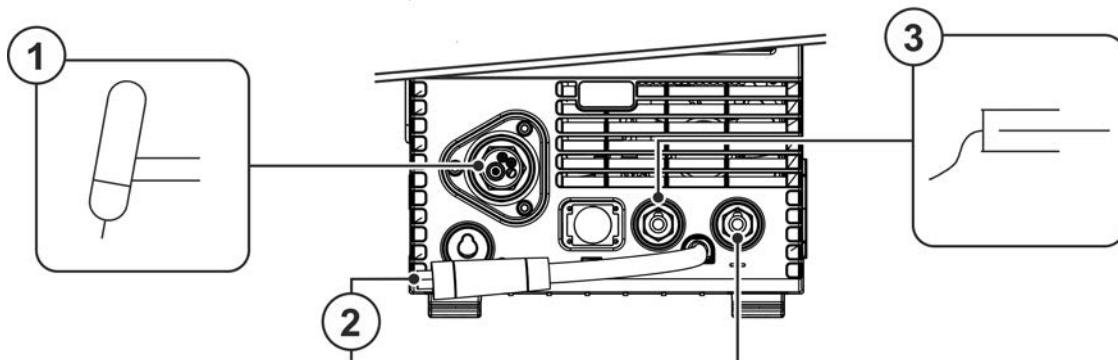

Obrázek 5-38


Pol.	Symbol	Popis
1		<b>Svařovací hořák</b>
2		<b>Zástrčka pro volbu polarity, kabel na svařovací proud</b> Interní přívodní kabel na svařovací proud k centrálnímu přípoji / hořáku. <ul style="list-style-type: none"><li>• kabelovou koncovkou, svařovací proud "-"</li></ul>
3		<b>Obrobek nebo obráběný předmět</b>

- Zastraťte centrální zástrčku svařovacího hořáku do centrálního přípoje a obojí sešroubuje převlečnou maticí.
- Zastraťte zástrčku pro volbu polarity do přípojně zásuvky svařovacího proudu "-" a zajistěte ji otočením doprava.
- Zastraťte zástrčku zemnícího kabelu do přípojně zásuvky svařovacího proudu "+" a zajistěte ji otočením doprava.

### 5.4.3 Volba svařovacího úkolu


- Zvolte WIG JOB 127.

Změna čísla JOB (úkolu) je možná pouze tehdy, pokud neprotéká žádný svařovací proud.

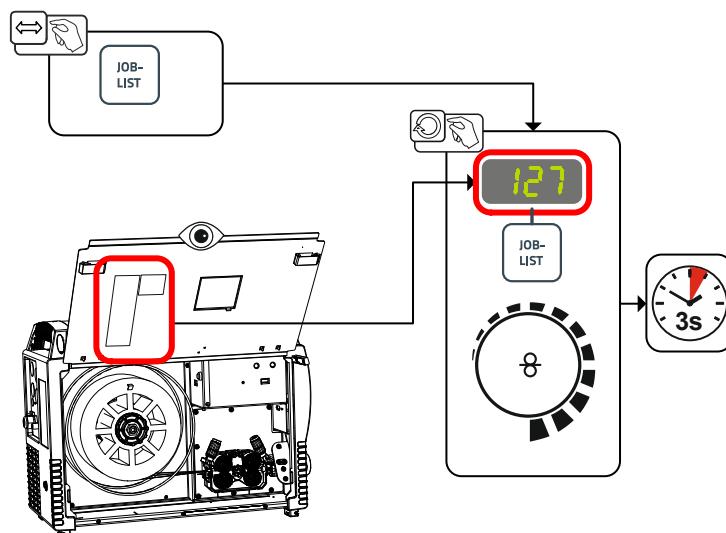

Obrázek 5-39

### 5.4.4 Nastavení doby zbytkového proudění plynu

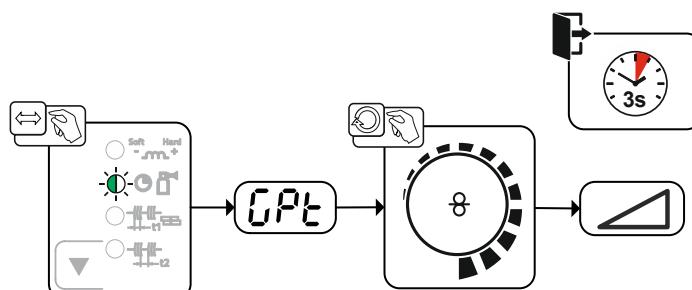


Obrázek 5-40

Indikace	Nastavení / Volba
<b>GPT</b>	Doba zbytkového proudění plynu

## 5.4.5 Expertní menu (WIG)

V nabídce Expert jsou uloženy nastavitelné parametry, u nichž není potřebné pravidelné nastavování. Počet zobrazených parametrů může být omezen např. deaktivovanou funkcí.

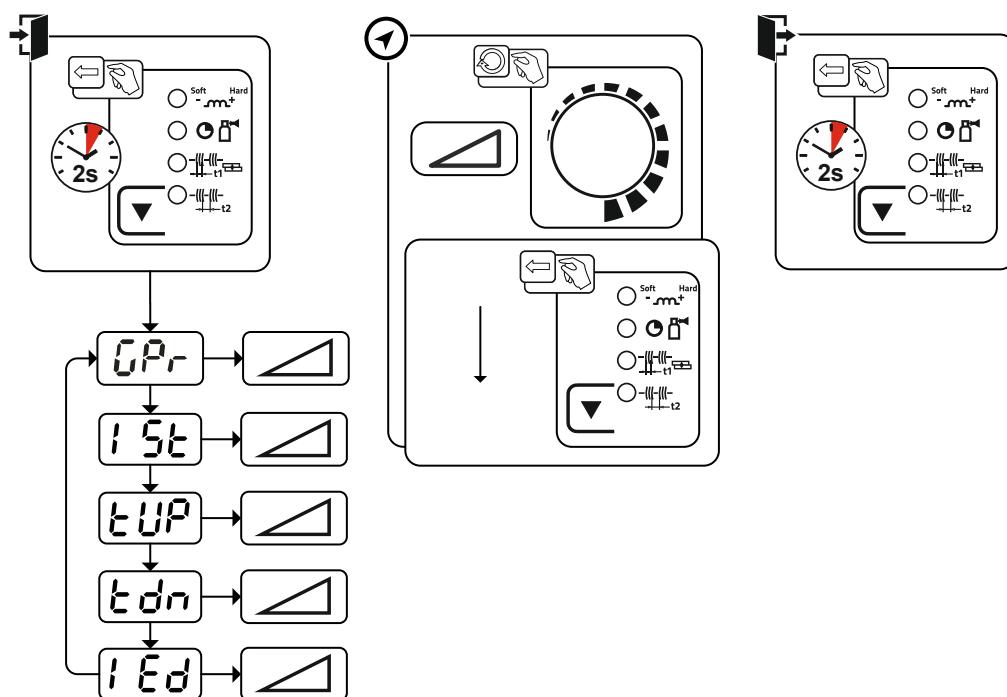


Obrázek 5-41

Indikace	Nastavení / Volba
GPr	Doba předfuku plynu
ISL	Startovní proud (procentuálně, v závislosti na hlavním proudu)
tUP	Doba zvýšení na hlavní proud
tdn	Doba doběhu
tEd	Závěrný proud (procentuálně, v závislosti na hlavním proudu)

## 5.4.6 Zapálení elektrického oblouku

### 5.4.6.1 Liftarc

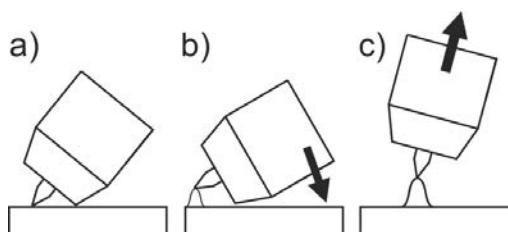

Obrázek 5-42

**Svařovací oblouk se zapálí v okamžiku dotyku s obrobkem:**

- Přiložte současně plynovou hubici hořáku a špičku wolframové elektrody opatrně k obrobku (Liftarc- proud protéká nezávisle na nastaveném hlavním proudu)
- Hořák nakloňte přes plynovou hubici, až vznikne mezi špičkou elektrody a obrobkem mezera asi 2–3 mm (svařovací oblouk se zapálí, proud vzrůstá na nastavenou hodnotu hlavního proudu).
- Hořák nadzvedněte a skloňte jej do normální polohy.

**Ukončení svařování:** Zvětšete vzdálenost hořáku od obrobku, až se svařovací oblouk přeruší.

## 5.4.7 Provozní režimy (sledy funkcí)

### 5.4.7.1 Legenda


Symbol	Význam
	Stisknout tlačítko hořáku
	Pustit tlačítko hořáku
I	Svařovací proud
	Předfuk plynu
	Zbytkové proudění plynu
	2-taktní
	4-taktní
t	Čas
$t_{up}$	Doba nárůstu
$t_{down}$	Doba poklesu
$I_{start}$	Spouštěcí proud
$I_{end}$	Proud koncového kráteru

### 5.4.7.2 Nucené vypínání

Nucené vypnutí ukončí svařovací proces po uplynutí doby chyby a lze ho inicializovat dvěma stavy:

- Během fáze zážeh  
5 s po spuštění svařování neprotéká žádný svařovací proud (chyba zážeh).
- Během fáze svařování  
Svařovací oblouk je přerušen na déle než 5 s (chyba oblouku).

## 2-dobý provoz

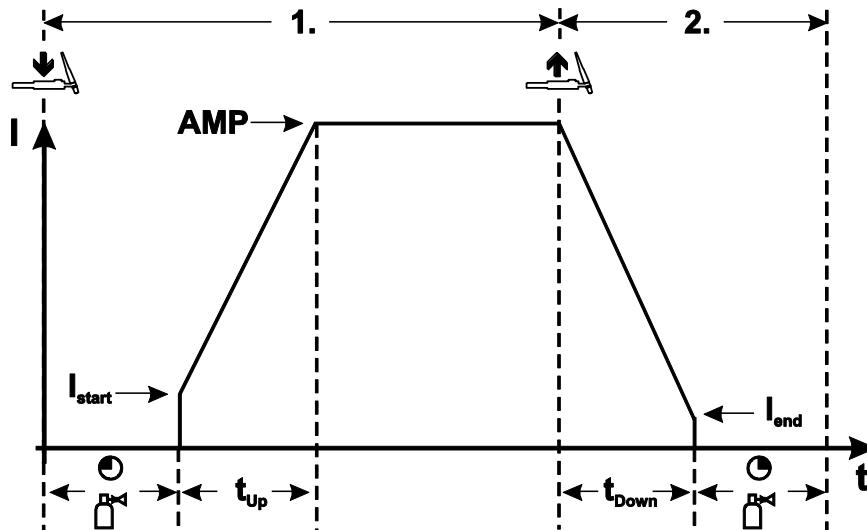

Obrázek 5-43

### 1. takt

- Stisknout a přidržet tlačítko hořáku.
- Ochranný plyn proudí (předfuk plynu).

### Svařovací oblouk s zažehne prostřednictvím Liftarc.


- Svařovací proud teče nastavenu hodnotou pro startovací proud  $I_{start}$ .
- Svařovací proud stoupá podle nastavené doby upslope na hlavní proud.

### 2. takt

- Tlačítko hořáku pustit.
- Hlavní proud klesá podle nastavené doby downslope na proud koncového kráteru  $I_{end}$ .

**Jestliže je tlačítko hořáku během doby downslope stisknuto znova,  
svařovací proud opět stoupá na nastavený hlavní proud!**

- Hlavní proud dosahuje hodnoty proudu koncového kráteru  $I_{end}$ , svařovací oblouk zhasíná.
- Probíhá doba zbytkového proudění plynu.

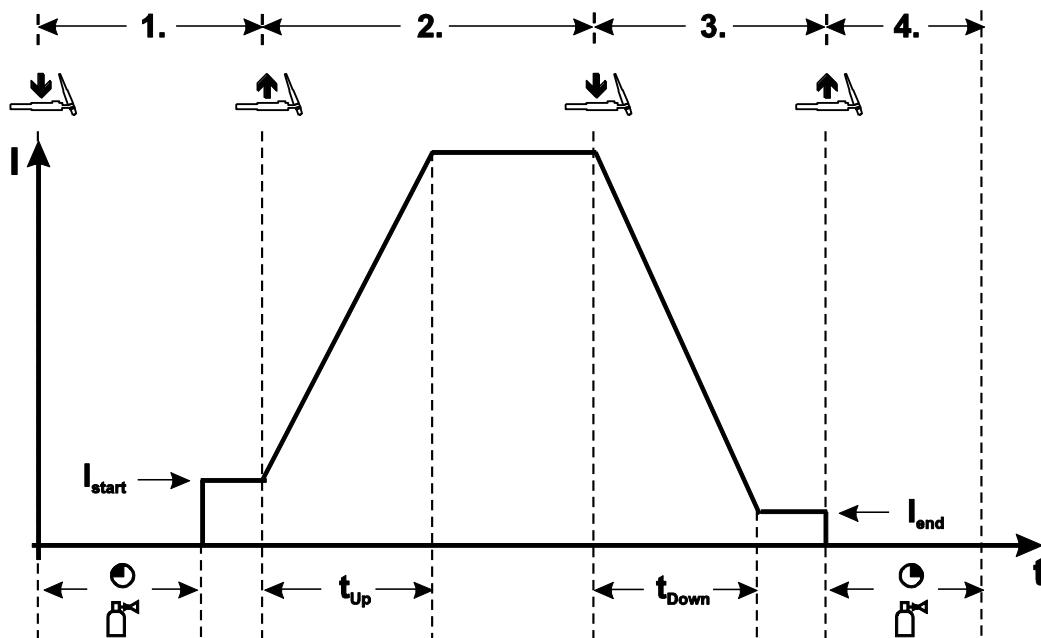**4-dobý provoz**


Obrázek 5-44

**1. takt**

- Stisknout a přidržet tlačítko hořáku.
- Ochranný plyn proudí (předfuk plynu).

**Svařovací oblouk se zažehne prostřednictvím Liftarc.**

- Svařovací proud teče nastavenou hodnotou pro startovací proud  $I_{start}$ .

**2. takt**

- Tlačítko hořáku pustit.
- Svařovací proud stoupá podle nastavené doby upslope na hlavní proud.

**3. takt**

- Stisknout a přidržet tlačítko hořáku.
- Hlavní proud klesá podle nastavené doby downslope na proud koncového kráteru  $I_{end}$ .

**4. takt**

- Tlačítko hořáku pustit, světelný oblouk zhasne.
- Probíhá doba zbytkového proudění plynu.

**Jestliže je puštěno tlačítko hořáku během doby downslope, svařování se bezprostředně ukončí.**

Svařovací proud klesá na nulu a začíná čas zbytkového toku plynu.

## 5.5 Dálkový ovladač


Dálkové ovladače používejte na 19pólové připojovací zdířce pro dálkový ovladač (analogová).

## 5.6 Zvláštní parametry (rozšířená nastavení)

Zvláštní parametry (P1 až Pn) jsou používány k vlastní uživatelské konfiguraci funkcí přístroje. Uživatel tak získává značnou míru flexibilitu k optimalizaci svých potřeb.

Tato nastavení nejsou provedena bezprostředně na řídicí jednotce přístroje, protože zpravidla není nutné pravidelné nastavování parametrů. Počet vybíraných zvláštních parametrů se může odlišovat od řídicích jednotek používaných ve svařovacích systémech (viz příslušná standardní provozní nastavení). Zvláštní parametry můžete podle potřeby opět resetovat do výrobního nastavení > viz kapitola 5.6.3.

## 5.6.1 Výběr, změna a ukládání parametrů

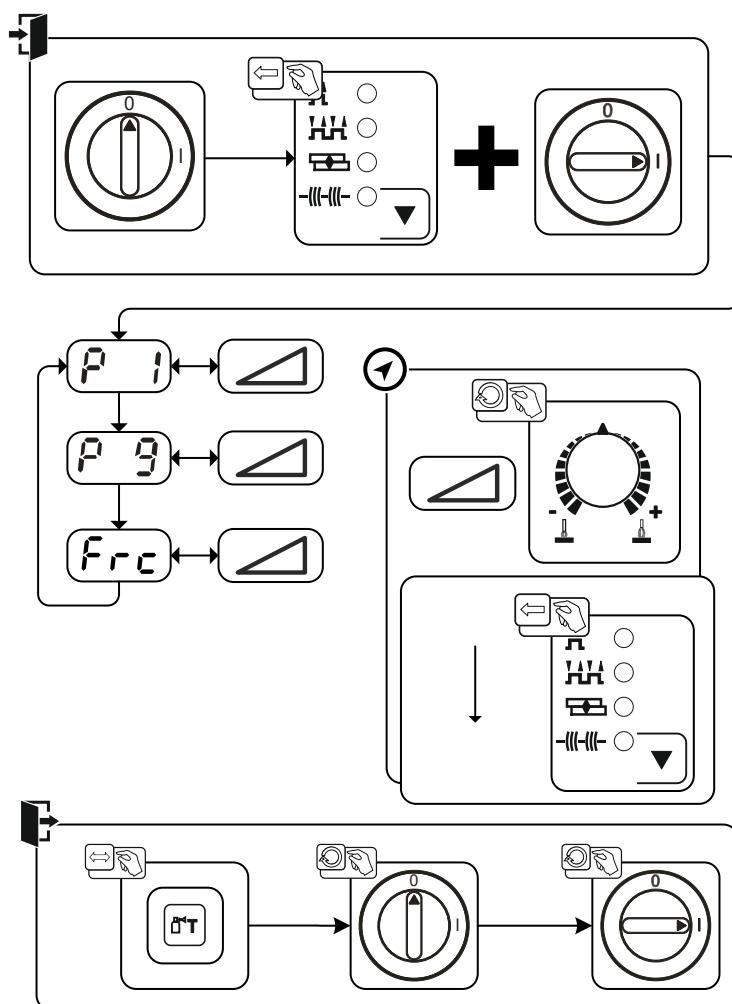

Obrázek 5-45

Indikace	Nastavení / Volba
<b>P 1</b>	<b>Doba rampy zavádění drátu / zpětného pohybu drátu</b> 0 = ----- normální zavádění (doba rampy 10 s) 1 = ----- rychlé zavádění (doba rampy 3 s) (z výroby)
<b>P 9</b>	<b>4T a 4Ts start krokování</b> 0 = žádný 4-takt start krokování (Z výroby) 1 = 4-takt start krokování je možný
<b>Frc</b>	<b>Kódování dálkového ovladače (Frc)</b> 0 ----- automatické rozpoznání dálkového ovladače (z výroby) 2 ----- kódování dálkového ovladače pro komponenty příslušenství jen s jedním otočným ovladačem 9 ----- kódování dálkového ovladače pro komponenty příslušenství jen s jedním párem tlačítek, popř. kolébkovým přepínačem 1,3-8 ---- bez kódování dálkového ovladače 10-15 --- bez kódování dálkového ovladače

## 5.6.2 Detaily speciálních parametrů

### 5.6.2.1 Doba rampy zavádění drátu (P1)

Zavádění drátu začíná rychlostí 1,0 /min. po dobu 2 vteřin. Poté rampová funkce rychlosť zvýší na 6,0 m/min. Doba rampy je mezi dvěma úseky nastavitelná.

Během zavádění drátu je možné měnit rychlosť otočným knoflíkem svařovacího výkonu. Změna se neprojeví na době rampy.


### 5.6.2.2 4T/4Ts start tipováním na tlačítko (P9)

Ve 4-taktním provozním režimu s krovovým startem se ťuknutím na tlačítko hořáku přepíná přímo do 2. taktu, aniž by přitom musel proudit plyn.

Má-li být svařování přerušeno, je možno na tlačítko hořáku ťuknout ještě jednou.

### 5.6.3 Vrácení na výrobní nastavení


Všechny uživatelem uložené specifické parametry svařování jsou nahrazeny nastavením z výroby!

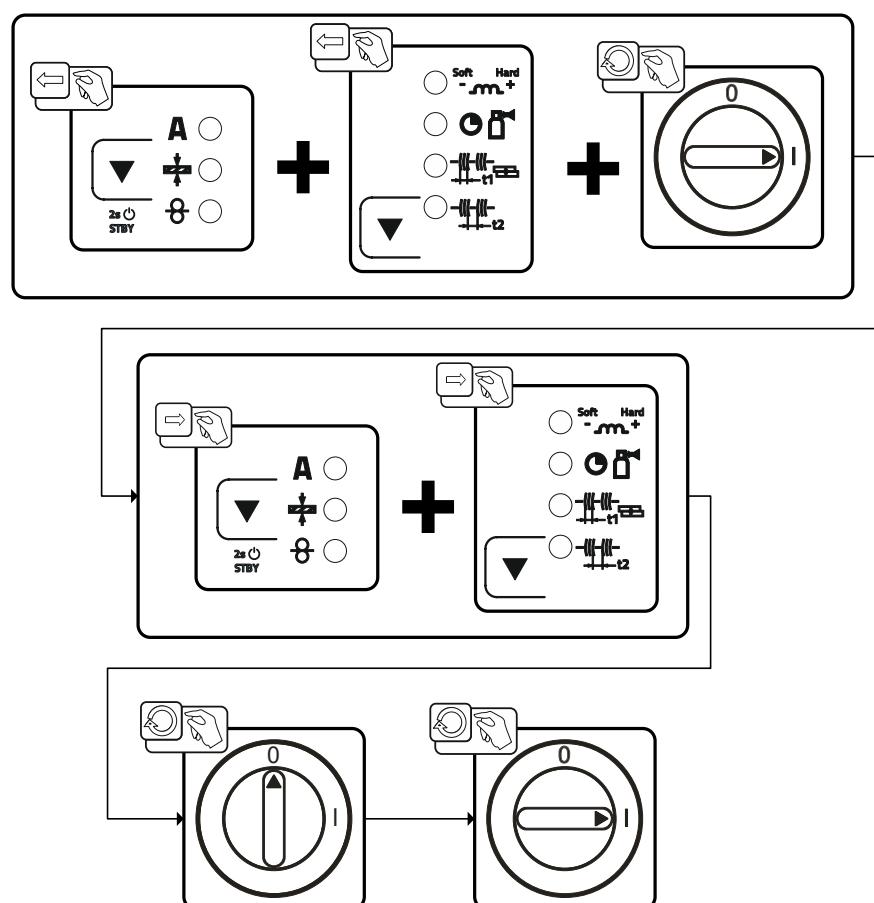

Obrázek 5-46

## 5.7 Konfigurační menu přístroje

### 5.7.1 Výběr, změna a ukládání parametrů

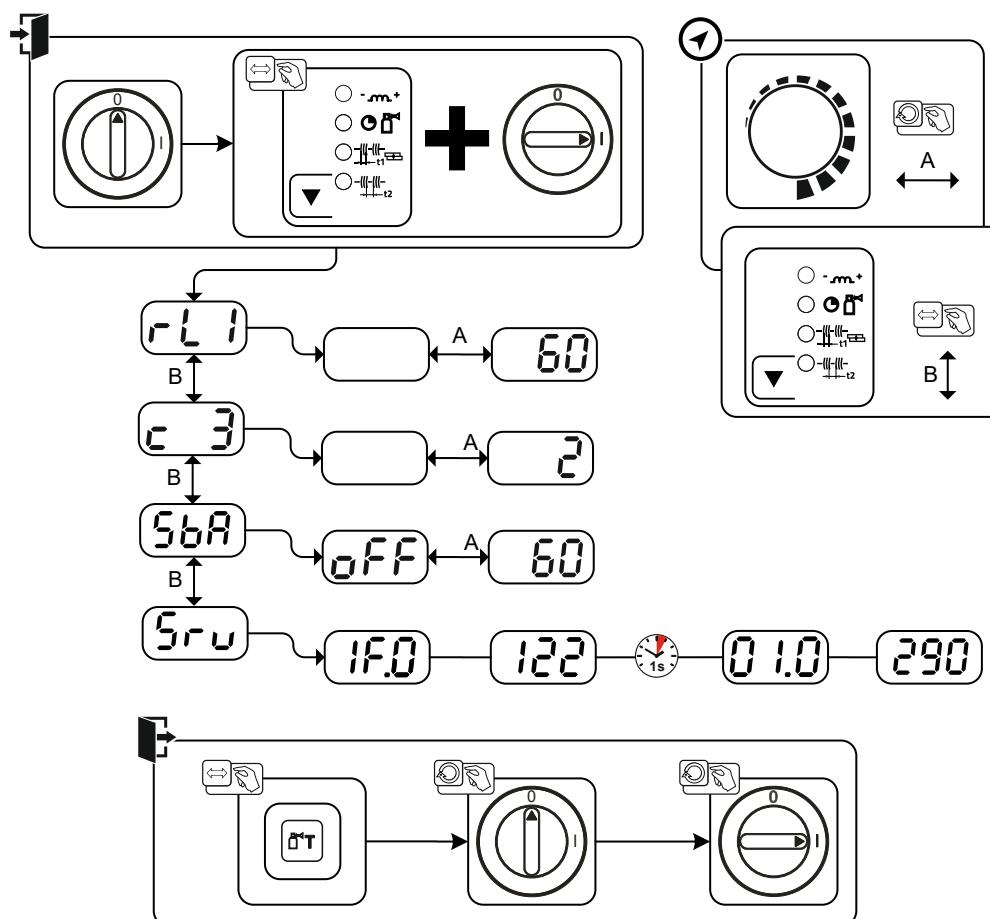


Obrázek 5-47

Indikace	Nastavení / Volba
<b>rL1</b>	<b>Odpor vodiče 1</b> Odpor vodiče pro první okruh svařovacího proudu 0 mΩ - 60 mΩ (z výroby 8 mΩ).
<b>c3</b>	Změny parametrů smí provést výhradně odborný servisní personál!
<b>SbA</b>	<b>Funkce úspory energie v závislosti na době &gt; viz kapitola 5.8</b> Doba nepoužívání do aktivace režimu úspory energie. Nastavení <b>OFF</b> = vypnuté, popř. číselná hodnota 5 min – 60 min.
<b>Srv</b>	<b>Servisní menu</b> Změny v servisním menu by mely být prováděny jen po domluvě s autorizovaným servisním personálem!

### 5.7.2 Nulování odporu vodiče

Odpor vodičů může nastavit přímo, nebo můžete provést vynulování pomocí proudového zdroje. Při dodání je odpor vodičů proudových zdrojů nastaven na  $8\text{ m}\Omega$ . Tato hodnota odpovídá zemnícímu vodiči o délce 5 m, svazku propojovacích hadic o délce 1,5 m a vodou chlazenému svařovacímu hořáku o délce 3 m. V případě jiných délek hadicových svazků je proto nutná +/- korekce napětí k optimalizaci vlastností při svařování. Dalším vynulováním odporu vodičů můžete hodnotu korekce napětí opět nastavit do blízkosti hodnoty nula. Elektrický odpor vodičů musíte znova vynulovat po každé výměně příslušenství jako je např. svařovací hořák nebo svazek propojovacích hadic.

V případě použití druhého posuvu drátu v rámci svařovacího systému musíte provést měření parametru (rL2). U všech ostatních konfigurací stačí vynulování parametru (rL1).

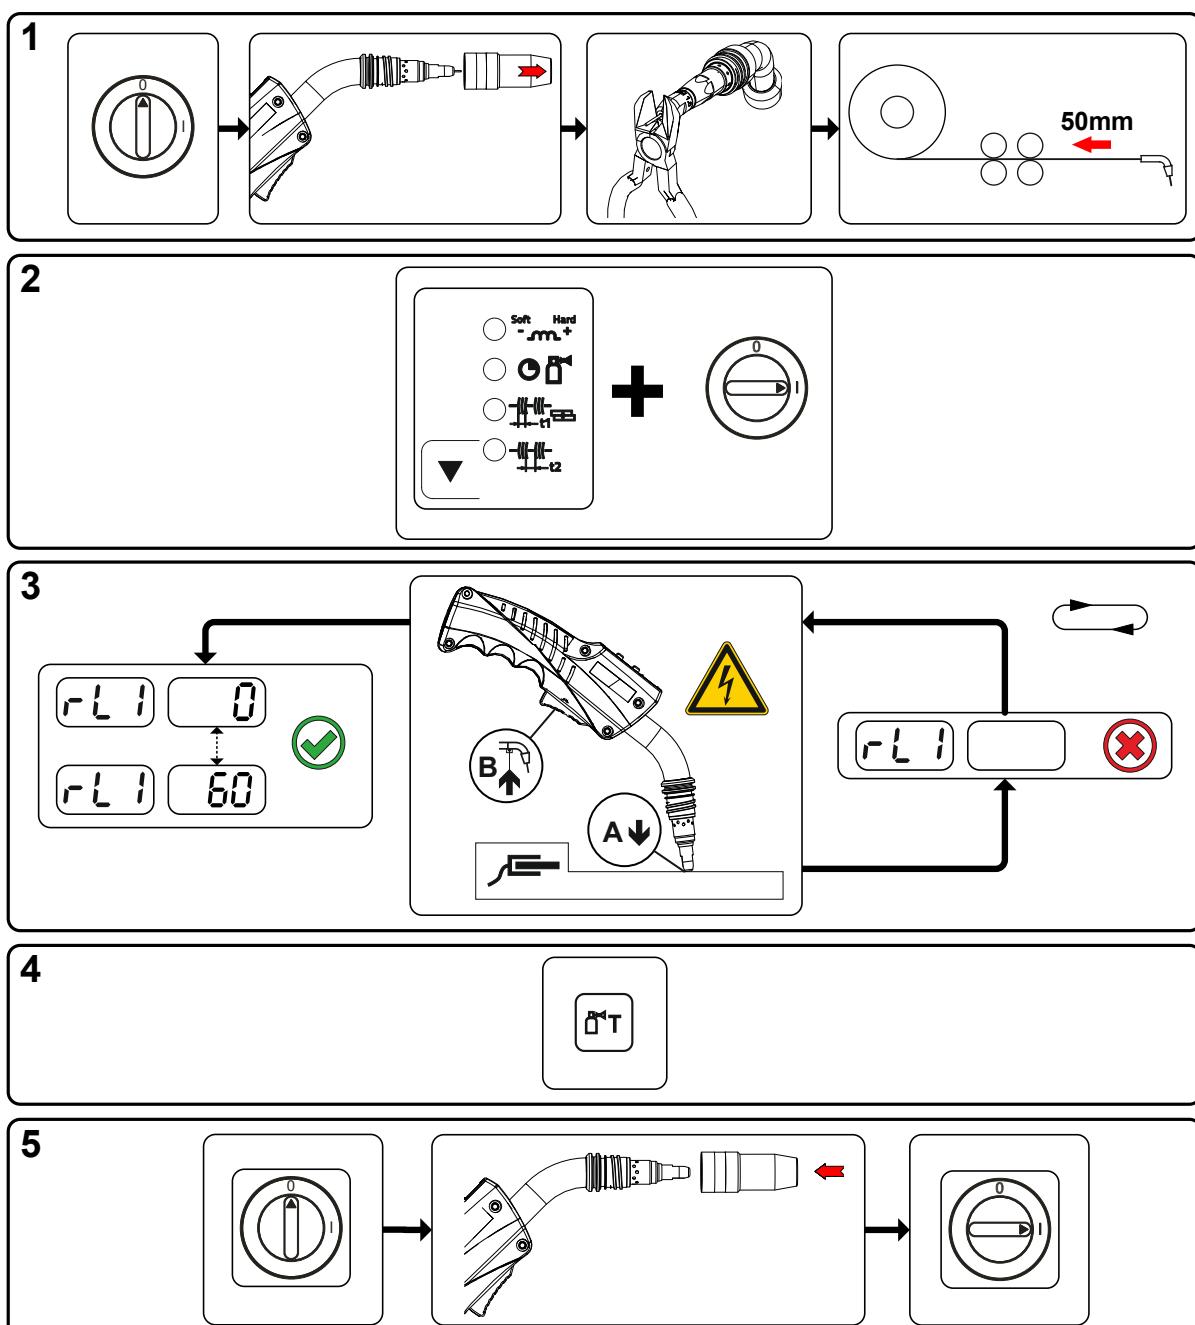

Obrázek 5-48

## 1 Příprava

- Vypněte svařovací přístroj.
- Odšroubujte plynovou hubici svařovacího hořáku.
- Odstrihněte svařovací drát těsně u proudové špičky.
- Kousek svařovacího drátu (cca 50 mm) zatáhněte do posuvu drátu. V proudové špičce nyní nesmí být žádný svařovací drát.

## 2 Konfigurace

- Stiskněte tlačítko „Parametry průběhu“ a současně zapněte svářecí přístroj. Uvolněte tlačítko „Parametry průběhu“.
- Tlačítkem „Parametry průběhu“ nyní můžete vybrat příslušné parametry. Parametr rL1 musíte vynulovat ve všech kombinacích zařízení. U svařovacích systémů s druhým proudovým okruhem, pokud např. používáte dva posuvy drátu pro jeden zdroj svařovacího proudu, musíte provést také druhé vynulování parametru rL2.

## 3 Vynulování/měření

- Svařovací hořák umístěte pod mírným tlakem proudovou špičkou na čisté, očištěné místo na obrobku, stiskněte tlačítko hořáku a podržte ho cca 2 s. Chvíli protéká zkratový proud, jehož pomocí je stanoven a zobrazen nový odpor vedení. Hodnota může být 0 mΩ až 40 mΩ. Nová hodnota je okamžitě uložena a nevyžaduje žádné další potvrzení. Pokud se na displeji vpravo nezobrazí žádná hodnota, měření se nezdařilo. Měření musíte opakovat.

## 4 Uložení


- Stiskněte tlačítko „Testování plynu“.

## 5 Obnova režimu připravenosti ke svařování

- Vypněte svařovací přístroj.
- Opět našroubujte plynovou hubici svařovacího hořáku.
- Zapněte svařovací přístroj.
- Opět zaveděte svařovací drát.

## 5.8 Režim úspory energie (Standby)

Režim úspory energie může být volitelně aktivován delším stiskem tlačítka > viz kapitola 4.3 nebo nastavitelným parametrem v nabídce konfigurace přístroje (režim úspory energie závislý na času ) > viz kapitola 5.7.

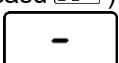

Při aktivním režimu úspory energie bude na obou displejích přístroje zobrazen pouze střední příčný segment displeje.

Použitím libovolného ovládacího prvku (např. otočením otočného knoflíku) se deaktivuje funkce úspory energie a přístroj se znova přepne do pohotovostního režimu ke svařování.

## 6 Údržba, péče a likvidace

### 6.1 Všeobecně

#### **⚠ NEBEZPEČÍ**



Nebezpečí poranění elektrickým napětím po vypnutí!

Práce na otevřeném přístroji mohou vést ke zraněním s následkem smrti!

Během provozu se v přístroji nabíjejí kondenzátory elektrickým napětím. Toto napětí zde přetravá až do 4 minut po vytažení síťové zástrčky.

1. Vypněte přístroj.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku.
3. Vyčkejte alespoň 4 minuty, než se vybijí kondenzátory!

#### **⚠ VÝSTRAHA**



Neodborná údržba, kontrola a opravy!

Údržbu, kontroly a opravy výrobku smějí provádět pouze způsobilé osoby (oprávněný personál). Způsobilou osobou je ten, kdo na základě svého vzdělání, znalostí a zkušenosti je při kontrole zdroje svařovacího proudu schopen identifikovat existující ohrožení a možné následné škody a učinit nutná bezpečnostní opatření.

- Dodržujte předpisy pro údržbu > viz kapitola 6.2.
- Není-li některá z níže uvedených kontrol splněna, smí být přístroj uveden opět do provozu teprve po opravě a nové zkoušce.

Opravy a údržbové práce smí provádět pouze vyškolený autorizovaný odborný personál, v opačném případě zaniká nárok na záruku. Ve všech servisních záležitostech se obracejte zásadně na vašeho odborného prodejce, dodavatele přístroje. Zpětné dodávky v záručních případech lze provádět pouze prostřednictvím Vašeho odborného prodejce. Při výměně dílu používejte pouze originální náhradní díly. V objednávce náhradních dílů uzejte typ přístroje, sériové číslo a artiklové číslo přístroje, typové označení a artiklové číslo náhradního dílu.

Tento přístroj nevyžaduje za uvedených okolních podmínek a běžných pracovních podmínek žádnou náročnější údržbu a vyžaduje minimální péči.

Kvůli znečištěnému přístroji se sníží životnost a dovolené zatížení. Intervaly čištění se rozhodující měrou řídí okolními podmínkami a s tím spojeným znečištěním přístroje (minimálně ale jednou za půl roku).

#### 6.1.1 Čištění

- Vnější plochy vyčistěte vlhkou utěrkou (nepoužívejte agresivní čisticí prostředky).
- Větrací kanál a event. lamely chladiče přístroje vyfoukejte stlačeným vzduchem neobsahujícím olej a vodu. Stlačený vzduch může přetočit ventilátor přístroje, a tím jej zničit. Ventilátor přístroje neofukujte přímo a event. jej mechanicky zablokujte.
- Zkontrolujte znečištění chladicí kapaliny a event. ji vyměnit.

#### 6.1.2 Lapač nečistot

Při použití filtru nečistot je snížen průchod chladicího vzduchu a tím se i zkracuje dovolená doba zatížení přístroje. Dovolené časové zatížení klesá s přibývajícím znečištěním filtru. Filtr na nečistoty se musí pravidelně demontovat a očistit vyfoukáním stlačeným vzduchem (v závislosti na výskytu nečistot).

## 6.2 Údržbové práce, intervaly

### 6.2.1 Denní údržba

Vizuální kontrola

- Síťový přívod a jeho odlehčení tahu
- Zajišťovací prvky lahví na plyn
- Překontrolujte vnější poškození svazku hadic a přípojek proudu a případně je vyměňte nebo je nechejte opravit odborným personálem!
- Hadice na plyn a jejich spínací zařízení (magnetický ventil)
- Je třeba zkontoval rukou pevné usazení přípojek a opotřebitelných dílů a případně je dotáhnout.
- Zkontrolujte řádné upevnění cívky s drátem.
- Transportní válečky a jejich zajišťovací prvky
- Přepravní prvky (pás, jeřábová oka, držadlo)
- Ostatní, všeobecný stav

Funkční zkouška

- Ovládací, signalizační, ochranná a regulační zařízení (Funkční zkouška)
- Vedení svařovacího proudu (zkontrolujte pevnost a zajištění usazení)
- Hadice na plyn a jejich spínací zařízení (magnetický ventil)
- Zajišťovací prvky lahví na plyn
- Zkontrolujte řádné upevnění cívky s drátem.
- Je třeba zkontoval řádné usazení šroubových a zástrčkových spojení přípojek a opotřebitelných dílů a případně je dotáhnout.
- Odstraňte ulpívající rozstřik po svařování.
- Pravidelně čistěte kladky k posuvu drátu (závisí na míře znečištění).

### 6.2.2 Měsíční údržba

Vizuální kontrola

- škody na plášti (čelní, zadní a boční stěny)
- Transportní válečky a jejich zajišťovací prvky
- Přepravní prvky (pás, jeřábová oka, držadlo)
- Zkontrolujte, zda nejsou hadice s chladicím prostředkem a jejich přípojky znečištěny

Funkční zkouška

- Volný spínač, ovládací přístroje, zařízení nouzového vypínání zařízení k snížení napětí signální žárovky a kontrolky
- Kontrola pevného usazení vodicích prvků drátu (uložení podávací kladky drátu, vstupní vsuvka, vodicí trubka drátu). Doporučuje se výměna uložení podávací kladky drátu (eFeed) po 2 000 hodinách provozu, viz Opotřebitelné součásti).
- Zkontrolujte, zda nejsou hadice s chladicím prostředkem a jejich přípojky znečištěny
- Zkontrolujte a vyčistěte svařovací hořák. Z důvodu usazenin v hořáku mohou vznikat zkraty, které negativně ovlivňují výsledek svařování a mohou vést k poškození hořáku!

### 6.2.3 Každoroční zkouška (inspekce a zkouška za provozu)

Je nezbytné provádět opakování kontroly podle normy IEC 60974-4 „Opakování kontroly a zkoušky“. Kromě zde uvedených předpisů k provedení kontroly je nutné dodržet legislativní nařízení nebo předpisy příslušné země.

Další informace jsou uvedeny v přiložené brožuře „Warranty registration“ a v našich informacích týkajících se záruky, údržby a kontroly na adresu [www.ewm-group.com](http://www.ewm-group.com)!

## 6.3 Odborná likvidace přístroje



### Řádná likvidace!

Přístroj obsahuje cenné suroviny, které by měly být recyklovány, a elektronické součásti, které je třeba zlikvidovat.

- Nelikvidujte s komunálním odpadem!
- Při likvidaci dodržujte úřední předpisy!

Kromě dále uvedených národních nebo mezinárodních předpisů musejí být obecně dodržovány i příslušné národní zákony a předpisy týkající se likvidace odpadu.

- Vysloužilé elektrické a elektronické přístroje se podle evropských nařízení (směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) nesmí dál odstraňovat do netříděného domácího odpadu. Musí se sbírat odděleně. Symbol popelnice na kolech poukazuje na nezbytnost odděleného sběru.

Tento přístroj musí být předán k likvidaci resp. recyklaci do k tomu určených systémů odděleného sběru.

V Německu jste zavázání zákonem (Zákon o uvádění elektrických a elektronických zařízení na trh, o zpětném odběru elektrozařízení, ekologickém zpracovávání a využívání elektroodpadu (Zákon o el. zařízení)), odevzdat vysloužilý přístroj do sběru odděleného od netříděného domácího odpadu.

Veřejnoprávní provozovatelé sběren odpadu (obce) zřídili za tímto účelem sběrny, kde je možné bezplatně odevzdat vysloužilé přístroje z domácností.

Za vymazání osobních údajů odpovídá koncový uživatel.

Před likvidací zařízení je nutné vyjmout lampy, baterie nebo akumulátory a zlikvidovat je odděleně. Typ baterie nebo dobíjecí baterie a její složení je vyznačeno nahoře (typ CR2032 nebo SR44). Následující produkty-EWM mohou obsahovat baterie nebo akumulátory:

- Svářečské helmy  
Baterie nebo akumulátory lze z LED-kazety snadno vyjmout.
- Ovládání zařízení  
Baterie nebo akumulátory jsou umístěny na zadní straně v příslušných zdířkách na desce plošných spojů a lze je snadno vyjmout. Ovládací prvky lze demontovat běžnými nástroji.

Informace ohledně návratu nebo sběru starých přístrojů obdržíte od příslušné městské nebo obecní správy. Mimo to je možný zpětný odběr elektrozařízení odbytovými partnery-EWM po celé Evropě.

Další informace k tématu Zákona o el. zařízení najeznete na našich webových stránkách na adrese: <https://www.ewm-group.com/de/nachhaltigkeit.html>.

## 7 Odstraňování poruch

Všechny výrobky podléhají přísným kontrolám ve výrobě a po ukončení výroby. Pokud by přesto něco nefungovalo, přezkoušejte výrobek podle následujícího seznamu. Nepovede-li žádné doporučení k odstranění závady výrobku, informujte autorizovaného obchodníka.

### 7.1 Kontrolní seznam pro odstranění chyb

Základní podmínkou pro bezvadnou funkci je přístrojové vybavení vhodné pro použitý materiál a procesní plyn!

Legenda	Symbol	Popis
	✗	Chyba / Příčina
	✖	Náprava

#### Poruchy funkce

- ✓ Aktivace síťové pojistky - nevhodná síťová pojistka
  - ✖ Nastavit doporučenou síťovou pojistku > viz kapitola 8.
- ✓ Přístroj se po zapnutí nerobí žádne (ventilátor přístroje a příp. čerpadlo chladiva jsou nefunkční).
  - ✖ Připojte řídící vedení zařízení posuvu drátu.
- ✓ Všechny kontrolky ovládání přístroje po zapnutí svítí
- ✓ Po zapnutí nesvítí žádné kontrolky ovládání přístroje
- ✓ Žádný svařovací výkon
  - ✖ Výpadek fáze > překontrolovat připojení na síť (pojistky)
- ✓ Přístroj se neustále spouští znova
- ✓ Podavač drátu bez funkce
- ✓ Systém se nerobí žádne
  - ✖ Připojte řídící vedení, popř. přezkoušejte správnost instalace.
- ✓ Uvolněná spojení svařovacího proudu
  - ✖ Dotáhněte připojení proudu k hořáku a/nebo k obrobku
  - ✖ Pečlivě namontujte proudovou trysku a držák trysky

#### Chyba chladicího prostředku/chladicí prostředek neprotéká

- ✓ Nedostatečný průtok chladicího prostředku
  - ✖ Překontrolujte stav chladiva a v případě potřeby ho doplňte.
- ✓ Vzduch v chladicím okruhu
  - ✖ Odvzdušnění okruhu chladicího prostředku > viz kapitola 7.7

#### Problémy s posunem drátu

- ✓ Ucpaná kontaktní tryska
  - ✖ Vyčistěte a v případě potřeby vyměňte.
- ✓ Nastavení brzdy cívky > viz kapitola 5.2.4.4
  - ✖ Zkontrolujte, popř. upravte nastavení
- ✓ Nastavení jednotek tlaku > viz kapitola 5.2.4.3
  - ✖ Zkontrolujte, popř. upravte nastavení
- ✓ Opotřebené podávací kladky
  - ✖ Přezkoušejte a v případě potřeby vyměňte
- ✓ Motor posuvu bez napájecího napětí (pojistkový automat se vypnul kvůli přetížení)
  - ✖ Vypadlou pojistku ( zadní strana proudového zdroje) vraťte do původního stavu stiskem tlačítka
- ✓ Zalomené svazky hadic
  - ✖ Rozvinout a napřímit svazek hořákových hadic.
- ✓ Duše nebo spirála vodítka drátu je znečištěná nebo opotřebená
  - ✖ Vyčistěte duši nebo spirálu, vyměňte zalomené nebo opotřebené duše

## 7.2 Hlášení chyb (proudový zdroj)

Zobrazování možných čísel chyb závisí na přístrojové řadě a jejím provedení!

Hlášení o poruše se podle možnosti displeje přístroje zobrazí takto:

Typ zobrazení – řídící jednotka přístroje	Zobrazení
Grafický displej	
Dvě 7-segmentová zobrazení	
Jedno 7-segmentové zobrazení	

Možná příčina poruchy je signalizována příslušným číslem poruchy (viz tabulku). V případě poruchy se vypne výkonová jednotka.

- Poruchy zařízení evidujte a dle potřeby je oznamujte servisnímu personálu.
- Vyskytne-li se více chyb, jsou tyto zobrazovány za sebou.
- Poruchy zařízení evidujte a dle potřeby je oznamujte servisnímu personálu.
- Vyskytne-li se více chyb, jsou tyto zobrazovány za sebou.

Err	Kategorie			Možná příčina	Odstranění
	a)	b)	c)		
1				Síťové přepětí	Zkontrolujte síťová napětí a porovnejte je s napájecími napětími svařovacího přístroje
2				Síťové podpětí	
3				Nadměrná teplota svařovacího přístroje	Nechte přístroj vychladnout (síťový vypínač do polohy „1“)
4				Chyba chladicího prostředku	Doplňte chladicí prostředek Otočení hřídele čerpadla (čerpadlo chladicího prostředku) Zkontrolujte nadproudovou spoušť cirkulačního chladicího přístroje
5				Chyba podavače drátu, chyba rychloměru	Zkontrolujte jednotku posuvu drátu tachogenerátor negeneruje žádný signál, závada > informujte servis.
6				Chyba - ochranný plyn	Zkontrolujte zásobování ochranným plynem (přístroje s kontrolou ochranného plynu)
7				Sekundární přepětí	Chyba invertoru > informujte servis
8				Chyba drátu	Přerušte elektrické spojení mezi svařovacím drátem a skříní nebo uzemněným objektem
9				Rychlé vypnutí	Odstraňte chybu na robotu (rozhraní automatu)
10				Přerušení svařovacího obouku	Zkontrolujte posuv drátu (rozhraní automatu)
11				Chyba zážeh (po 5 s)	Zkontrolujte posuv drátu (rozhraní automatu)
13				Nouzové vypnutí	Zkontrolujte nouzové vypnutí rozhraní automatu
14				Rozpoznání posuvu drátu	Zkontrolujte připojení kabelů.
				Chyba přiřazení identifikačních čísel (2DV)	Upravte identifikační čísla
15				Rozpoznání posuvu drátu 2	Zkontrolujte připojení kabelů.
16				Chyba redukovaného napětí naprázdno (VRD)	Informujte servis.

Err	Kategorie			Možná příčina	Odstranění
	a)	b)	c)		
17	✗	✓	✓	Identifikace nadproudů v pohonu posuvu drátu	Zkontrolujte lehkost chodu posuvu drátu
18	✗	✓	✓	Chyba signálu tachogenerátoru	Zkontrolujte spojení a především tachogenerátor druhého podavače drátu (podřízený pohon).
56	✗	✗	✓	Výpadek síťové fáze	Zkontrolujte síťová napětí
58	✗	✓	✗	Zkrat	Zkontrolujte zkratování okruhu svařovacího proudu; odložit izolovaný svařovací hořák
59	✗	✗	✓	Přístroj je nekompatibilní	Zkontrolujte použití přístroje
60	✗	✗	✓	Potřebná aktualizace softwaru	Informujte servis.

### Legenda kategorie (reset chyby)

- a) Chybové hlášení zmizí, jakmile je chyba odstraněna.
- b) Chybové hlášení můžete resetovat stisknutím tlačítka.

Reset chyb přístroje je možný pouze pomocí uvedených řídicích jednotek přístroje:

Řídicí jednotka přístroje	Tlačítko
RC1 / RC2	
Expert	
Expert 2.0 / Expert XQ 2.0	
CarExpert / Progress (M3.11)	

- c) Chybové hlášení lze vynulovat výhradně vypnutím a opětovným zapnutím přístroje.


Závadu spojenou s ochranným plynem (Err 6) můžete resetovat stisknutím tlačítka „Parametry svařování“.

## 7.3 Verze softwaru řídicí jednotky přístroje

Dotaz na stav softwaru slouží výhradně k informaci pro autorizovaný servisní personál a může být dotazován v nabídce konfigurace přístroje > viz kapitola 5.7!

## 7.4 Reset svařovacích parametrů na původní nastavení z výroby

Všechny specifické, uživatelem uložené, parametry svařování jsou nahrazeny výrobním nastavením.

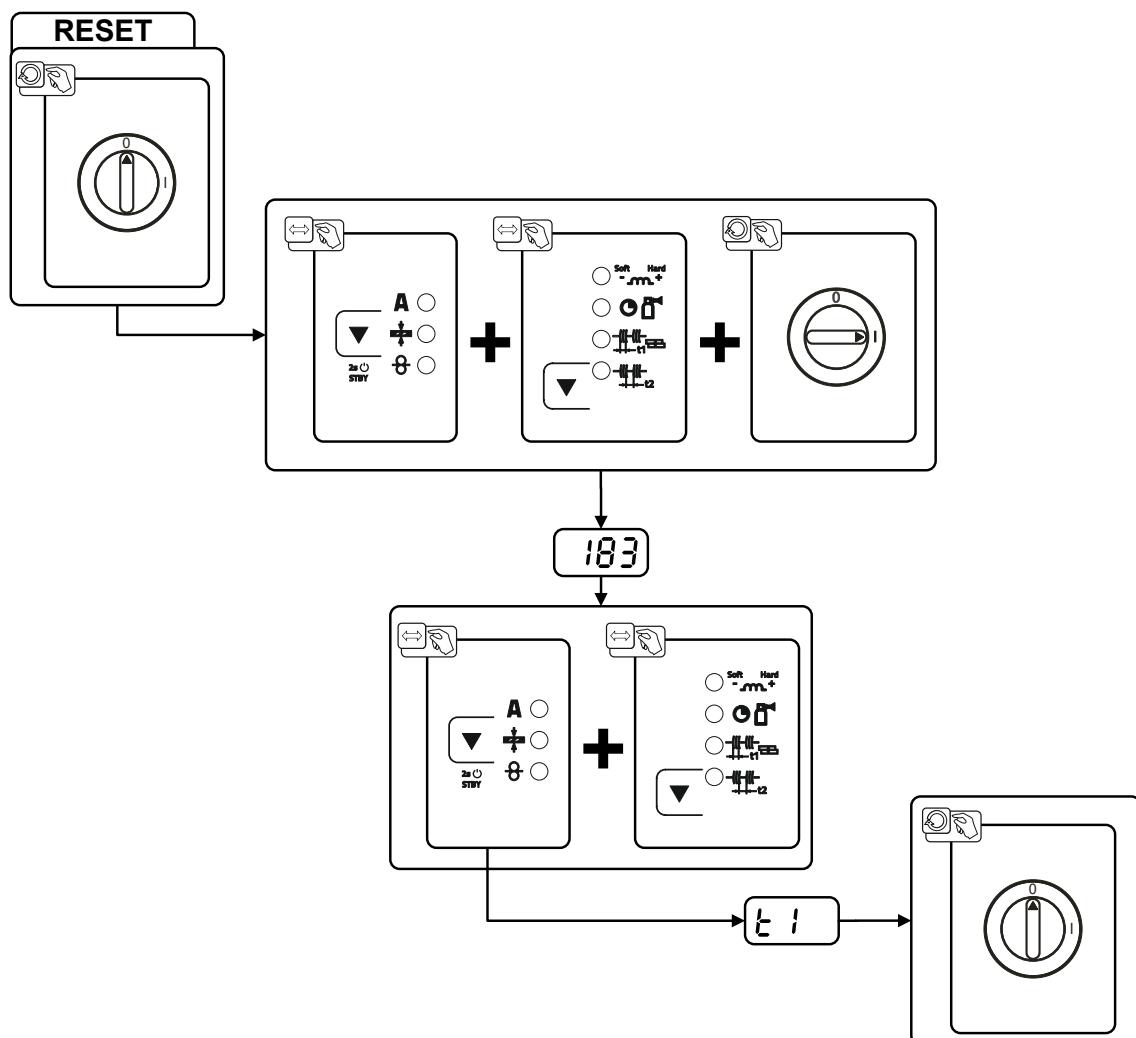


Obrázek 7-1

Indikace	Nastavení / Volba
183	Identifikace řídicí jednotky přístroje
E I	Inicializace ukončena Všechny uživatelem specificky nastavené parametry svařování byly nahrazeny výrobním nastavením.

## 7.5 Reset svařovacích úkolů (jobů) na výrobní nastavení


### 7.5.1 Vynulování jednotlivého úkolu (jobu)

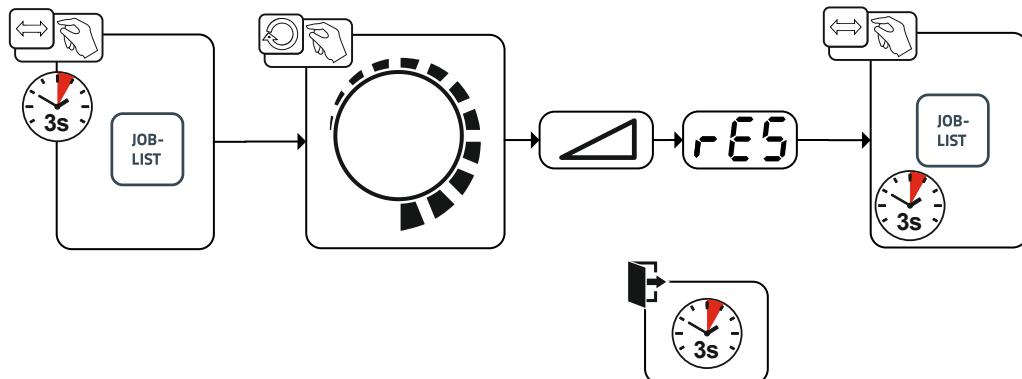

Obrázek 7-2

Indikace	Nastavení / Volba
<b>r-ES</b>	<b>RESET (obnovení výrobního nastavení)</b> Po potvrzení se provede RESET. Neprovádí-li se žádné změny, menu se po 3 vteřinách ukončí.
<b>009</b>	<b>Číslo JOBu (příklad)</b> Zobrazený JOB se po potvrzení obnoví na výrobní nastavení. Neprovádí-li se žádné změny, menu se po 3 vteřinách ukončí.

### 7.5.2 Vynulování všech úkolů (JOBu)

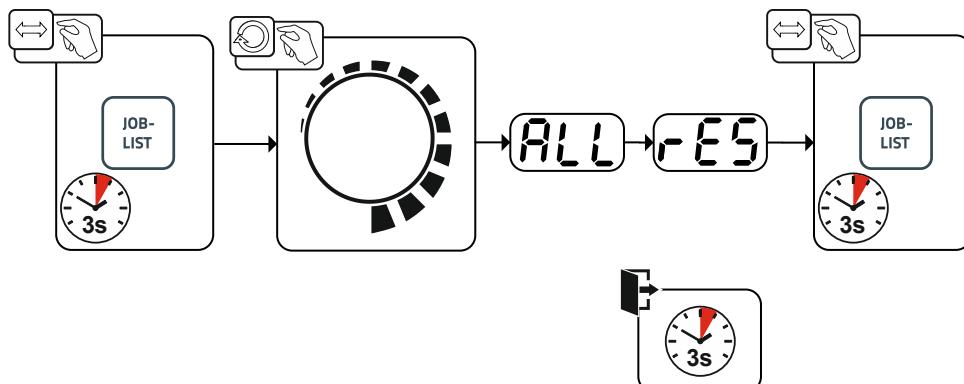


Obrázek 7-3

Indikace	Nastavení / Volba
<b>r-ES</b>	<b>RESET (obnovení výrobního nastavení)</b> Po potvrzení se provede RESET. Neprovádí-li se žádné změny, menu se po 3 vteřinách ukončí.


## 7.6 Vyladění svařovacích parametrů

V případě rozdílů mezi svařovacími parametry nastavenými na čelní desce/dálkovém ovladači a zobrazenými na svářecím přístroji je možné tyto parametry svařování pomocí této funkce jednoduše sladit.

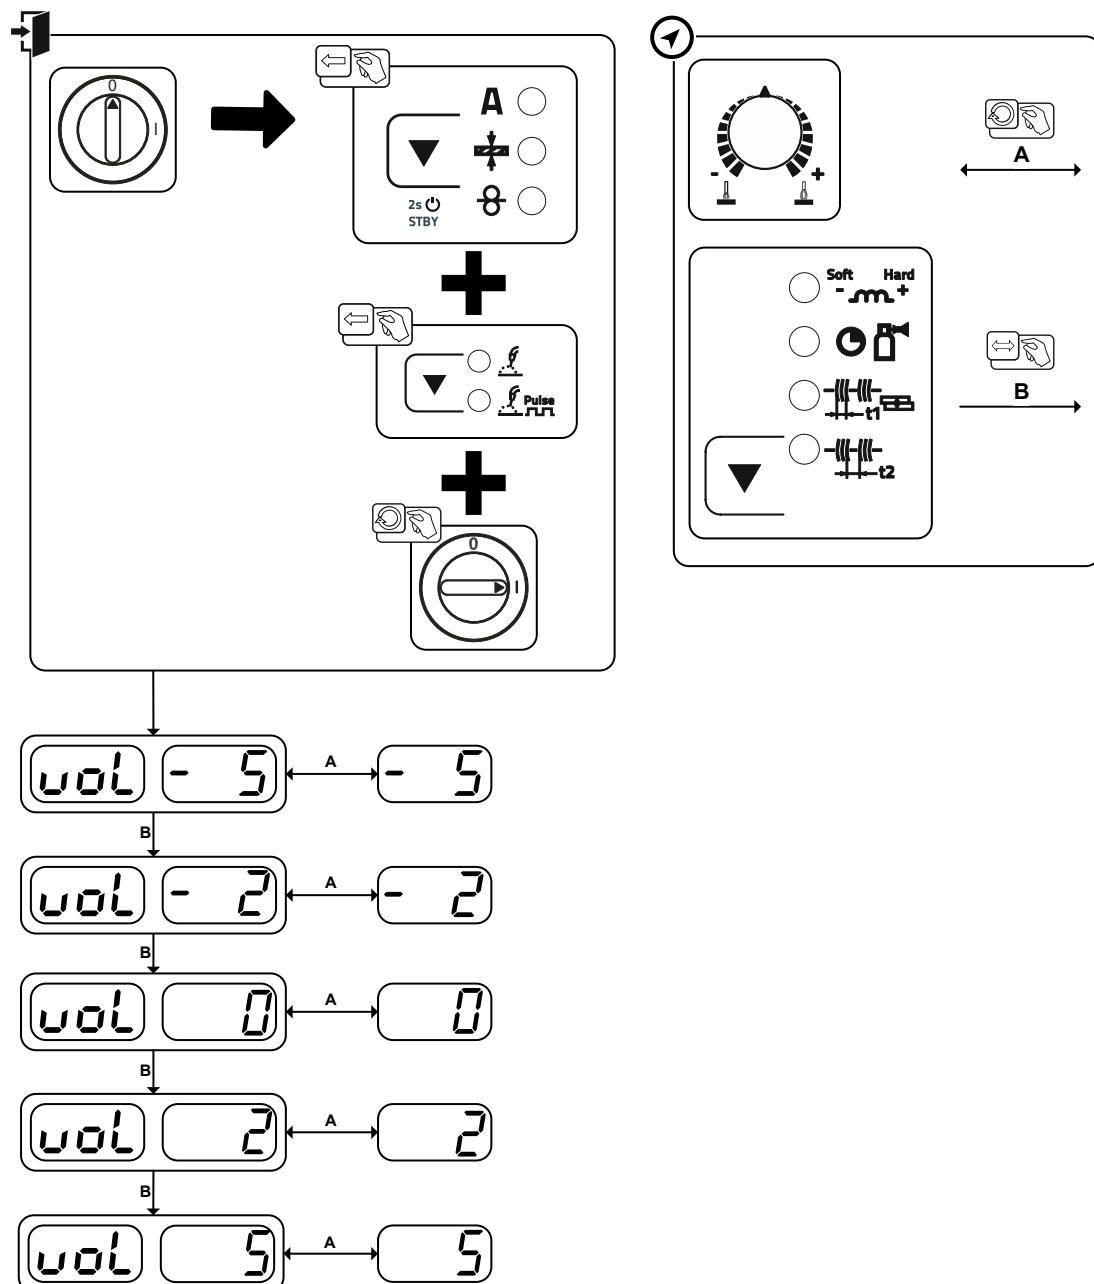

Obrázek 7-4


## 7.7 Odvzdušnění okruhu chladicího prostředku

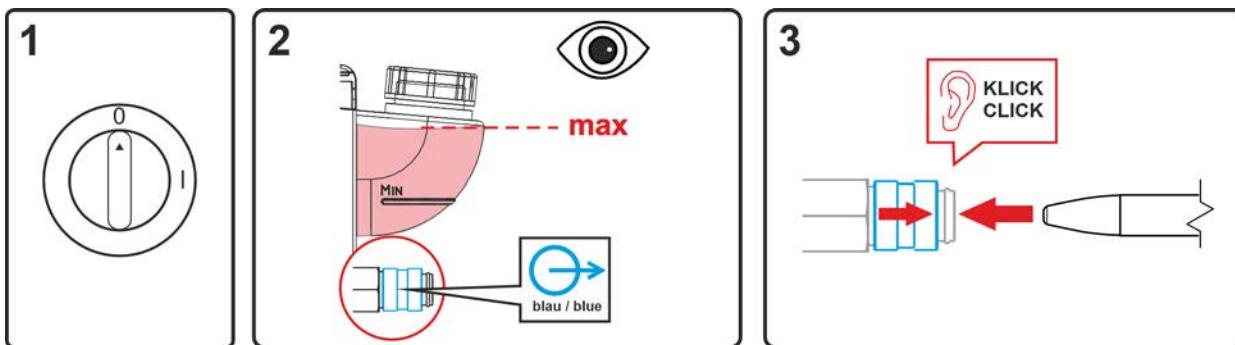

Obrázek 7-5

- Vypněte zařízení a naplňte nádrž na chladivo na maximum.
- Vhodnými prostředky uvolněte rychlospojovací uzávěr (přípojka je otevřená).

**K odvzdušnění chladicího systému vždy používejte modrou přípojku chladicího prostředku, která je co nejvíce v chladicím systému (nejblíže nádrži chladicího prostředku)!**

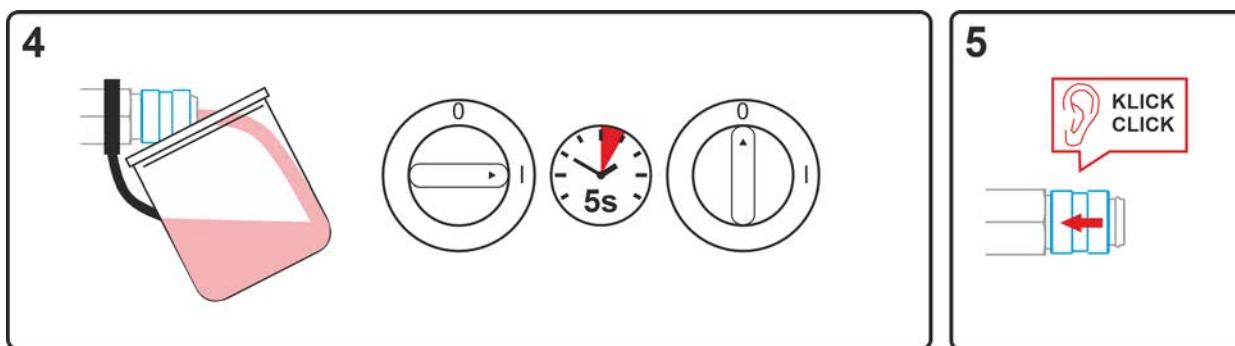

Obrázek 7-6

- Postavte pod rychlospojku vhodnou záchrannou nádobu na chladicí kapalinu a asi na 5 s zapněte zařízení.
- Posunutím uzavíracího kroužku dozadu rychlospojku opět uzavřete.

## 8 Technická data

### 8.1 Picomig 355 puls TKM

**Provozní údaje a záruka pouze ve spojení s originálními náhradními a opotřebitelnými díly!**

	MIG/MAG	WIG	Ruční svařování elektrodou
Svařovací proud ( $I_2$ )	5 A až 350 A		
svařovací napětí podle normy ( $U_2$ )	14,3 V až 31,5 V	10,2 V až 24,0 V	20,2 V až 34,0 V
Dovolené zatížení ED při 40° C <sup>[1]</sup>	350 A (40 %) / 300 A (60 %) / 270 A (100 %)		
Napětí naprázdno ( $U_0$ )	79 V		
Síťové napětí (Tolerance)	3 x 400 V (-25 % až +20 %)		
Frekvence	50/60 Hz		
Síťová pojistka <sup>[2]</sup>	3 x 16 A		
Síťový přívod	H07RN-F4G2,5		
maks. Příkon ( $S_1$ )	13,9 kVA	10,6 kVA	15,0 kVA
výkon generátoru (Tavsy.)	18,8 kVA	14,3 kVA	20,3 kVA
Příkon $P_i$ <sup>[3]</sup>	30 W		
Maximální impedance sítě (@PCC)	xxx mOhm <sup>[4]</sup>		
Cos Phi / Účinnost	0,99 / 88 %		
Třída ochrany / Třída přepětí	I / III		
Stupeň znečištění	3		
Třída izolace / Druh krytí	H / IP 23		
Proudový chránič	Typ B (doporučeno)		
Hladina hluku <sup>[5]</sup>	<70 dB(A)		
Okolní teplota <sup>[6]</sup>	-25 °C až +40 °C		
Chlazení přístroje / Chlazení hořáku	Větrák (AF) / plyn nebo voda		
Rychlosť posuvu drátu	0,5 m/min až 25 m/min		
Osazení kladkami z výroby	1,0/1,2 mm Pro ocelový drát		
Pohon	4cívkový (37 mm)		
Průměr cívky drátu	normované cívky drátu až 300 mm		
Připojení svařovacího hořáku	Centrální přípojka Euro		
Vedení obrobku (min.)	50 mm <sup>2</sup>		
Třída EMC	A		
Kontrolní značka	/  /		
Uplatněné normy	viz prohlášení o shodě (dokumenty k přístroji)		
Rozměry	636 x 298 x 482 mm 25.0 x 11.7 x 19.0 palce		
Hmotnost	34,4 kg 75.8 lb		

[1] Zatěžovací cyklus: 10 min (60 % ED = 6 min svařování, 4 min pauza)

[2] Doporučeny jsou tavné pojistky DIAZED xxA gG. Při použití pojistkových automatů aplikujte ty, které mají vypínač charakteristiku „C“!

[3] Výkon v klidovém stavu bez externích a interních periferních zařízení.

[4] Toto svařovací zařízení nesplňuje požadavky normy IEC 61000-3-12. Jste-li připojeni k veřejnému nízkonapěťovému systému, je v odpovědnosti zřizovatele nebo uživatele svařovacího zařízení, aby zajistil, že svařovací zařízení může být připojeno po domluvě s provozovatelem napájecí sítě.

[5] Hladina hluku při chodu naprázdno a v provozu při normovaném zatížení podle IEC 60974-1 v maximálním pracovním bodu.

[6] Okolní teplota je závislá na chladivu! Respektujte teplotní rozsah chladicího prostředku!

**9 Příslušenství**

Výkonové součásti příslušenství, jako jsou svařovací hořáky, zemnicí kabely, držáky elektrod nebo svazky propojovacích hadic získáte u svého příslušného smluvního prodejce.

**9.1 Chlazení svařovacího hořáku**

<b>Typ</b>	<b>Označení</b>	<b>Artikl. Nr.</b>
cool50 U40	Chladicí modul	090-008598-00502
cool50 U42	Chladicí modul se zesíleným čerpadlem	090-008797-00502

**9.2 Přepravní systém**

<b>Typ</b>	<b>Označení</b>	<b>Artikl. Nr.</b>
Trolley 35.2-2	Přepravní vozík	090-008296-00000
<b>Typ</b>	<b>Označení</b>	<b>Artikl. Nr.</b>
Trolley 55-5	Transportní vozík, smontovaný	090-008632-00000
ON TR Trolley 55-5 / 55-6	Traverza a upevnění pro podavač drátu	092-002700-00000
<b>Typ</b>	<b>Označení</b>	<b>Artikl. Nr.</b>
Trolley 55-6	Transportní vozík, smontovaný	090-008825-00000
ON TR Trolley 55-5 / 55-6	Traverza a upevnění pro podavač drátu	092-002700-00000
<b>Typ</b>	<b>Označení</b>	<b>Artikl. Nr.</b>
Trolley 54	Transportní vozík	090-008639-00000
ON TG.03/04 MS TR.20/21	Montážní sada k upevnění na transportní vozík	092-004392-00000
<b>Typ</b>	<b>Označení</b>	<b>Artikl. Nr.</b>
Trolley 53	Transportní vozík	090-008638-00000
ON TG.03/04 MS TR.20/21	Montážní sada k upevnění na transportní vozík	092-004392-00000

**9.3 Dálkový ovladač/propojovací a prodlužovací kabel****9.3.1 Přípojka 19pólová**

<b>Typ</b>	<b>Označení</b>	<b>Artikl. Nr.</b>
R10 19POL	Dálkový ovladač	090-008087-00000
RG10 19POL 5M	Dálkový ovladač, nastavení rychlosti drátu, korekce svařovacího napětí	090-008108-00000
RA5 19POL 5M	Přívodní kabel např. pro dálkový ovladač	092-001470-00005
RA10 19POL 10m	Přívodní kabel např. pro dálkový ovladač	092-001470-00010
RA20 19POL 20m	Přívodní kabel např. pro dálkový ovladač	092-001470-00020
RV 19POL 5m	Prodlužovací kabel	092-000857-00000
RV 19POL 10m	Prodlužovací kabel	092-000857-00010
RV 19POL 15m	Prodlužovací kabel	092-000857-00015
RV 19POL 20m	Prodlužovací kabel	092-000857-00020

## 9.4 Možnost dovybavení

Typ	Označení	Artikl. Nr.
ON TH TG.03/TG.04/TG.11 R	Držák pro svařovací hořák, vpravo	092-002699-00000
ON TG	Nosný řemen	092-004310-00000
ON Filter TG.0003	Filtr na nečistoty	092-002662-00000
ON CS T.005/TG.0003/D.0002	Jeřábový závěs pro Picomig 180 / 185 D3 / 305 D3; Phoenix a Taurus 355 kompaktní; drive 4	092-002549-00000
ON D Barrel TG.0003	Vedení drátu Rolliner pro transport sudu	092-007929-00000
ON Case	Box na náradí pro montáž na pojazdové vozíky Trolley 55-5 / Trolley 55-6	092-002899-00000
ON EWM Xnet Picomig 3xx	Možnost dovybavení ke spojení s EWM Xnet prostřednictvím brány Xnet LAN/Wifi	092-004004-00000
ON WAK TG.03/TG.04/TG.09/K.02	Montážní sada kol	092-001356-00000

## 9.5 Zásobení ochranným plynem

Typ	Označení	Artikl. Nr.
Proreg Ar/CO2 230bar 15l D	Redukční ventil na tlakové lahvi, manometr	394-008488-10015
Proreg Ar/CO2 230bar 30l D	Redukční ventil s manometrem	394-008488-10030
Mod. 842 Ar/CO2 230bar 15l	Redukční ventil s manometrem	394-002910-00015
DM 842 Ar/CO2 230bar 30l D	Redukční ventil na tlakové lahvi, manometr	394-002910-00030
GH 2X1/4" 2M	Plynová hadice	094-000010-00001
GH 2x1/4" 3m	Plynová hadice	094-000010-00003
GH 2X1/4" 5m	Plynová hadice	094-000010-00005
GH 2X1/4" 10 m	Plynová hadice	094-000010-00011
GH 2X1/4" 15m	Plynová hadice	094-000010-00015

## 9.6 Všeobecné příslušenství

Typ	Označení	Artikl. Nr.
AK300	Adaptér pro košovou cívku K300	094-001803-00001
CA D200	Středicí adaptér pro cívky 5 kg	094-011803-00000
16A 5POLE/CEE	Síťová zástrčka	094-000712-00000
DSP	Ořezávátko pro bovdeny posuvu drátu	094-010427-00000
Cutter	Nůž na hadice	094-016585-00000
voltConverter 230/400	Měnič napětí	090-008800-00502
ADAP DZA/EZA	Adaptér svařovacího hořáku s přípojkou Dinse na centrální přípojku Euro na straně přístroje	094-016765-00000
CAPTUB L=107 mm; Ø ≤ 1,6 mm	Kapilární trubka	094-006634-00000
CAPTUB L=105 mm; Ø ≤ 2,4 mm	Kapilární trubka	094-021470-00000
GuideTube L=102 mm, Ø 4,4 x 5 mm	Vodicí trubka	094-020064-00000

## 10 Opotřebitelné díly

Provozní údaje a záruka pouze ve spojení s originálními náhradními a opotřebitelnými díly!

### 10.1 Kladky pro posuv drátu

#### 10.1.1 Kladky pro ocel drátů

Typ	Označení	Artikl. Nr.
FE 4R 0.6 MM/0.023 INCH LIGHT PINK	Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V pro ocel, ušlechtilou ocel a pájení	092-002770-00006
FE 4R 0.8-1.0MM / 0.03-0.04 INCH BLUE/WHITE	Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V pro ocel, ušlechtilou ocel a pájení	092-002770-00009
FE 4R 1.0-1.2MM / 0.04-0.045 INCH BLUE/RED	Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V pro ocel, ušlechtilou ocel a pájení	092-002770-00011
FE 4R 1.4 MM/0.052 INCH GREEN	Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V pro ocel, ušlechtilou ocel a pájení	092-002770-00014
FE 4R 1.6 MM/0.06 INCH BLACK	Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V pro ocel, ušlechtilou ocel a pájení	092-002770-00016
FE 4R 2.0 MM/0.08 INCH GREY	Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V pro ocel, ušlechtilou ocel a pájení	092-002770-00020
FE 4R 2.4 MM/0.095 INCH BROWN	Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V pro ocel, ušlechtilou ocel a pájení	092-002770-00024
FE 4R 2.8 MM/0.11 INCH LIGHT GREEN	Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V pro ocel, ušlechtilou ocel a pájení	092-002770-00028
FE 4R 3.2 MM/0.12 INCH VIOLET	Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V pro ocel, ušlechtilou ocel a pájení	092-002770-00032

#### 10.1.2 Kladky pro hliník drátů

Typ	Označení	Artikl. Nr.
AL 4R 0.8 MM/0.03 INCH WHITE/YELLOW	Sada hnacích kladek, 37 mm, pro hliník	092-002771-00008
AL 4R 1.0 MM/0.04 INCH BLUE/YELLOW	Sada hnacích kladek, 37 mm, pro hliník	092-002771-00010
AL 4R 1.2 MM/0.045 INCH RED/YELLOW	Sada hnacích kladek, 37 mm, pro hliník	092-002771-00012
AL 4R 1.6 MM/0.06 INCH BLACK/YELLOW	Sada hnacích kladek, 37 mm, pro hliník	092-002771-00016
AL 4R 2.0 MM/0.08 INCH GREY/YELLOW	Sada hnacích kladek, 37 mm, pro hliník	092-002771-00020
AL 4R 2.4 MM/0.095 INCH BROWN/YELLOW	Sada hnacích kladek, 37 mm, pro hliník	092-002771-00024
AL 4R 2.8 MM/0.110 INCH LIGHT GREEN/YELLOW	Sada hnacích kladek, 37 mm, pro hliník	092-002771-00028
AL 4R 3.2 MM/0.125 INCH VIOLET/YELLOW	Sada hnacích kladek, 37 mm, pro hliník	092-002771-00032

### 10.1.3 Kladky pro posuv výplňových drátů

Typ	Označení	Artikl. Nr.
FUEL 4R 0.8 MM/0.03 INCH WHITE/ORANGE	Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V/rýhy pro plněný drát	092-002848-00008
FUEL 4R 1.0 MM/0.04 INCH BLUE/ORANGE	Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V/rýhy pro plněný drát	092-002848-00010
FUEL 4R 1.2 MM/0.045 INCH RED/ORANGE	Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V/rýhy pro plněný drát	092-002848-00012
FUEL 4R 1.4 MM/0.052 INCH GREEN/ORANGE	Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V/rýhy pro plněný drát	092-002848-00014
FUEL 4R 1.6 MM/0.06 INCH BLACK/ORANGE	Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V/rýhy pro plněný drát	092-002848-00016
FUEL 4R 2.0 MM/0.08 INCH GREY/ORANGE	Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V/rýhy pro plněný drát	092-002848-00020
FUEL 4R 2.4 MM/0.095 INCH BROWN/ORANGE	Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V/rýhy pro plněný drát	092-002848-00024

### 10.1.4 Vedení drátu

Typ	Označení	Artikl. Nr.
DV X	Sada uchycení podávací kladky drátu	092-002960-E0000
SET DRAHTFUERUNG	Sada vedení drátu	092-002774-00000
ON WF 2,0-3,2mm eFeed	Volitelné dodatečné vybavení, vedení drátu pro dráty 2,0–3,2 mm, pohon eFeed	092-019404-00000
SET IG 4x4 1.6mm BL	Sada vstupních vsuvek drátu	092-002780-00000
GUIDE TUBE L105	Vodicí trubka	094-006051-00000
CAPTUB L=107 mm; Ø ≤ 1,6 mm	Kapilární trubka	094-006634-00000
CAPTUB L=105 mm; Ø ≤ 2,4 mm	Kapilární trubka	094-021470-00000

## 11 Dodatek

### 11.1 JOB-List

			ewm® JOB-LIST 094-019170-00500					
			Material	Gas %	Wire			
					0,8	0,9	1,0	1,2
			Job-Nr.					
<b>● Massivdraht / Solid Wire</b>	SG2/3 G3/4 Si1	CO <sub>2</sub> 100 / C1	1	2	3	4		
		Ar80-90 / M2	6	7	8	9		
CrNi	Ar91-99 / M12-M13	34		35	36			
	Ar/He / I3	42		43	44			
CuSi Löten / Brazing	Ar100 / I1	114		115	116			
	Ar91-99 / M12-M13	110		111	112			
CuAl Löten / Brazing	Ar100 / I1	122		123	124			
	Ar91-99 / M12-M13	118		119	120			
AlMg	Ar100 / I1	74		75	76			
	Ar/He / I3	78		79	80			
AlSi	Ar100 / I1	82		83	84			
	Ar/He / I3	86		87	88			
Al99	Ar100 / I1	90		91	92			
	Ar/He / I3	94		95	96			
<b>● Fülldraht / Flux-Cored Wire</b>	Material	Gas %	Wire					
			0,8	0,9	1,0	1,2		
		Job-Nr.						
		SG2/3 G3/4 Si1 Metal	Ar80-90 / M2	235		237	238	
SG2/3 G3/4 Si1 Rutil / Basic	Ar80-90 / M2	240		242	243			
	CrNi Metal	Ar91-99 / M12-M13	227		228	229		
CrNi Rutil / Basic	Ar98/2 / M13	231		232	233			
	Ar92/8 / M22	210		211	212			
<b>● rootArc</b>	Material	Gas %	Wire					
			0,9	1,0	1,1	1,2		
		Job-Nr.						
		E71T-11	Self-Shielded	172		171	170	
		Material	Gas %	Wire				
				0,8	0,9	1,0	1,2	
		Job-Nr.						
		SG2/3 G3/4 Si1	CO <sub>2</sub> 100 / C1			204	205	
		Ar80-90 / M2			206	207		
GMAW non synergic			188					
WIG / TIG			127					
E-Hand / MMA			128					

Obrázek 11-1

Svařování impulzním elektrickým obloukem MIG/MAG lze zvolit u úkolů (JOBs) 6–9, 34–36, 42–44, 74–76, 78–80, 82–84, 86–88, 90–92, 94–96, 110–112, 114–116, 118–120, 122–124, 179, 206, 207, 235–238 a 254. Při pokusu o nastavení jiného úkolu (JOB) na impulz se na displeji krátce objeví „noP“ = „no Puls“ a dojde k přepnutí zpět na standard.

## 11.2 Přehled parametrů – rozsahy nastavení

Zobrazení sva- řovacích dat (třímištřné)	Parametry/funkce	Rozsah nastavení		
		Standardně (z výroby)	min.	max.
<b>MIG/MAG</b>				
	Doba předfuku plynu	0,5	0,0 - 20,0	s
	Korekce dynamiky		-40 - 40	
	Doba dofuku plynu	0,5	0,0 - 20,0	s
	Doba bodování	2	0,1 - 20,0	s
	Doba přestávky (interval)	2	0,1 - 20,0	s
	Dohoření drátu		0 - 499	
<b>WIG (TIG)</b>				
	Doba předfuku plynu	0,5	0,0 - 20,0	s
	Startovní proud		0,0 - 20,0	s
	Doba náběhu proudu	1	0,0 - 20,0	s
	Doba doběhu proudu		0,0 - 20,0	s
	Závěrný proud	20	1 - 200	%
	Doba dofuku plynu	0,5	0,0 - 20,0	s
<b>MMA (MMA)</b>				
	Proud pro horký start		0,0 - 20,0	%
	Doba horkého startu	0,5	0,1 - 20,0	s
<b>Základní parametry (nezávisle na metodě)</b>				
	Kalibrace			
	Opuštění nabídky			
	Konfigurace přístroje			
	Kódování dálkového ovladače	0	0 - 15	
	Doba rampy zavádění drátu	1	0 - 1	
	4T a 4Ts start klepnutím	0	0 - 1	
	Odpor vodiče 1	8	0 - 60	mΩ
	Funkce úspory energie v závislosti na době	off	5 - 60	min.
	Nabídka Servis			
	Verze softwaru řídicí jednotky přístroje			
	Režim úspory energie aktivní			

## 11.3 Průměrná spotřeba drátových elektrod

5 m/min – 197 ipm					palce			
8	mm				kg/h	0,040	0,045	
	1,0	1,2	1,6			3,9	5,9	10,3
Ocel	1,8	2,7	4,7		kg/h	4,1	6,1	10,5
Ušlechtilá ocel	1,9	2,8	4,8			1,3	1,9	3,5
Hliník	0,6	0,9	1,6					
10 m/min – 394 ipm								
Ocel	3,7	5,3	9,5		kg/h	8,1	11,6	20,9
Ušlechtilá ocel	3,8	5,4	9,6			8,3	11,9	21,1
Hliník	1,3	1,8	3,2			2,8	3,9	7,0

## 11.4 Průměrná spotřeba ochranného plynu

### 11.4.1 Svařování MIG/MAG

8	mm	1,0	1,2	1,6	2,0
	palce	0,040	0,045	0,060	0,080
l/min		10	12	16	20
gal/min		2,64	3,17	4,22	5,28

### 11.4.2 TIG svařování

□□	Číslo plynové hubice	4	5	6	7	8	10
	Ø mm	6,5	8,0	9,5	11	12,5	16
	Ø palce	0,26	0,31	0,37	0,43	0,5	0,63
l/min		6	8	10	12		15
gal/min		1,58	2,11	2,64	3,17		3,96

## 11.5 Najít prodejce

Sales & service partners  
[www.ewm-group.com/en/specialist-dealers](http://www.ewm-group.com/en/specialist-dealers)



"More than 400 EWM sales partners worldwide"